





A

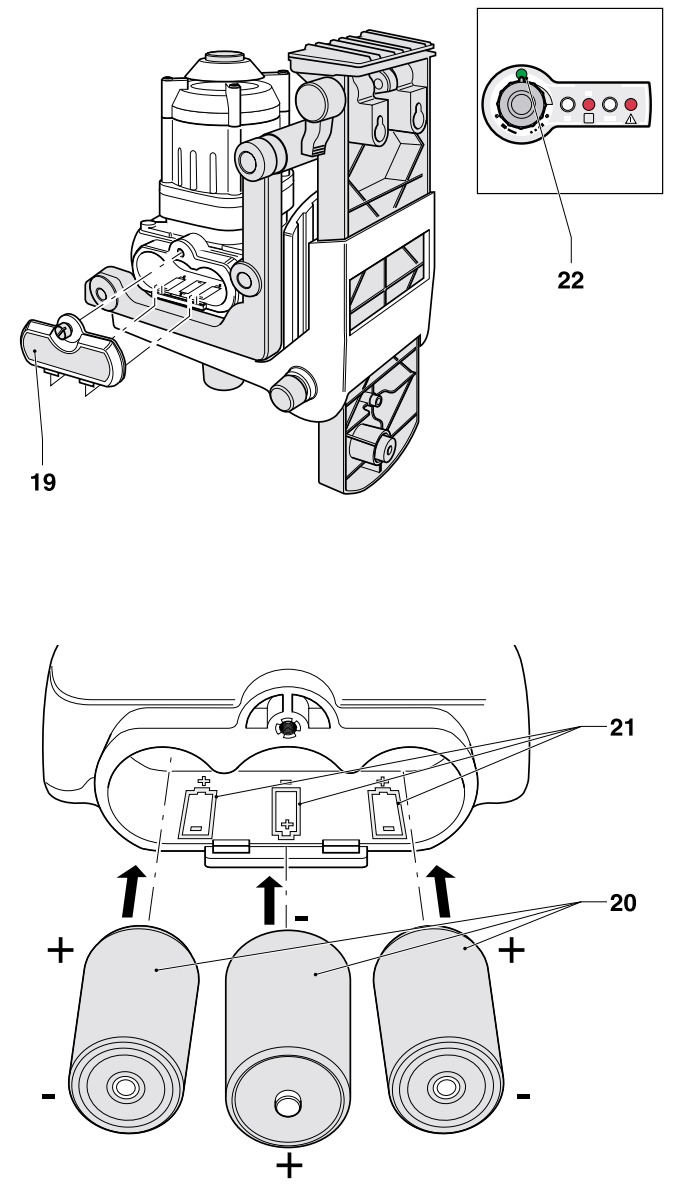


B

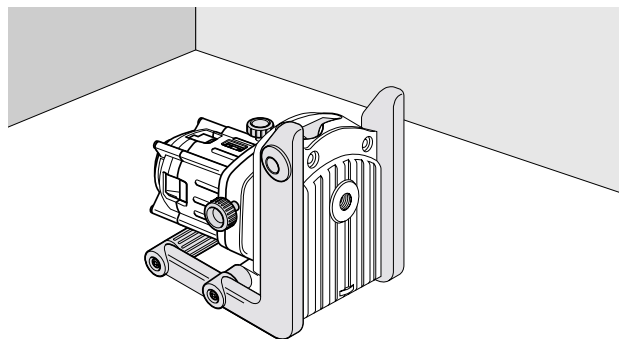


C1

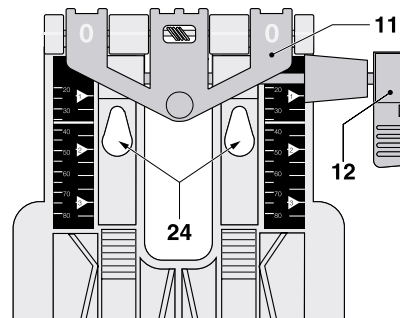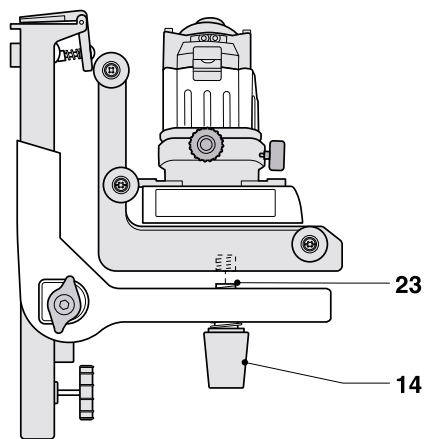


C2

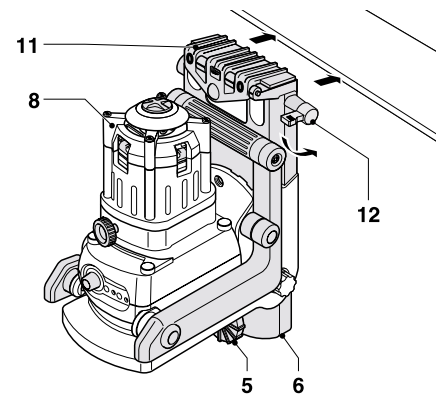


C3

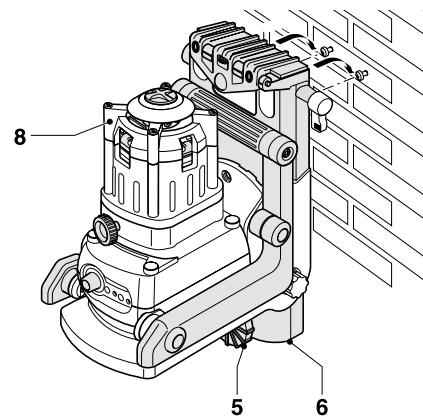


C4

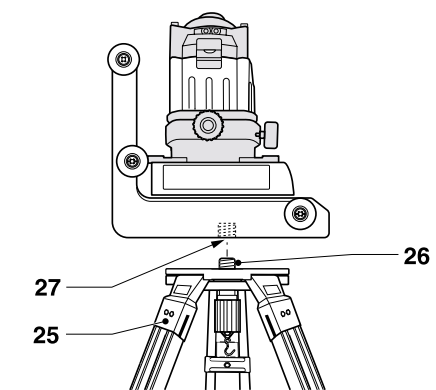


C5

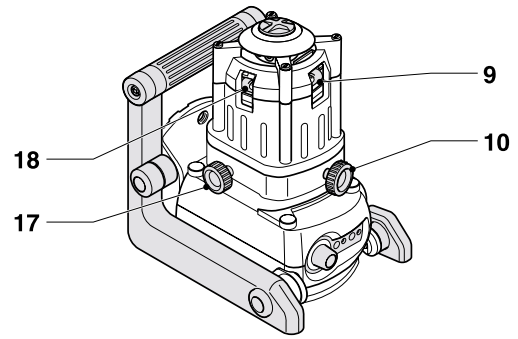


D1

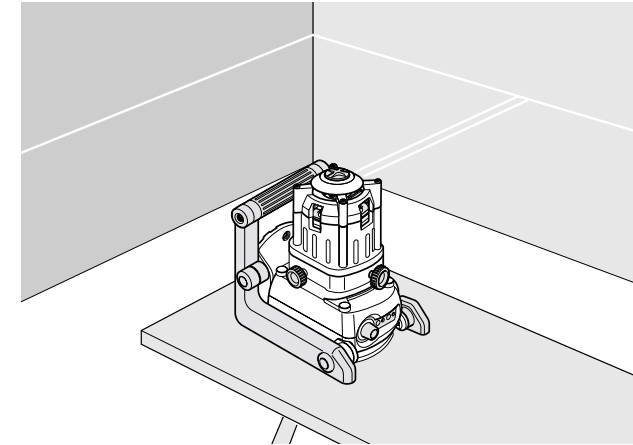


E1

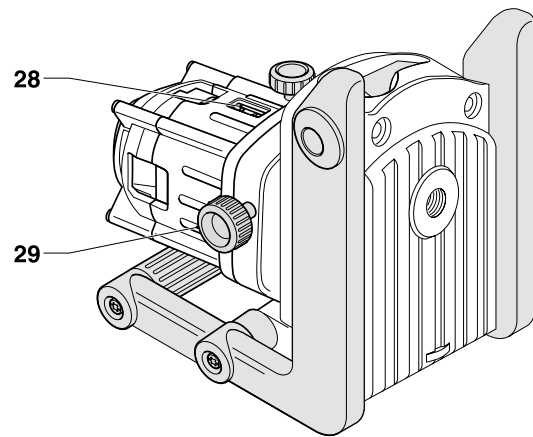


D2

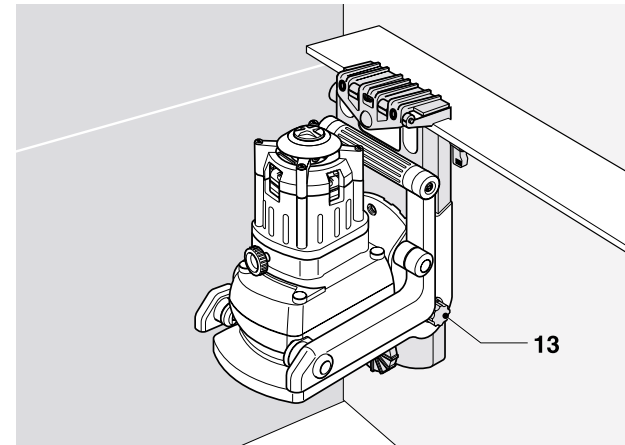


E2

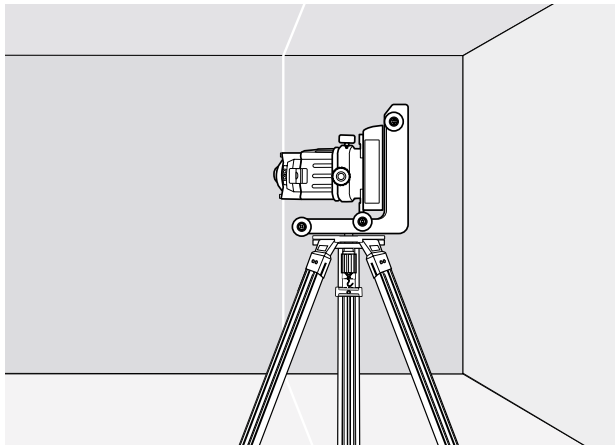


E3

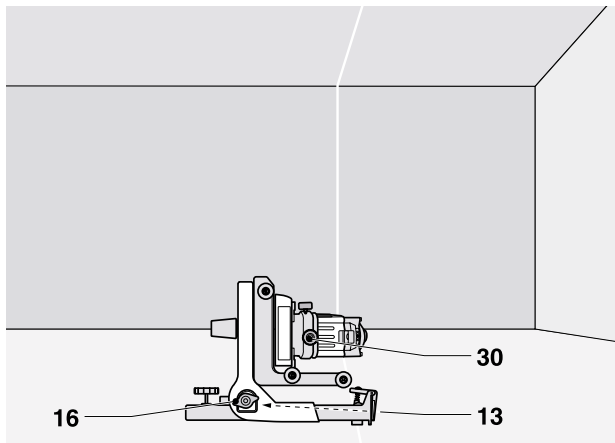


E4

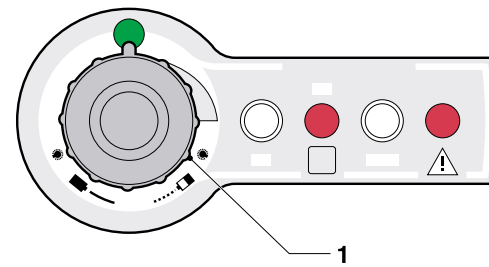


F

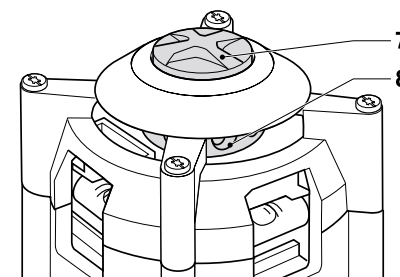


G

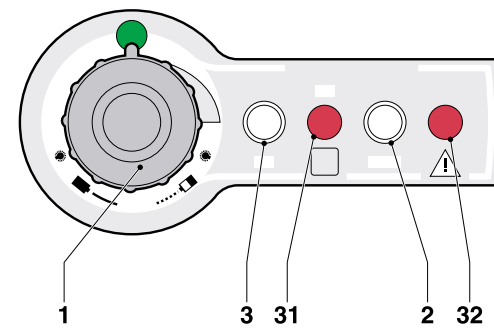


H

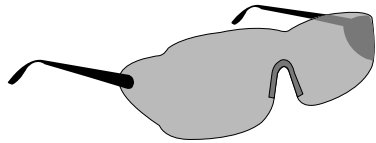

I1

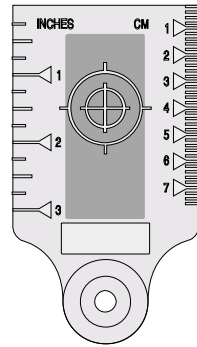

I2

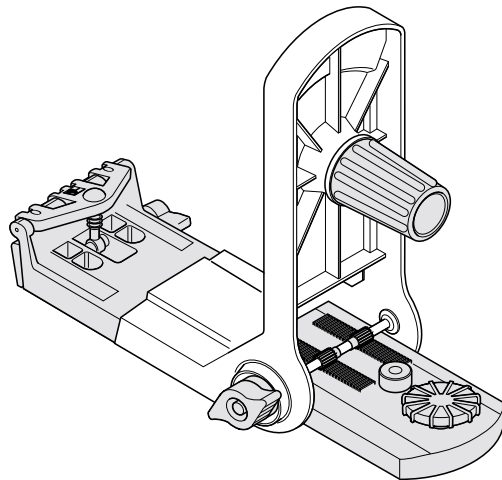

I3

РОТАЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ DW071

Поздравляем!

Вы выбрали электрический инструмент DeWALT. Тщательная разработка изделия, многолетний опыт работы на рынке, постоянное стремление к совершенствованию, все это сделало DeWALT одним из самых надежных помощников для профессионалов всего мира.

Технические данные

DW071	
Напряжение питания	В 4,5
Элементы питания	LR14(D) 3шт.
Скорость вращения	мин ⁻¹ 0-600
Класс лазера	II
Степень безопасности	IP54
Рабочая температура	°C 0-40
Резьба посадочного отверстия	5/8" x 11
Вес	кг 3,2

Следующие условные обозначения используются в данном руководстве и обозначают:



Опасность получения травмы или повреждения инструмента в случае несоблюдения данного указания.



Риск возникновения пожара

Комплект поставки

- 1 шт. Лазерная установка
- 1 шт. Держатель/подставка
- 1 шт. Мишень
- 1 шт. Очки
- 3 шт. Элементы питания LR14(D)
- 1 шт. Чемодан
- 1 шт. Руководство пользователя

- Потратьте некоторое время перед работой на то чтобы внимательно прочесть и понять положения данного руководства.

Описание (рис. А)

Лазерная установка DW071 предназначена для проецирования линии лазера на

обрабатываемые поверхности. Данный инструмент можно использовать как в помещении, так и на улице. Данная установка позволяет проецировать вертикальные и горизонтальные линии. Также можно проецировать стационарную лазерную точку. Её положение можно регулировать вручную.

Данную установку можно использовать для установки подвесных потолков, выравнивания стен и пола и др.

1. Регулятор скорости
2. Сброс датчика механического воздействия
3. Активация датчика механического воздействия
4. Рукоятка
5. Регулятор „горизонта“
6. Держатель/подставка
7. Кнопка ручного вращения лазера
8. Вращающаяся лазерная головка
9. Передний индикатор уровня
10. Передний регулятор уровня
11. Вертикальный держатель для крепления на стене
12. Фиксатор
13. Ручка зубчатой рейки
14. Крепежная рукоятка
15. Отсек для установки аккумуляторов
16. Фиксатор зубчатой рейки
17. Боковой регулятор уровня
18. Боковой индикатор уровень

Сборка и настройка

Замена элементов питания (рис. В)

Используйте элементы питания типа LR14(D).

- Отсоедините крышку 19.
- Замените элементы питания 20. Устанавливайте элементы питания в соответствии с обозначениями на корпусе.
- Установите на место крышку 19.



Всегда заменяйте весь комплект элементов питания. Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Желательно использовать элементы питания типа alkaline.

Индикатор заряда аккумулятора (рис. В)
Ваш инструмент оснащён индикатором заряда элементов питания 22, который расположен на контрольной панели. Данный индикатор горит, когда инструмент включён. Если индикатор заряда начал мигать, это указывает на то, что элементы питания необходимо заменить и инструмент будет автоматически выключен.

- Как только индикатор заряда начал мигать, выключите инструмент и отсоедините элементы питания.

Установка инструмента на рабочем месте (С1-С5)

Для выполнения различных видов работ, предусмотрено несколько способов установки инструмента.

Установка инструмента на вертикальном держателе (рис. С1)

Данный держатель можно также использовать в качестве подставки.

- Установите инструмент на держателе/подставке, как необходимо для выполнения данного вида работ.
- Закрепите инструмент на подставке. Для этого вставьте винт 23 в отверстие и закрутите фиксатор 14.

Установка инструмента на полу (рис. С1)

- Поставьте инструмент на относительно ровную горизонтальную поверхность.
- Настройте инструмент для горизонтальной или вертикальной работы.

Установка инструмента на стене (рис. С2-С5)

Ваш инструмент оснащён специальным держателем 11 для крепления к вертикальной поверхности. Данный вариант крепления используется при установке подвесных потолков и выполнении других специфических работ (рис. С2).

- Закрепите инструмент в держателе, как было показано выше.
- Поверните инструмент так, чтобы держатель 11 был в соответствующем положении для крепления к стене (рис. С3).

- Установите основание 6 вплотную к стене, поверните фиксатор 12 по часовой стрелке, чтобы открыть зажим.
- Наденьте зажим на полочку или уголок, закрепленный на стене. Затяните фиксатор 12 против часовой стрелки.
- Убедитесь, что фиксатор 12 надёжно затянут.



Перед установкой инструмента, убедитесь, что полочка надёжно закреплена на стене.

- Инструмент также можно закрепить на стене с помощью крепёжных отверстий 24.
- Приложите инструмент на стене и отметьте на ней место положения крепёжных отверстий (рис. С4).
- На месте отметок просверлите отверстия (\varnothing 6, глубина примерно 35 мм).
- Вставьте соответствующие дюбеля в каждое отверстие.
- Закрутите винты 6x50 мм в каждое отверстие.
- Повесьте инструмент на винты.
- Если необходимо, отрегулируйте положение инструмента с помощью регулятора 5.
- Настройте инструмент для горизонтальной работы.

Установка инструмента на штативе (рис. С5)

Ваш инструмент оснащён специальным отверстием для установки на штативе DE0736 или другом штативе с соответствующими характеристиками. Штатив приобретается дополнительно.

- Установите штатив 25 на относительно ровной горизонтальной поверхности.
- Закрепите инструмент на штативе. Для этого вкрутите винт 26 в крепёжное отверстие 27.
- Настройте инструмент для горизонтальной или вертикальной работы.

Настройка инструмента (рис. D1 и D2)

Лазерную головку можно установить в положение для работы в горизонтальной (рис. D1) или в вертикальной (рис. D2) плоскости.

Работа в горизонтальной плоскости (рис. D1)

- Установите инструмент в нужном месте, как показано на рисунке.
- Проверьте показания индикаторов 9 и 18.
- Если необходимо, проведите настройку положения головки с помощью регуляторов 10 и 17.

Работа в вертикальной плоскости (рис. D2)

- Установите инструмент в нужном месте, как показано на рисунке.
- Проверьте положение головки по индикатору 28.
- Если необходимо, проведите настройку положения головки с помощью регулятора 29.

Настройка линии лазера (рис. E1 и E4)

Настройка горизонта

- Когда инструмент включён и лазерная головка вращается, совместите линию лазера с отметкой.
- Если необходима настройка:

Инструмент установлен на полу (рис. E1)

- Инструмент можно установить на устойчивой крепкой подставке, чтобы добиться необходимой высоты.

Инструмент установлен на стене (рис. E2)

- Ослабьте фиксатор 16 и вращая зубчатое колесо 13, установите инструмент в нужное положение. Затяните фиксатор 16.

Инструмент установлен на штативе (рис. E3)

- Отрегулируйте ножки штатива, чтобы установить инструмент на необходимую высоту.

Настройка вертикали (рис. E4)

- Когда инструмент включён и лазерная головка вращается, совместите линию лазера с отметкой.
- Если необходима настройка:
- Переставьте инструмент, как необходимо. Если инструмент закреплён на держателе, то ослабьте фиксатор 16 и вращая зубчатое колесо 13, установите инструмент в нужное положение. Затяните фиксатор 16.

- Вращая регулятор 30, совместите линию лазера с отметкой.

Инструкции по применению



Перед работой всегда просматривайте инструкции по технике безопасности и практические рекомендации.

- Всегда отмечайте середину линии лазера или лазерной точки.
- Чтобы увеличить площадь работы и повысить точность, располагайте инструмент по центру места работы.
- Убедитесь, что инструмент надёжно закреплён.
- Большие перепады температуры окружающей среды могут привести к снижению точности инструмента. При работе в таких условиях регулярно проверяйте точность настройки.
- Регулярно проверяйте положение инструмента. Если, по различным причинам, оно изменилось, возможно, понадобится дополнительная настройка.
- Если Вы уронили инструмент или он подвергся другому сильному механическому воздействию, то квалифицированный специалист должен проверить калибровку лазерной установки.

Включение и выключение инструмента (рис. А)

- Что бы включить инструмент, поверните выключатель 1 по часовой стрелке.
- Что бы выключить инструмент, поверните выключатель 1 против часовой стрелки до щелчка.

Установка скорости вращения (рис. F)

С помощью регулятора скорости 1 можно изменять скорость вращения, что даёт возможность регулировать качество проекции лазерной линии. Лазерная головка остаётся неподвижной, когда регулятор находится в первой четверти всего диапазона.

- Установите регулятор 1 в нужное положение. Для увеличения скорости вращения, поверните регулятор по

часовой стрелке. Для уменьшения скорости вращения, поверните регулятор против часовой стрелки.

- Для проектирования лазерной точки, установите регулятор 1 в первой четверти.
- При уменьшении скорости вращения линия лазера становится более бледной.
- При увеличении скорости вращения линия лазера становится более контрастной.

Вращение лазерной головки вручную (рис. G)

В стационарном режиме лазерную головку можно поворачивать вручную.

- Нажмите кнопку 7. Удерживая её, поверните головку 8 в необходимое положение.



Когда головка вращается, не пытайтесь нажать кнопку 7.

Датчик механического воздействия (рис. H)

Ваш инструмент оснащён специальным датчиком, реагирующим на любое механическое воздействие на лазерную установку, которое может сказаться на качестве работы. Если датчик фиксирует удар или толчок достаточной силы, то индикатор 32 начинает мигать.

- Чтобы перевести датчик в исходное состояние, нажмите кнопку 2. Теперь индикатор 32 перестанет мигать.

Включение датчика механического воздействия

Если датчик включён, то при сильном механическом воздействии на инструмент лазерная головка останавливается, а лазер начинает мигать.

- Чтобы включить датчик, нажмите кнопку 3. Индикатор 31 должен загореться.
- Чтобы перевести датчик в исходное состояние, нажмите кнопку 2. Теперь индикатор 32 перестанет мигать, и инструмент начнёт работать в нормальном режиме.

Вспомогательные принадлежности (рис. I1-I3)

В комплект поставки входят несколько вспомогательных принадлежностей, которые могут быть полезны при выполнении различных работ.

Очки (рис. I1)

Очки с красными стёклами позволяют лучше видеть линию лазера на больших расстояниях и в условиях повышенной освещённости. Данные очки наиболее эффективны при работе внутри помещения. Они фильтруют паразитные световые потоки и делают лазерную линию или точку более видимыми. Очки не предохраняют глаза пользователя от прямого попадания луча лазера.



Никогда не направляйте луч лазера прямо в глаза.

Визир DE0730 (рис. I2)

Визир фокусирует и маркирует луч лазера, делая проекцию более чёткой. Луч проходит через красную пластиковую поверхность визира и отражается от задней стенки. Визир удобно использовать при работе, как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости. На визир нанесены дюймовая и метрическая шкалы. Также визир оснащён специальным магнитом для крепления к различным поверхностям.

Вертикальный держатель

Данный держатель можно также использовать в качестве подставки.

Дополнительные принадлежности

Проконсультируйтесь с Вашим дилером по поводу приобретения дополнительных принадлежностей.

- DE0732 цифровой лазерный детектор с держателем
- DE0734 измерительная линейка
- DE0736 штатив

Уход за инструментом

Ваш инструмент DeWALT предназначен для использования в течение долгого времени при минимально необходимом уходе за ним. Тем не менее, срок службы

инструмента зависит от правильного обращения с ним.

Калибровка

Калибровку инструмента необходимо производить точно и аккуратно. При обнаружении сбоев в работе устройства, калибровку должен производить квалифицированный специалист.



Калибровку лазерной головки должен производить только квалифицированный специалист.

Проверка точности установки инструмента в пространстве

Вначале необходимо проверить точность калибровки лазерной головки для работы в горизонтальной плоскости.

- Установите инструмент на штативе посередине между двумя вертикальными поверхностями, находящимися на расстоянии около 30 м друг от друга.
- Настройте головку для работы в горизонтальной плоскости.
- Проверьте показания переднего и заднего „уровня“.
- После подстройки одного из индикаторов уровня, показания другого должны быть в норме. Если это не так, то лазерная головка требует калибровки.

Оценка степени наклона установки „вперёд-назад“

- Установите инструмент между двумя вертикальными поверхностями, так чтобы лицевая сторона установки была направлена к одной из стенок.
- Включите инструмент и запустите лазерную головку.
- Отметьте середину лазерной линии на каждой из стенок.
- Выключите инструмент и разверните его на 180°.
- Включите инструмент и отметьте середину лазерной линии на каждой из стенок. Выключите инструмент.
- Измерьте расстояние между отметками на каждой стенке. Эти расстояния должны быть равными.
- Если расстояние между отметками меньше 6,35 мм, то лазерная головка калибрована точно.

- Если расстояние между отметками больше 6,35 мм, то лазерная головка требует калибровки.

Оценка степени наклона установки в бок

- Установите инструмент между двумя вертикальными поверхностями, так чтобы к ним были направлены боковые стороны установки.
- Включите инструмент и запустите лазерную головку.
- Отметьте середину лазерной линии на каждой из стенок.
- Выключите инструмент и разверните его на 180°.
- Включите инструмент и отметьте середину лазерной линии на каждой из стенок. Выключите инструмент.
- Измерьте расстояние между отметками на каждой стенке. Эти расстояния должны быть равными.
- Если расстояние между отметками меньше 6,35 мм, то лазерная головка калибрована точно.
- Если расстояние между отметками больше 6,35 мм, то лазерная головка требует калибровки.

Проверка точности направления лазера

Необходимо проверить точность направление луча лазера относительно головки.

- Установите инструмент на расстоянии около 7,5 м от вертикальной поверхности.
- Настройте головку для работы в горизонтальной плоскости.
- Включите инструмент и запустите лазерную головку. На стене должна быть одна линия. Если на стене видны две линии, то лазерная головка требует калибровки.
- Включите инструмент, и не запускайте головку.
- Спроектируйте лазерные точки на стену.
- Отметьте на стене центральное положение каждого луча.
- Измерьте расстояние между отметками.
- Если расстояние между отметками меньше 2,4 мм, то лазерная головка калибрована точно.

- Если расстояние между отметками больше 2,4 мм, то лазерная головка требует калибровки.

Проверка точности настройки установки в вертикальной плоскости

- Установите инструмент на штатив на расстоянии около 7,5 м от вертикальной поверхности.
- Настройте головку для работы в вертикальной плоскости.
- Повесьте „отвес“ на вертикальную поверхность.
- Включите инструмент и запустите головку.
- Совместите линию лазера с осью „отвеса“.
- Если линия лазера точно совпадает с осью отвеса, то лазерная головка калибрована точно.
- Если линия лазера не совпадает с осью отвеса, то лазерная головка требует калибровки.



Чистка

- Отсоедините элементы питания перед чисткой инструмента.
- Поддерживайте вентиляционные прорези чистыми и регулярно протирайте корпус инструмента мягкой тканью.
- Если необходимо, протирайте линзы мягкой тканью смоченной спиртом. Не используйте другие чистящие вещества.

Защита окружающей среды



Аккумулятор

Когда Вы захотите избавиться от элементов питания, подумайте о защите окружающей среды. Батареи должны быть переработаны безопасным для окружающей среды способом.

Инструмент

Если Вы захотите заменить Ваш инструмент другим или Вы больше в нём не нуждаетесь, подумайте о защите

окружающей среды. Сервисные станции DEWALT примут у Вас инструмент и гарантируют, что он будет уничтожен безопасным для окружающей среды способом.

Декларация о соответствии CE

DW071

Фирма DEWALT заявляет о том, что эти электрические инструменты разработаны в полном соответствии со стандартами: 73/23/EEC, 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1, EN 61010-1.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу указанному ниже или в конце данного руководства.

L_{pA} (звуковое давление) дБ(А)* <70
Вибрация инструмента м/сек² <2,5
* на органы слуха пользователя

Управляющий группой выпуска продукции
Хорст Гроссман (Horst Großmann)
DEWALT, Идштайн, Германия

Инструкции по безопасности

Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травмы, при работе с электрическими инструментами, всегда следуйте инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить к работе, внимательно прочтите нижеследующие указания. Храните данное руководство в надежном месте!

- **Поддерживайте порядок на рабочем месте.** Беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- **Обращайте внимание на условия работы.** Не подвергайте инструмент воздействию влаги. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не используйте инструмент вблизи легко воспламеняющихся жидкостей и газов.
- **Защита от поражения электрическим током.** Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, заземленным бытовым приборам). При работе в экстремальных условиях (например, высокая влажность, наличие металлической стружки и т.д.) следует усилить меры безопасности и пользоваться изолирующим трансформатором или автоматом, защищающим от утечек на землю.
- **Не подпускайте близко детей.** Не позволяйте детям трогать инструмент или удлинительный кабель. Дети до 16 лет должны работать в присутствии старших.
- **Правильно подбирайте инструмент.** Далее в руководстве приводятся виды работ, для которых предназначен данный инструмент. **Осторожно!** Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо тех, которые рекомендованы данным руководством, может привести к травме.
- **Уход за инструментом.** Для надежной и безопасной работы, следует

регулярно производить текущее обслуживание инструмента. По завершении работы очищайте инструмент. При обслуживании инструмента или замене принадлежностей следуйте инструкциям. Регулярно осматривайте сетевую кабель. В случае его повреждения, ремонт должен осуществляться авторизованным сервисным центром DEWALT. Периодически осматривайте удлинительный кабель и заменяйте, при выявлении повреждений. Все органы управления должны быть сухими и без следов смазки.

- **Хранение инструментов.** Когда инструмент не используется, он должен храниться под замком в сухом недоступном для детей месте.
- **Проверьте исправность деталей инструмента.** Перед работой внимательно осматривайте инструмент, чтобы убедиться в его работоспособности. Проверяйте взаимное положение и зацепление подвижных элементов, исправность всех деталей, правильность сборки всех узлов. Осуществляйте ремонт или замену поврежденных деталей и приспособлений в соответствии с инструкциями. Не работайте с инструментом при неисправном выключателе. Замена выключателя должна осуществляться только авторизованным сервисным центром DEWALT.
- **Отсоединяйте аккумулятор.** Всегда отсоединяйте элементы питания, если инструмент не используется, а также перед его обслуживанием и заменой принадлежностей.
- **Ремонт инструмента должен осуществляться только авторизованным сервисным центром DEWALT.** Данный электрический инструмент изготовлен в полном соответствии с правилами техники безопасности. Ремонт электрических инструментов должен проводиться только квалифицированный специалист с использованием оригинальных

запчастей, иначе использование инструмента может быть опасно для Вашего здоровья.

Дополнительные меры безопасности при работе с лазерными установками

- В соответствии со стандартом EN 60825-1: 1994+A11, лазер данной установки относится ко второму классу. Используйте только лазерный диод данного типа. Ремонт лазера должен производиться авторизованным сервисным центром DeWALT. Данная лазерная установка предназначена для проецирования лазерной линии на различные поверхности. Не используйте Вашу лазерную установку в других целях.

Прямое воздействие лазера 2-го класса на глаз пользователя длительностью до 0,25 секунды считается безопасным. Глазное веко рефлекторно защищает глаз пользователя. На расстоянии более 1 м данный лазер считается лазером 1-го класса и является абсолютно безопасным для здоровья пользователя.

- Не направляйте преднамеренно луч на глаза.
- Не осматривайте лазер с помощью оптических приспособлений.
- Устанавливайте лазер так, чтобы он не попадал в людей на уровне головы.
- Не подпускайте детей близко к месту работы.

Дополнительные меры безопасности при использовании неперезаряжаемых стандартных элементов питания

- Никогда не вскрывайте элементы питания.
- Не подвергайте элементы питания воздействию воды.
- Не подвергайте элементы питания воздействию огня.
- Запрещается хранить элементы питания в местах, где температура может превысить 40°C.
- Используйте только элементы питания соответствующего типа. Не используйте вместе старые и новые элементы питания одновременно.

- В экстремальных условиях возможна утечка электролита. В этом случае:
 - Аккуратно вытрите электролит мягкой тканью. Избегайте контакта электролита с кожей или глазами. Не допускайте попадания электролита в рот.
 - В случае контакта с кожей или глазами, обильно промойте глаза чистой водой в течение 10 мин. Проконсультируйтесь с врачом



Риск возникновения пожара! Избегайте короткого замыкания клемм элементов питания.

Условные обозначения, нанесённые на инструмент



Прочтите инструкции перед работой



Внимание лазер!



Датчик механического воздействия!

DeVOLT

гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

1. Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия DeVOLT и выражаем признательность за Ваш выбор.
 - 1.1. Надежная работа данного изделия в течение всего срока эксплуатации - предмет особой заботы наших сервисных служб. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в авторизованные сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы сможете найти в Гарантийном талоне или узнать в магазине. Наши сервисные станции - это не только квалифицированный ремонт, но и широкий выбор запчастей и принадлежностей.
 - 1.2. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.
 - 1.3. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон "О защите прав потребителей".
2. Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого оно не использовалось.
3. Производитель рекомендует проводить периодическую проверку изделия на сервисной станции.
4. В течение 12 месяцев со дня продажи производитель гарантирует бесплатную проверку изделия и рекомендации по замене нормально изнашиваемых частей.
5. Срок службы изделия - 5 лет (минимальный, установленный в соответствии с Законом "О защите прав потребителей").
6. Наши гарантийные обязательства распространяются только на

неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными или конструктивными факторами.


8. Гарантийные обязательства не распространяются:
 - 8.1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - 8.1.1. Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
 - 8.1.2. Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
 - 8.1.3. Применения изделия не по назначению.
 - 8.1.4. Стихийного бедствия.
 - 8.1.5. Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети указанным на инструменте.
 - 8.1.6. Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
 - 8.1.7. Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению, такими как стружка опилки и пр.
- 8.2. На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной станции.
- 8.3. На принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как приводные ремни, угольные щетки, аккумуляторные батареи, ножи, пилки, абразивы, пильные диски, сверла, буры и т. п.
- 8.4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочего: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.




Блэк энд Деккер ГмБХ, Блэк энд Деккер Штрассе, 40, 65510 Идштайн, Германия.

ME 77


03 июня 1999 года

DEWALT**DW071K**ТҮР.
1

19

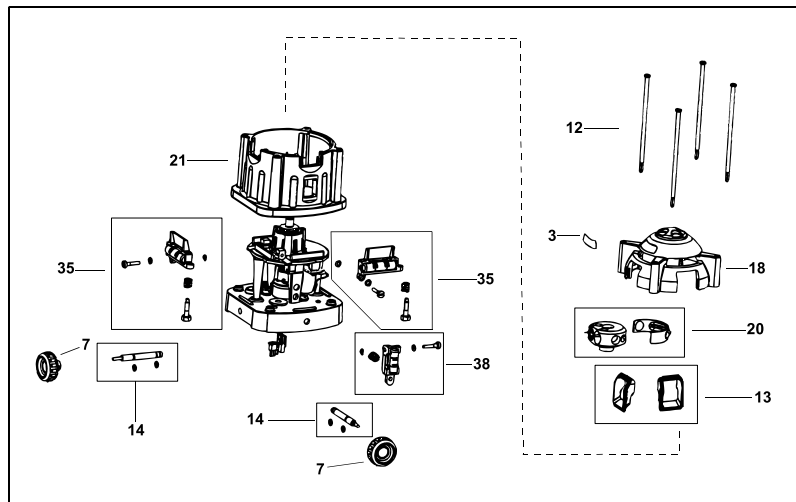

24

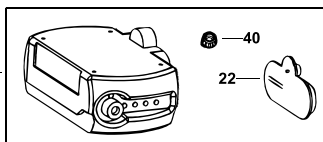


40

22



16

27

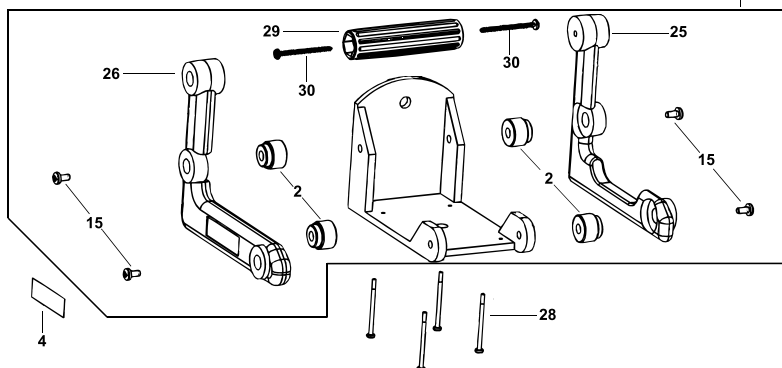

26

29

30

30

25

15

2

2

28

4

E13333

WWW.2helpU.com

09 - 04 - 02

©

GB WARRANTY CARD**BY** ГАРАНТЫЙНЫЙ ТАЛОН**RUS** ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**KZ** КЕПІЛДІК ТАЛОН**UA** ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**UZ** ГАРАНТИЯ ЧИПТАСИ**GB** months**RUS** месяцев**UA** місяців**12****BY** месяцаў**KZ** ай**UZ** ой

GB Serial No.	Date of sale	Selling stamp, Signature
RUS Серийный номер	Дата продажи	Печать и подпись торговой организации
UA Серійний номер	Дата продажу	Печатка та підпис торгівельної організації
BY Серыйны нумар	Дата продажы	Пячатка і подпіс гандлёвай установы
KZ Сериялық нөмір	Сату күні	Сауда ұйымының мөрі мен қолтанбасы
UZ Серия сони	Сотилган куни	Савдо корхонанинг муҳр ва имзоси

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ DeWALT

RUS

Россия, 121471, г. Москва,
ул. Гвардейская, д. 3 корп. 1
тел.: (095) 737 80 41
444 10 70
service@tehnopark.ru

Россия, 129226, г. Москва,
ул. Сергея Эйзенштейна, д. 6
(приёмный пункт)
тел.: (095) 181 61 02

Россия, 198005, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 118, пом. 20
тел.: (812) 251 69 49
firma-fortuna@pop3.rcom.ru

Россия, 199053, г. Санкт-Петербург,
Съездовская линия, д. 29
тел.: (812) 323 36 47
nwss@mail.rcom.ru

Россия, 620033, г. Екатеринбург,
ул. Краснодарская, д. 16
тел.: (3432) 49 18 40
bliz-air@dialup.mplik.ru

Россия, 603006, г. Нижний Новгород,
ул. Горького, д. 220
тел.: (8312) 35 24 47
tehnopark@infonet.nnov.ru

Россия, 630104, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 52
тел.: (3832) 18 43 44
service@ita.ru

Россия, 344011, г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучёва, д. 224
тел.: (8632) 44 35 80
39 93 87
51 45 53
ita-rostov@info-don.ru

Россия, 390000, г. Рязань,
ул. Кольцова, д. 14
тел.: (0912) 28 99 01
domsc@domovoisc.ryazan.ru

UA

Украина, 04070, г. Киев,
ул. Петра Сагайдачного, д. 29/1
тел.: (044) 238 65 47
service@esco-kiev.com.ua

KZ

Казахстан, 480032, г. Алматы,
ул. Хусаинова, д. 179
тел.: (3272) 49 26 00
48 08 56
49 65 60
lamedkz@online.ru

Сервисная сеть DeWALT постоянно расширяется.

Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам
в Москве: (095) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 238 95 94
<http://www.dewalt.ru>

"Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(а)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними зобов'язаннями ознайомлен(а)/
Спраўны і поўнасьцю укамлектаваны тавар атрымаў(ла), з гарантійнымі умовамі азнаёмлены(а)/
Тұзу және толық жинақталған тауар қабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/
Тузатилган ва тулик комплектли махсулотни олдим, гаранта шартлари билан танишиб чиқдим"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/rotatsionnyi-lazer-dewalt-dw071ki.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/niveliry.html>