


DEWALT®

Настройка инструмента	2	Установка точки отсчета/штатива	14
Введение	2	Память	14
Обзор	2	Однократное измерение расстояния	15
Основной измерительный экран	3	Горизонтальный режим Smart	15
Экран выбора	3	Отслеживание отклонения	15
Визир (экран для визуального наблюдения)	4	Площадь	16
Установка батарей	4	Объем	17
Работа с прибором	5	Площадь треугольника	18
Включение/Выключение	5	Режим с большим радиусом действия	18
Клавиша отмены	5	Высокопрофильное измерение	19
Коды сообщений	5	Наклонные объекты	20
Многофункциональная позиционная скоба	5	Отслеживание высоты	21
Непрерывное измерение/измерение минимального- максимального расстояния	5	Трапедия	22
Сложение/Вычитание	6	Разметка	23
Визир (экран для визуального наблюдения)	6	Измерения по теореме Пифагора (две точки)	24
Настройки	7	Измерения по теореме Пифагора (три точки)	25
Обзор	7	Технические характеристики	26
Единицы измерения наклона	7	Коды сообщений	27
Единицы измерения расстояния	8	Меры предосторожности	27
Включение/выключение звукового сигнала	8	Гарантии производителя	27
Цифровой уровень ВКЛ./ВЫКЛ.	8	Указания по безопасности	27
Выключить/включить блокировку клавиатуры	9	Области ответственности	27
Включить с блокировкой клавиатуры	9	Разрешенное использование	28
Де-/активировать Bluetooth Smart	9	Неразрешенное использование	28
Калибровка датчика наклона (калибровка наклона)	10	Источники опасности при эксплуатации прибора	28
Пользовательские закладки	11	Ограничения в использовании прибора	28
Подсветка	11	Утилизация	29
Смещение	12	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	29
Сброс	12	Использование продукции с Bluetooth®	29
Функции	13	Классификация лазера	29
Обзор	13	Надписи на приборе	30
Таймер	13		
Калькулятор	13		

Введение

 Перед началом работы с инструментом внимательно изучите инструкции по технике безопасности и данное руководство пользователя.

 Лицо, ответственное за прибор, должно удостовериться, что все пользователи понимают и следуют данному руководству.


Используемые символы имеют следующие значения:

ВНИМАНИЕ


Обозначает потенциально опасную ситуацию или применение не по назначению, если не предотвратить, может привести к смерти или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО


Обозначает потенциально опасную ситуацию или применение не по назначению, если не предотвратить, может привести к легким травмам и/или нанести материальный, финансовый или экологический ущерб.

 Важные параграфы, которых необходимо придерживаться при практическом применении, поскольку они позволяют использовать прибор технически корректно и рационально.


Обзор

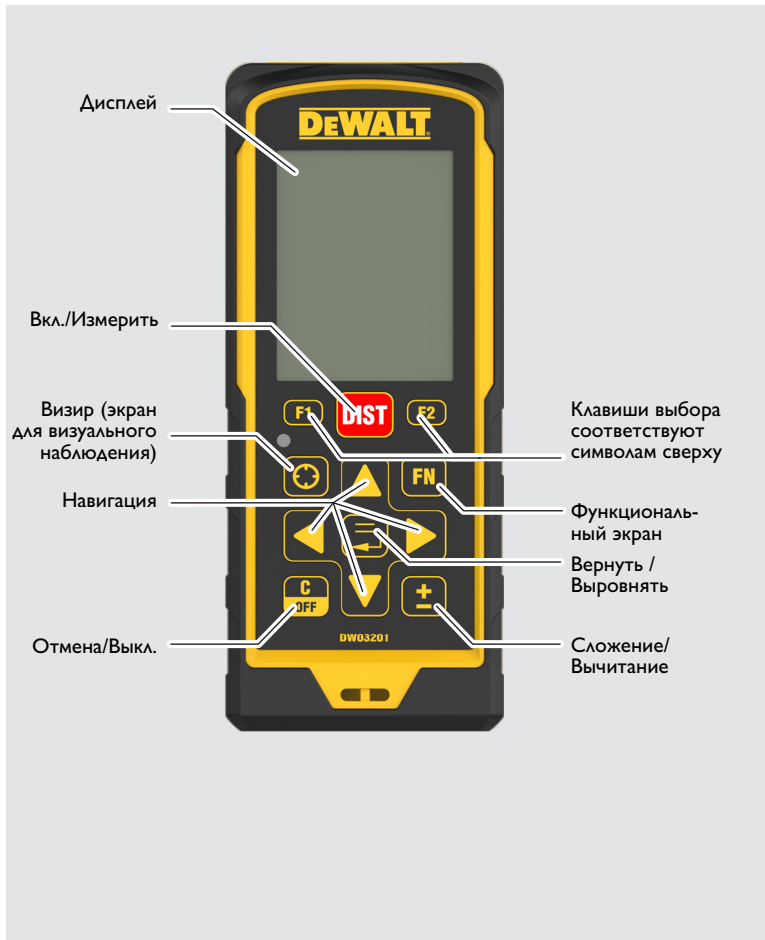


Основной измерительный экран

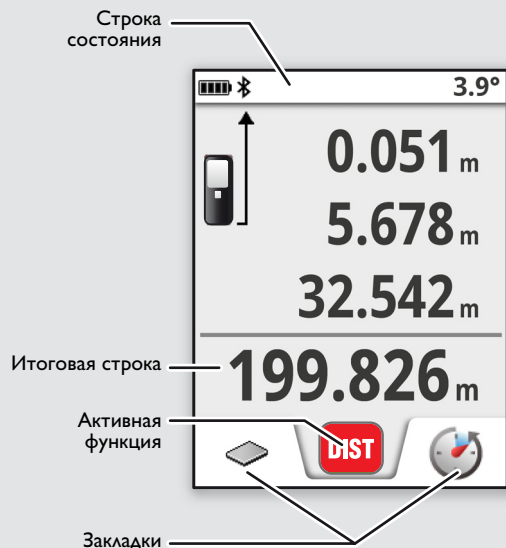


Экран выбора

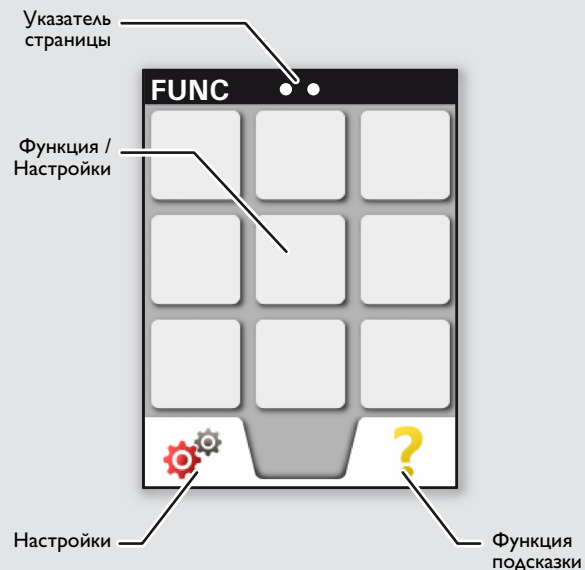

Визир (экран для визуального наблюдения)

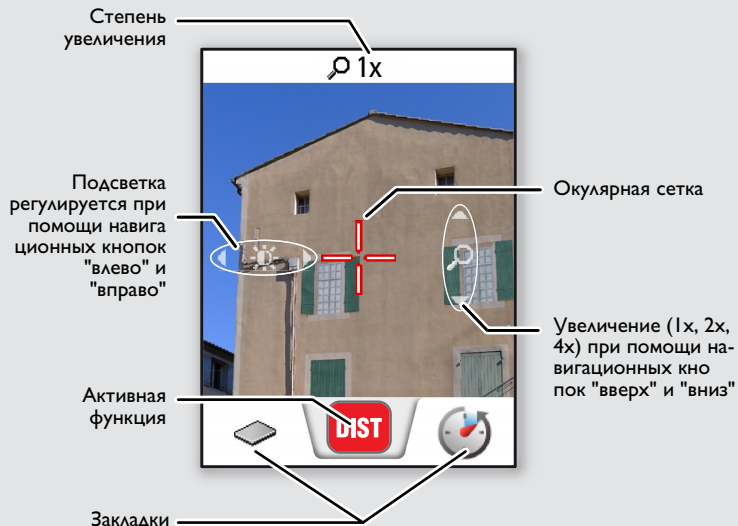

Установка батарей

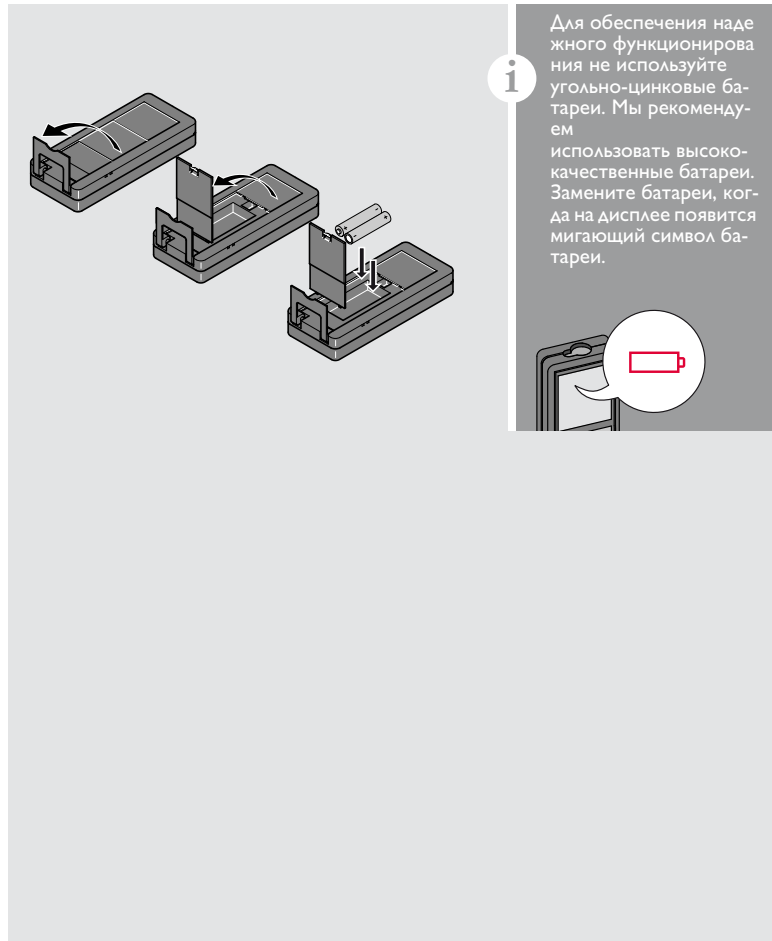

Включение/Выключение

ВКЛ.
DIST

ВЫКЛ.
C OFF
2 сек

Прибор выключается.

i Если ни одна из клавиш не нажата в течении 180 сек, то прибор выключается автоматически.

Клавиша отмены

1x
C OFF

Отмена последнего действия.



2x
C OFF

Покинуть текущую функцию, перейти к основному режиму работы.

Коды сообщений

При появлении сообщения "info" вместе с числом следуйте инструкциям в разделе "Коды сообщений".
Пример:

Многофункциональная позиционная скоба

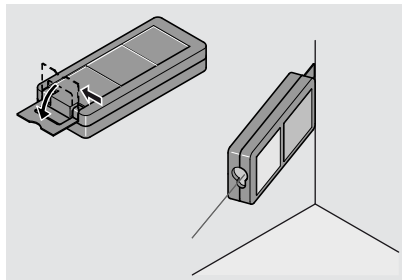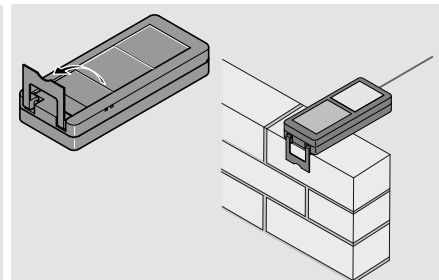

i Положение позиционной скобы определяется автоматически и соответственно устанавливается начало отсчета.

Непрерывное измерение/измерение минимального-максимального расстояния

1
DIST
2 сек

2

Эта функция используется для измерения диагоналей (максимальные значения) или горизонтальных расстояний до вертикальной поверхности (минимальное значение).

Измеренное минимальное и максимальное расстояние отображается на дисплее (мин, макс). Последнее измеренное расстояние отображается в итоговой строке.

3
DIST

Прекращение непрерывного измерения/измерения минимального-максимального расстояния.

Сложение/Вычитание

1 **DIST** 7.332 m

2 **+** Следующее измерение прибавляется к предыдущему.

3 **DIST** 7.332 m
12.847 m

4 **-** 20.179 m



Этот процесс можно повторять столько раз, сколько это необходимо. Этот же процесс может быть использован для сложения или вычитания площадей или объемов.

Визир (экран для визуального наблюдения)

1 **Визир** 1x

2 **4x**
2x
1x

3 **Визир** 1x


4 **Визир** 1x










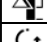


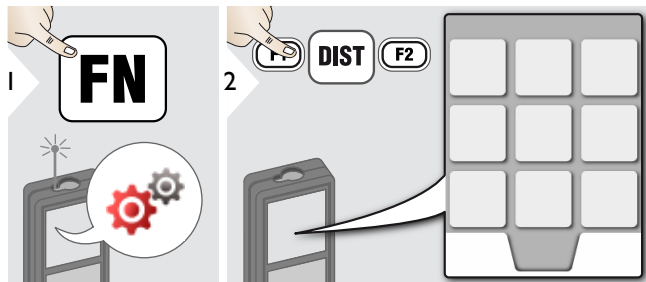Выйти из визира (экрана для визуального наблюдения).

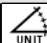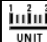


Прибор является отличным помощником при выполнении измерений на открытом воздухе. Встроенный визир (экран для визуального наблюдения) отображает цель на дисплее. Прибор производит измерение в центре окулярной сетки, даже если лазерная точка не видна. Ошибки параллакса возникают, если камера визира используется для близких целей, вызывая эффект, когда лазер оказывается смещенным на окулярной сетке. В этом случае следует ориентироваться на реальную лазерную точку для нацеливания на объект.

Обзор




	Единицы измерения наклона
	Единицы измерения расстояния
	Звуковой сигнал
	Цифровой уровень
	Блокировка клавиатуры
	Bluetooth®
	Калибровка наклона
	Закладки
	Подсветка
	Смещение
	Сброс
	Данные

 Единицы измерения наклона

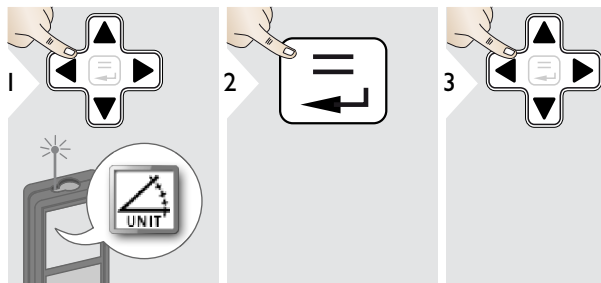

Переключение между следующими единицами измерения:




360.0°	0.00 %
± 180.0°	0.0 mm/m
± 90.0°	0.00 in/ft

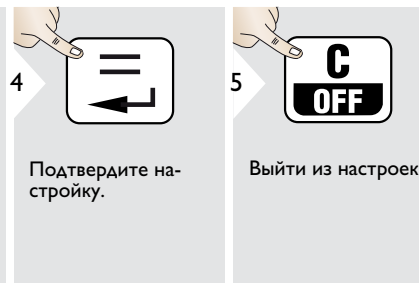

Подтвердите настройку.


Выйти из настроек.

Единицы измерения расстояния

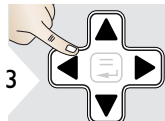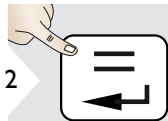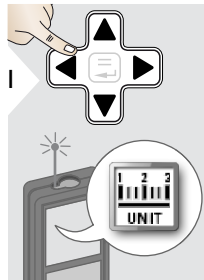

Переключение между следующими единицами измерения:

0.00 m	0.00 ft
0.000 m	0.00 in
0.0000 m	0 1/32 in
0.0 mm	0'00" 1/32


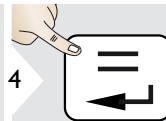


Подтвердите настройку.



Выйти из настроек.



Включение/выключение звукового сигнала

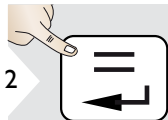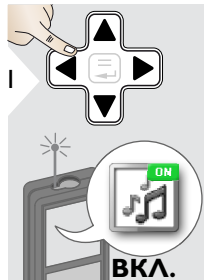

Выйти из настроек.

Чтобы ВКЛЮЧИТЬ, повторите процедуру.

Цифровой уровень ВКЛ./ВЫКЛ.

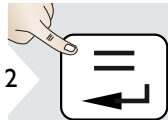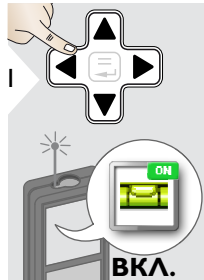

Выйти из настроек.

Чтобы ВКЛЮЧИТЬ, повторите процедуру.



Цифровой уровень отображается в строке состояния.

 **Выключить/включить блокировку клавиатуры**


1 

2  Чтобы деактивировать, повторите процедуру.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

Включить с блокировкой клавиатуры


1 


2  на протяжении 2 сек

ВЫКЛ.

ВКЛ.


 **Де-/активировать Bluetooth Smart**

1 

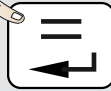2  Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ**, повторите процедуру.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

3  Выйти из настроек.

i Режим по умолчанию: Bluetooth включен. В строке состояния отображается значок Bluetooth, если прибор подключен по Bluetooth.

Включите Bluetooth Smart в настройках.

Подключите прибор к смартфону, планшету, ноутбуку...

Фактическое измерение передается автоматически, если установлено соединение по Bluetooth. Для передачи результата из основной строки нажмите =.




Bluetooth выключается сразу после выключения лазерного дальномера.

Эффективный и передовой модуль Bluetooth Smart (с новым стандартом Bluetooth V4.0) работает со всеми устройствами Bluetooth Smart Ready. Все другие устройства Bluetooth не поддерживают энергосберегающий модуль Bluetooth Smart, встроенный в прибор.

Мы не несем ответственности за использование бесплатного программного обеспечения и не обязуемся предоставлять изменения, а также разрабаты-




вать обновления. Приложения для Android® или ОС Mac можно найти в специализированных интернет-магазинах.

 **Калибровка датчика наклона (калибровка наклона)**

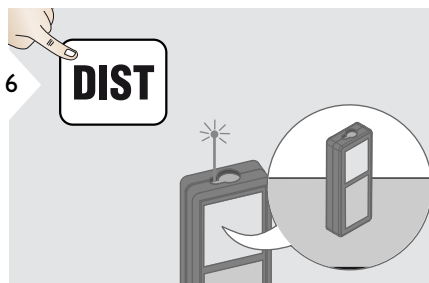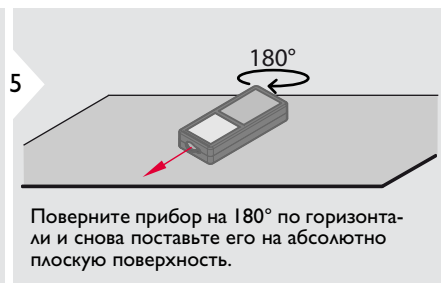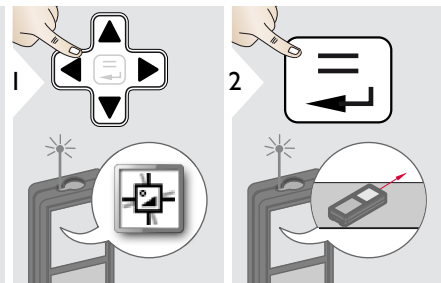

i Через 2 сек прибор вернется в основной режим.






Пользовательские закладки

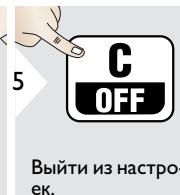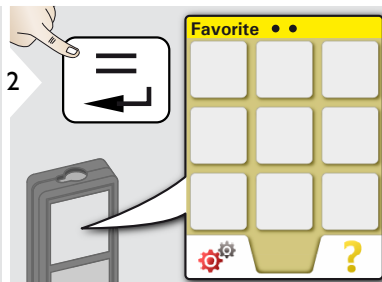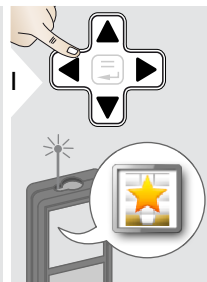

i Выберите ваши избранные функции для быстрого доступа.


"Быстрая" клавиша:
Нажмите и удерживайте 2 секунды клавишу выбора в режиме изменения.

Подсветка

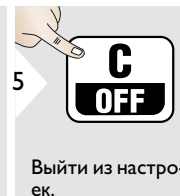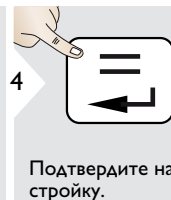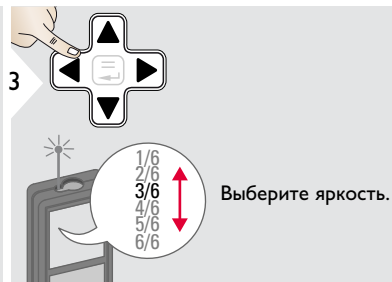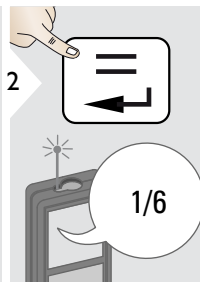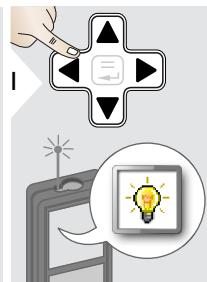

i Чтобы сэкономить энергию, уменьшите яркость, если в ней нет необходимости.

Смещение

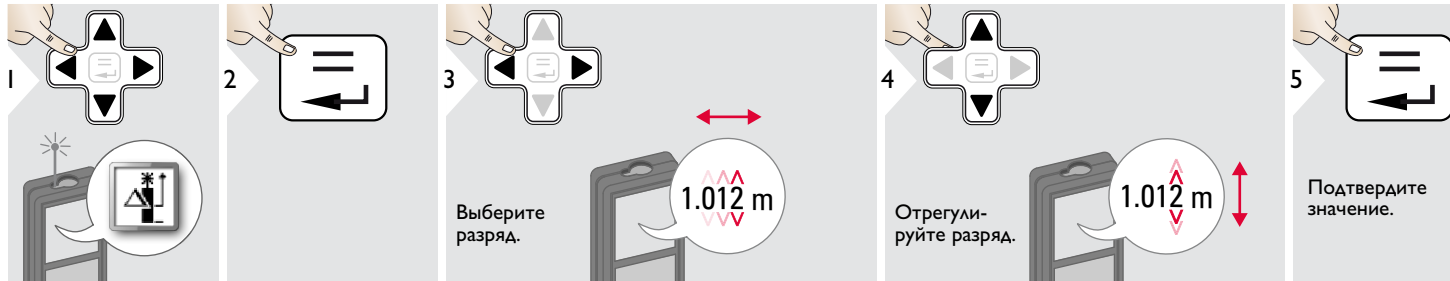


i Смещение автоматически добавляет или вычитает указанное значение от всех выполненных измерений. Функция позволяет учитывать допуски. Отображается значок смещения.

Сброс



Обзор

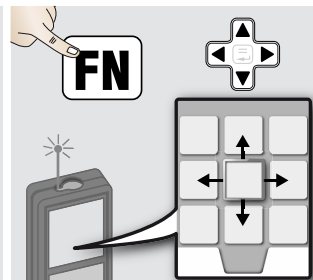

	Таймер
	Калькулятор
	Установка точки отсчета измерений
	Память
	Одиночное измерение расстояния
	Горизонтальный режим Smart

	Отслеживание отклонения
	Площадь
	Объем
	Площадь треугольника
	Режим с большим радиусом действия
	Высокопрофильное измерение

	Измерение на наклонных объектах
	Отслеживание высоты
	Трапеция
	Разметка
	Вычисление по теореме Пифагора 1
	Вычисление по теореме Пифагора 2

Таймер

1

2

3

30 sec
5 sec
2 sec
Off

Выберите время срабатывания.

4

Подтвердите настройку.

i Самостоятельное срабатывание начинается после нажатия клавиши ВКЛ./Измерить.

Калькулятор

1

2

3

7 8 9 ÷
4 5 6 ×
1 2 3 -
+/- 0 , +
C/CE




Выберите клавишу на дисплее.

Подтвердите каждую клавишу.

С помощью кнопок выбора можно удалить введенные данные или вычислить результат.

i Результат измерения переносится из главной строки в калькулятор и может быть использован для последующих вычислений. Дробь фут/дюйм переводятся в десятичную дробь фут/дюйм.



Установка точки отсчета/штатива

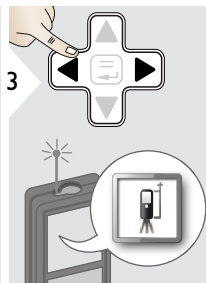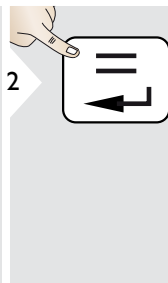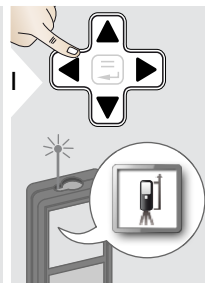

Расстояние измеряется от тыльной поверхности прибора (по умолчанию).

Расстояние измеряется от передней поверхности прибора (заблокировать значок = постоянно).





Расстояние постоянно измеряется от резьбы штатива.

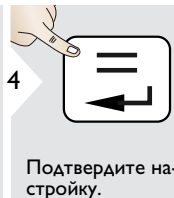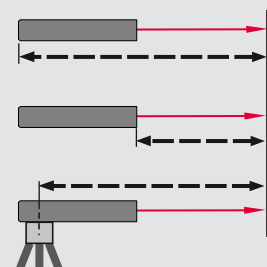

i Если прибор выключен, точка отсчета возвращается к стандартной настройке (тыльная поверхность прибора).

Подтвердите настройку.



Память

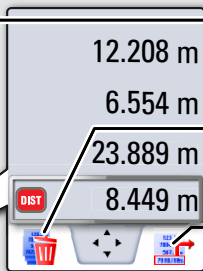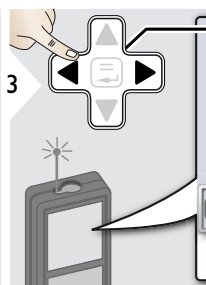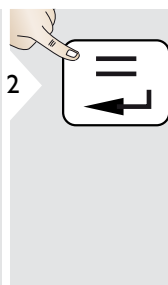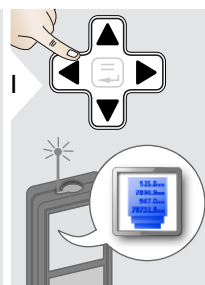

Переключение между измерениями.

Удаление всех значений из памяти.

Передать значение для последующих действий.

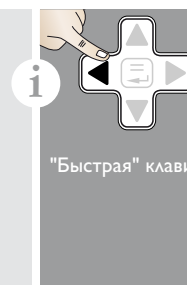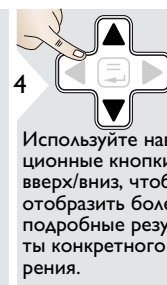

Используйте навигационные кнопки вверх/вниз, чтобы отобразить более подробные результаты конкретного измерения.


"Быстрая" клавиша

DIST Однократное измерение расстояния




i Целевые поверхности: Ошибки при измерениях могут возникнуть в случае выполнения измерений до таких поверхностей, как бесцветные жидкости, стекло, пенопласт, матовые полупрозрачные поверхности или при наведении на очень блестящие поверхности. При наведении на темные поверхности время измерения увеличивается.

Smart Горизонтальный режим Smart

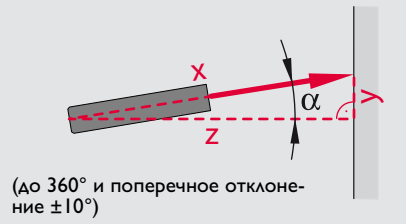


Tracking Отслеживание отклонения

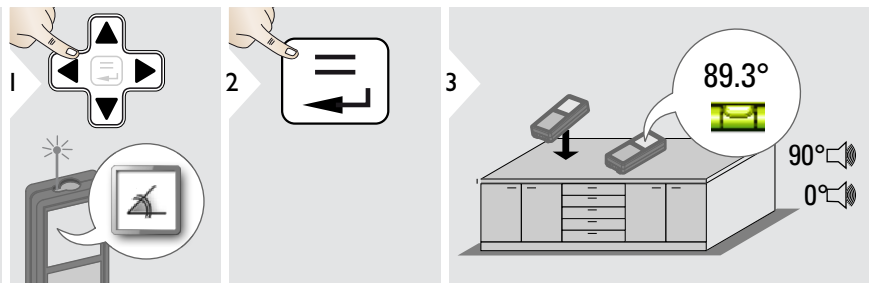




i Отклонение отображается постоянно. Прибор подает сигнал при углах 0° и 90°. Идеально подходит для регулировки го ризонтали или вертикали.

◆ Площадь



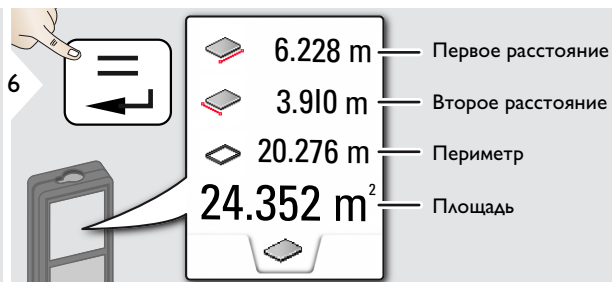


i Результат отображается в итоговой строке, а измеренное значение выше.
 Частичные измерения / функция редактирования: Нажмите кнопку + или - до начала выполнения первого измерения. Измерьте, после чего выполните сложение или вычитание расстояний. Выключение с помощью =. Измерение 2-ой длины


Объем

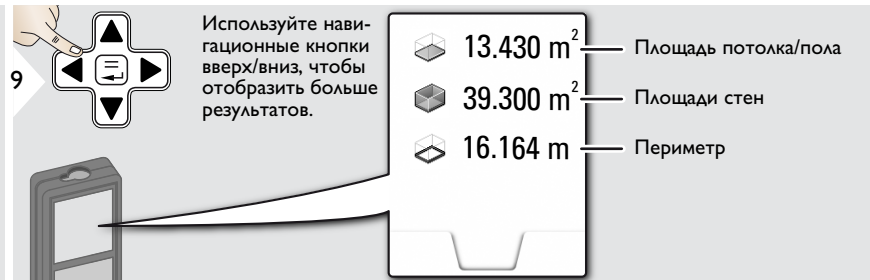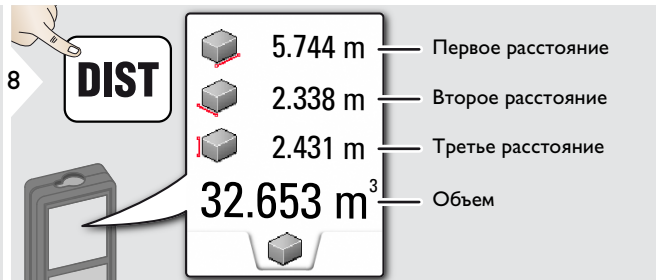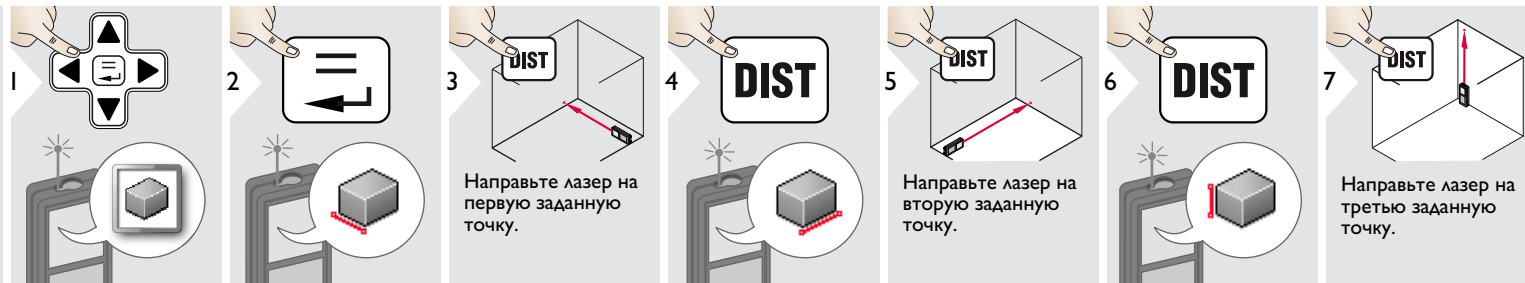

▲ Площадь треугольника

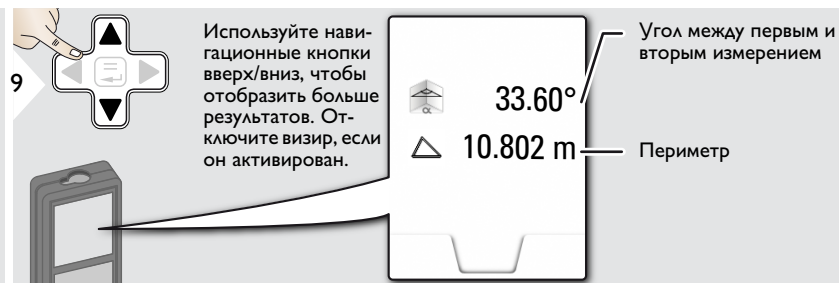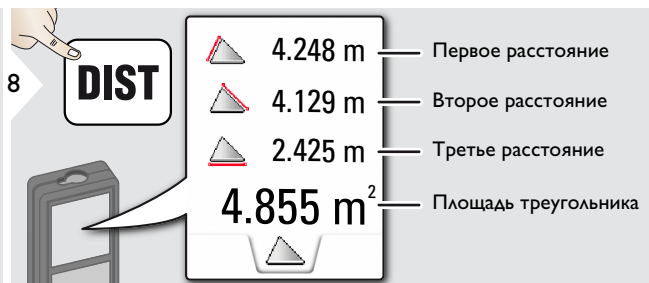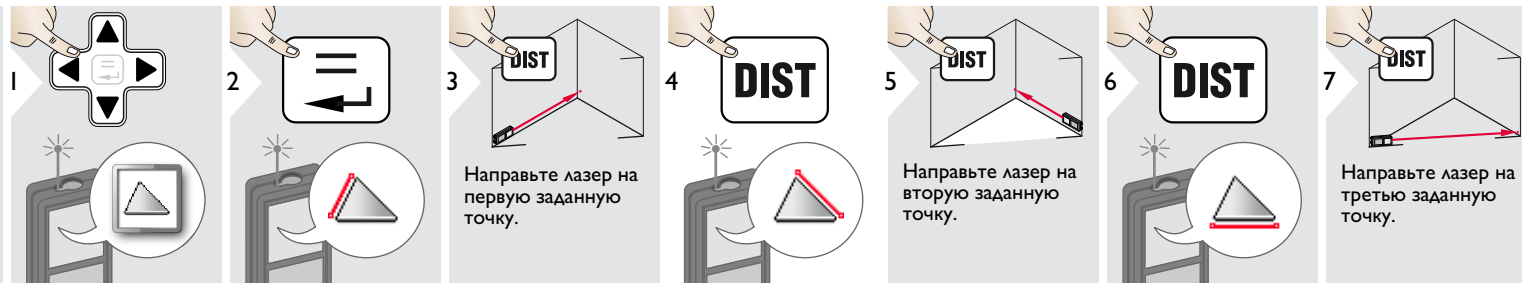



LR Режим с большим радиусом действия

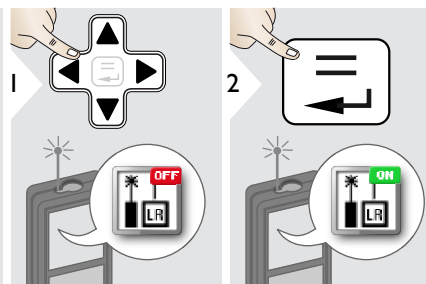

i

Режим с большим радиусом действия позволяет выполнять измерения сложных целей при неблагоприятных условиях, например, ярком освещении или плохом отражении целевой поверхности. Время измерения увеличивается. Значок в строке состояния показывает, включена ли функция.

 **Высокопрофильное измерение**

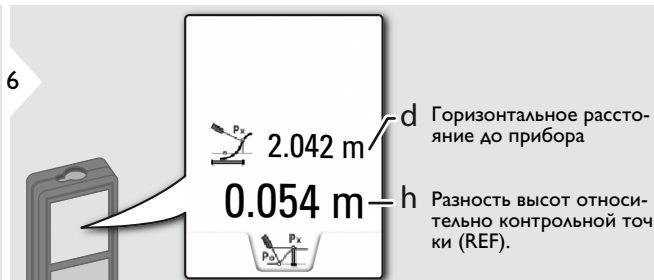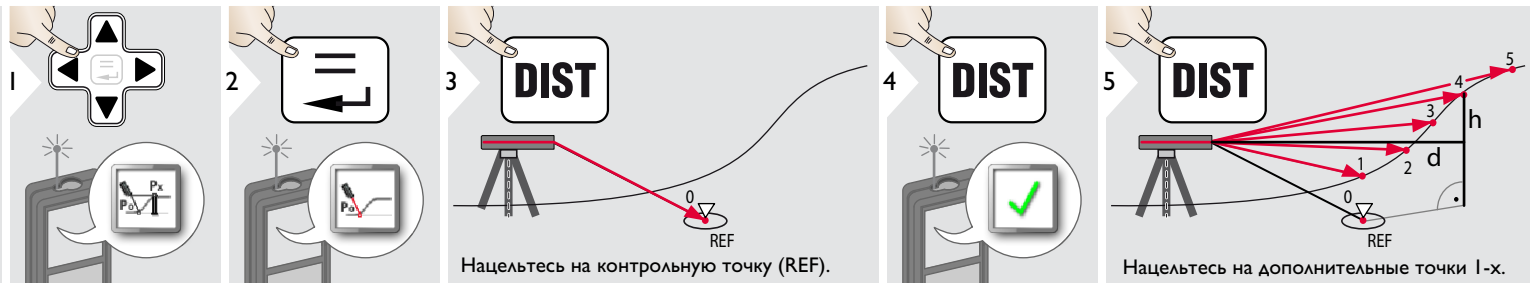

i Идеально подходит для измерения разности высот относительно контрольной точки. Также используется для измерения профилей и секций на местности. После замера контрольной точки горизонтальное расстояние и высота отображаются для каждой последующей точки.

Наклонные объекты

1

2

3

4

5

6

7

DIST

DIST

DIST

DIST

DIST

DIST

Направьте лазер на верхнюю целевую точку.

Направьте лазер на нижнюю целевую точку.

Угол P2
11.00 °

Расстояние P2
30.367 m

Высота по вертикали между двумя точками
-3.440 m

Расстояние между двумя точками
5.452 m

Используйте навигационные кнопки вверх/вниз, чтобы отобразить больше результатов. Отключите визир, если он активирован.




Включен угол между двумя точками
39.10 °

Горизонтальное расстояние между двумя точками
-4.230 m


i

Косвенное измерение расстояния между 2 точками с дополнительными результатами. Идеально подходит для измерения длины или наклона крыши, высоты купола на крыше,... Важно, чтобы инструмент находился в той же вертикальной плоскости, что и 2 замеренные точки. Плоскость определяется по линии между 2 точками.


Отслеживание высоты

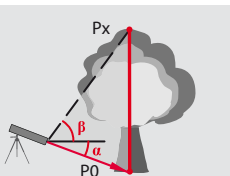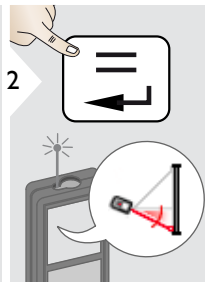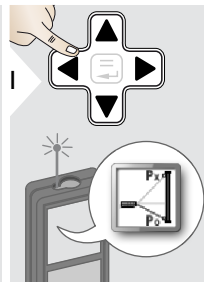

Направьте лазер на нижнюю точку.

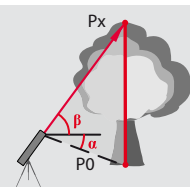

Направьте лазер на верхние точки и отслеживание угла/высоты начнется автоматически.

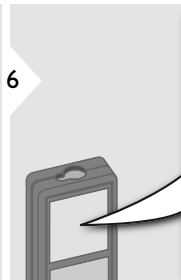

-10.55° — α



6.271 m — $P0$

29.89° — β

3.475 m — y

β = Отслеживаемый угол при повороте прибора на штативе

y = Отслеживаемая высота при повороте прибора на штативе

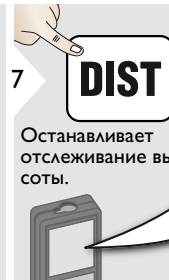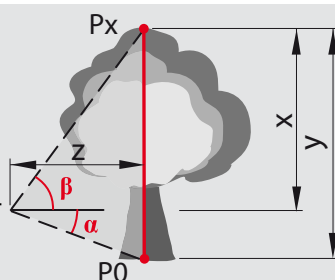

DIST


-10.55°

6.271 m

44.80°

8.478 m

Останавливает отслеживание высоты.

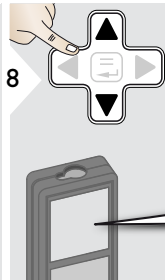



Используйте навигационные кнопки вверх/вниз, чтобы отобразить больше результатов. Отключите визир, если он активирован.

7.160 m — z





Можно определить высоту здания или дерева без подходящих точек отражения. В нижней точке, измеряется расстояние и угол наклона - это требует отражающую лазерную мишень. Верхнюю точку можно отметить при помощи визира / окулярной сетки. Отражающая лазерная мишень не требуется, так как измеряется только угол наклона.

1 Трапеция

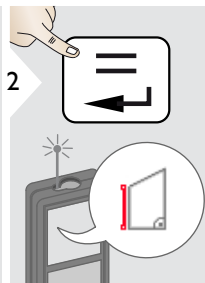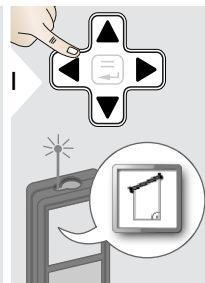

	13.459 m	— h
	16.440 m	— y
	70.80°	— β
	5.790 m	— x





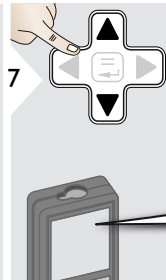
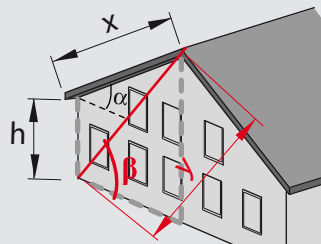


Используйте навигационные кнопки вверх/вниз, чтобы отобразить больше результатов. Отключите визир, если он активирован.

	78.383 m ²	— Площадь трапеции
	20.9°	— α

Разметка

Можно ввести два различных расстояния (а и b) для разметки определенных измеренных расстояний.

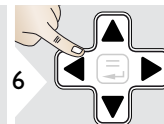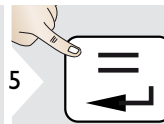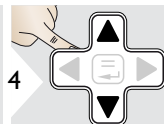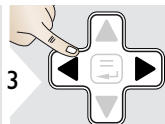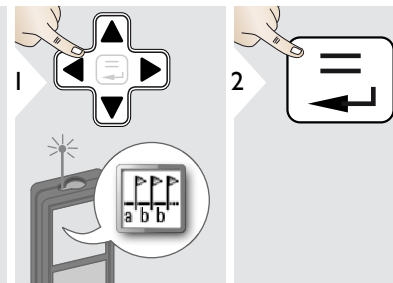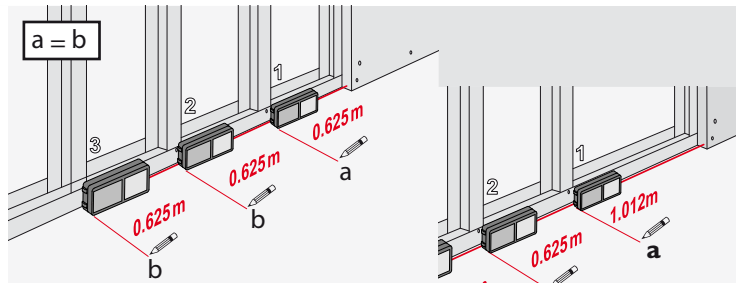

Выберите разряд.

1.012 m

Отрегулируйте разряд.

1.012 m

Подтвердите значение "а".

Настройте значение "b".

0.625 m



Медленно перемещайте прибор вдоль линии разметки. На дисплее отобразится расстояние до следующей точки разметки.

0,24 м не хватает до следующего расстояния в 0,625 м.

Затем разметить расстояние






0.625 m

0.240 m

i

При приближении к точке разметки на расстояние менее 0,1 м прибор начинает подавать звуковой сигнал. Звуковой сигнал может быть прекращен нажатием кнопки CLEAR/OFF.



Измерения по теореме Пифагора (две точки)

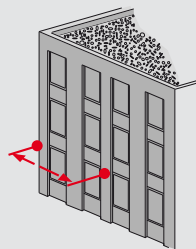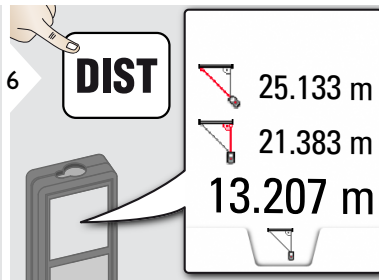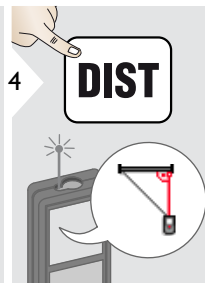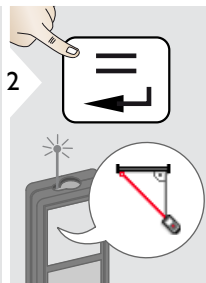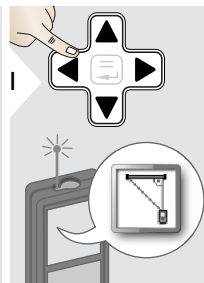

i Результат отображается в главной строке. Нажатие на клавишу измерения в течение 2 сек активирует автоматическое выполнение измерений минимального и максимального расстояния.

Мы рекомендуем использовать теорему Пифагора только для косвенного горизонтального измерения. Для измерения высоты (вертикально) более точным будет использование функции с измерением угла наклона.

Измерения по теореме Пифагора (три точки)

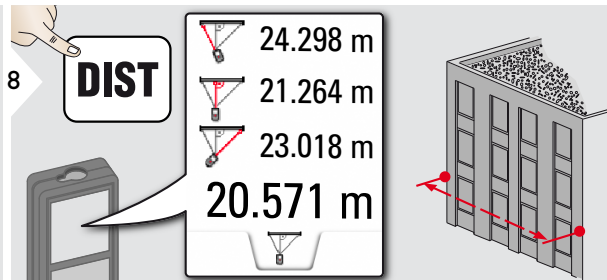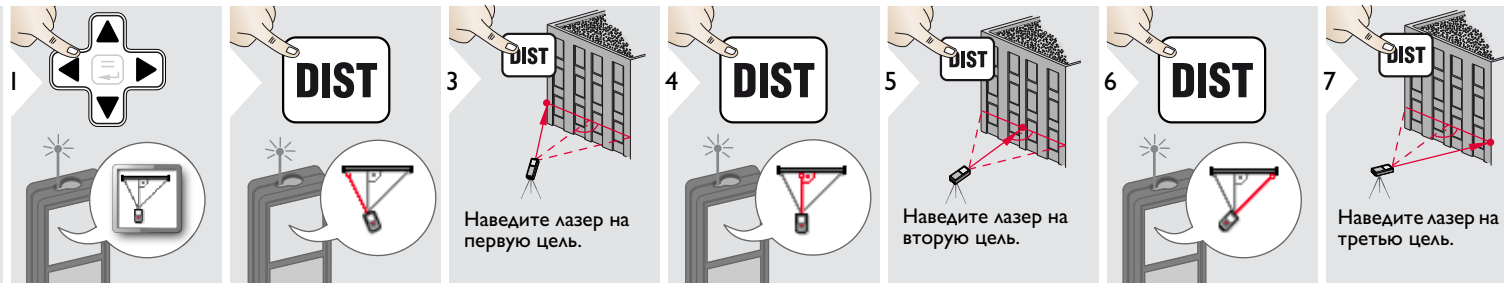

i Результат отображается в главной строке. Нажатие на клавишу измерения в течение 2 сек активирует автоматическое выполнение измерений минимального и максимального расстояния.

Мы рекомендуем использовать теорему Пифагора только для косвенного горизонтального измерения. Для измерения высоты (вертикально) более точным будет использование функции с измерением угла наклона.

Измерение расстояния	
Точность при благоприятных условиях *	± 1,0 мм / ~1/16 дюйма ***
Точность при неблагоприятных условиях **	± 2,0 мм / 0,08 дюйма ***
Диапазон при благоприятных условиях *	200 м / 660 футов
Диапазон при неблагоприятных условиях **	80 м / 260 футов ****
Наименьшая единица измерения	0,1 мм / 1/32 дюйма
Power Range Technology™ (Технология усиления сигнала)	да
Ø лазерной точки (на расстояниях)	6 / 30 / 60 мм (10 / 50 / 100 м)
Измерение наклона	
Погрешность измерения по отношению к лазерному лучу****	± 0,2°
Погрешность измерения по отношению к корпусу****	± 0,2°
Диапазон	360°
Общие	
Класс лазера	2
Тип лазера	635 нм, < 1 мВт
Степень защиты	IP54
Автом. отключение лазера	после 90 сек
Автом. отключение питания	после 180 сек
Bluetooth® Smart	Bluetooth v4.0
Диапазон Bluetooth®	10 м
Срок службы батареи (2 x AA)	до 5000 измерений
Размер (В x Д x Ш)	149 x 61 x 31 мм 5,9 x 2,4 x 1,2 in
Вес (с элементами питания)	209 г / 7,22 унций
Температурный диапазон:	
- Хранение	от -25 до 70 °C от -13 до 158 °F
- Работа с прибором	от -10 до 50 °C от 14 до 122 °F

* благоприятными условиями являются: белая и диффузно отражающая мишень (крашеная белая стена), низкая фоновая освещенность и умеренные температуры.

* неблагоприятными условиями являются: мишени с более низкой или более высокой отражаемостью или высокой фоновой освещенностью, или температуры на верхней или нижней границах указанного диапазона температуры.

*** погрешность определена для расстояний от 0,05 м до 10 м с уровнем достоверности 95%.

При благоприятных условиях значение погрешности может ухудшиться на 0,05 мм/м для расстояний от 10 м до 30 м, на 0,10 мм/м от 30 м до 100 м и на 0,20 мм/м для расстояний свыше 100 м.

При неблагоприятных условиях значение погрешности может ухудшиться на 0,10 мм/м для расстояний от 10 м до 30 м, на 0,20 мм/м от 30 м до 100 м и на 0,30 мм/м для расстояний свыше 100 м.

**** после калибровки пользователем. Дополнительная относительная погрешность +/- 0,01° на градус до +/- 45° в каждом квадранте. Применимо при комнатной температуре. Для всего диапазона рабочей температуры максимальное отклонение увеличивается на +/-0,1°.

i Для получения точных косвенных результатов рекомендуется использовать штатив. Для получения точных результатов измерения наклона следует избегать поперечного наклона.

Функции	
Измерение расстояния	да
Мин/макс значения	да
Непрерывное измерение	да
Разметка	да
Сложение/вычитание	да
Площадь	да
Площадь треугольника	да
Объем	да
Трапеция	да
Функция редактирования (площадь с частичным изменением)	да
Вычисления по Пифагору	2 точки, 3 точки
Горизонтальный режим Smart/ Косвенная высота	да
Высокопрофильное измерение	да
Отслеживание отклонения	да
Наклонные объекты	да
Отслеживание высоты	да
Память	30 результатов
Звуковой сигнал	да
Цветной дисплей с подсветкой	да
Многофункциональная позиционная скоба	да
Визир (экран для визуального наблюдения)	4-х кратное увеличение
Цифровой уровень	да
Bluetooth® Smart	да
Пользовательские закладки	да
Таймер	да
Режим с большим радиусом действия	да
Калькулятор	да

Если сообщение **Error** остается активным после нескольких отключений и включений инструмента, пожалуйста, обратитесь к авторизованному дилеру.

При появлении сообщения **InFo** вместе с числом нажмите кнопку **Очистить** и следуйте указанным инструкциям:

№	Причина	Исправление
156	Поперечное отклонение больше 10°	Держите прибор без поперечного отклонения.
162	Ошибка калибровки	Убедитесь, что прибор расположен на абсолютно горизонтальной и плоской поверхности. Повторите процедуру калибровки. Если ошибка сохраняется, обратитесь к авторизованному дилеру.
204	Ошибка вычисления	Выполните измерение снова.
240	Ошибка передачи данных	Повторите процедуру.
252	Перегрев прибора	Охладите прибор.
253	Слишком низкая температура	Прогрейте прибор.
255	Слишком слабый отраженный сигнал, время измерения слишком велико	Измените целевую поверхность (например, используя белую бумагу).
256	Отраженный сигнал слишком сильный	Измените целевую поверхность (например, используя белую бумагу).
257	Слишком яркое фоновое освещение	Затемните цель.
258	Измерение вне диапазона измерений	Исправьте диапазон.
260	Помеха лазерному лучу	Повторите измерение.

- Периодически протирайте прибор мягкой влажной салфеткой.
- Не погружайте прибор в воду.
- Никогда не используйте агрессивные чистящие средства или растворители.

Гарантии производителя

Европа:

- гарантия 30 дней без возмещения рисков
- один год бесплатного сервиса
- один год полной гарантии

Подробная информация доступна в интернете на сайте www.2helpU.com.

Северная Америка:

- три года ограниченной гарантии
- один год бесплатного сервиса
- 90 дней гарантии возврата стоимости

Подробная информация доступна в интернете на сайте www.dewalt.com.

Ответственное должностное лицо эксплуатирующей организации должно быть уверено, что все пользователи понимают эти инструкции и следуют им.

Области ответственности

Ответственность производителя оригинального оборудования:

Европа:

DEWALT

D-65510 Idstein, Germany

www.2helpU.com

www.dewalt.eu

Северная Америка:

DEWALT Industrial Tool Co.

Baltimore, MD 21286, USA

Для сервисного обслуживания звонить 1-800-4-DEWALT.

www.dewalt.com

Вышеуказанная компания несет ответственность за поставку прибора, включая Руководство пользователя, в полностью безопасном состоянии. Вышеуказанная компания не несет ответственности за принадлежности производства сторонних компаний.

Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию прибора:

- Ясно понимать требования предупредительных надписей на приборе, а также Руководства пользователя.
- Знать требования инструкций по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
- Всегда принимать меры для предотвращения доступа к изделию неуполномоченного персонала.

Разрешенное использование

- Измерение расстояний
- Измерение наклона
- Передача данных при помощи Bluetooth®

Неразрешенное использование

- Использование прибора без инструкции
- Использование, выходящее за пределы разрешенных операций
- Вывод из строя систем безопасности и удаление с прибора предупредительных и указательных надписей
- Вскрытие прибора с помощью инструментов (отверток, и т.д.)
- Изменение конструкции прибора или его модификация

- Использование аксессуаров, полученных от других производителей, если они не допущены к применению
- Намеренное ослепление третьих лиц, также в темноте
- Ненадлежащие меры безопасности на участке производства геодезической съемки (например, при проведении измерений на дорогах, стройплощадках и т.д.)
- Безответственное обращение с прибором на лесах, лестницах, при измерениях вблизи работающих машин или открытых частей машин и установа без защиты
- Прямое наведение прибора на солнце

Источники опасности при эксплуатации прибора**⚠ ВНИМАНИЕ**

Если прибор роняли, неправильно использовали или модифицировали, то при работе с таким прибором Вы можете получить неправильные результаты измерений. Периодически проводить контрольные измерения.

Особенно после того, как прибор подвергался чрезмерным механическим и другим воздействиям, а также до и после выполнения ответственных измерительных работ.

⚠ ОСТОРОЖНО

Ни в коем случае не пытаться ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей, связаться с местным дилером.

⚠ ВНИМАНИЕ

Внесение изменений и модификаций, которые не были согласованы, могут повлечь за собой утерю пользователем полномочий управлять оборудованием.

Ограничения в использовании прибора

i См. главу "Технические характеристики".

Прибор спроектирован для использования в условиях, характерных для мест постоянного проживания людей. Не использовать этот прибор во взрывоопасных или других агрессивных условиях.

Утилизация**⚠ ОСТОРОЖНО**

Использованные батарейки не подлежат утилизации с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде, сдайте их на сборный пункт, организованный в соответствии с государственными или местными нормами.

Изделие не подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Утилизировать изделие надлежащим образом в соответствии с государственными нормами, действующими в вашей стране.



Придерживаться национальных или местных нормативов.

Информацию по особому обращению с продуктом и обработке отходов можно скачать на нашей домашней странице.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)**⚠ ВНИМАНИЕ**

Прибор соответствует самым жестким требованиям действующих стандартов и правил в этой области.

Однако, полностью исключить влияние прибора на другое оборудование нельзя.


Использование продукции с Bluetooth®**⚠ ВНИМАНИЕ**

Электромагнитное излучение может создавать помехи для прочего оборудования, в установках (например, медицинских, таких как кардиостимуляторы или слуховые аппараты) и в самолетах. Оно может негативно воздействовать на людей и животных.

Меры предосторожности:

Хотя данный прибор соответствует большинству жестких стандартов и норм, возможность причинения вреда человеку и животным нельзя полностью исключить.

- Не используйте прибор вблизи автослужб, химических заводов, в областях с потенциально взрывоопасной атмосферой и в местах использования взрывов.
- Не используйте прибор вблизи медицинского оборудования.
- Не используйте прибор в самолетах.
- Не используйте прибор рядом со своим телом в течение длительных периодов времени.

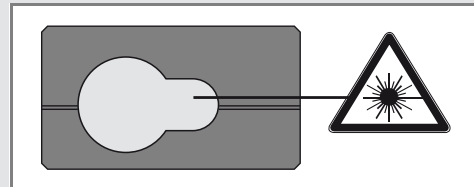Классификация лазера

Прибор излучает видимые лазерные лучи из своей передней части:

Изделие относится ко 2-му классу лазеров в соответствии с:

- IEC60825-1: 2014 "Безопасность лазерных изделий"

Лазерные изделия класса 2:

Не смотреть в лазерный луч и не направлять его без надобности на других людей. Защита глаз обычно осуществляется путем отведения их в сторону или закрытием век.

⚠ ВНИМАНИЕ

Прямой взгляд на луч через оптические устройства (например, бинокли, зрительные трубы) может быть опасен.


⚠ ОСТОРОЖНО

Взгляд на лазерный луч может быть опасным для глаз.

Максимальная пиковая выходная мощность излучения:	0,95 мВт
Длина волны:	635 нм
Длительность импульса:	>400 пс
Частота повторения импульсов:	320 МГц
Дивергенция луча:	0,16 мрад x 0,6 мрад

Все иллюстрации, описания и технические требования могут быть изменены без предварительного уведомления.

Надписи на приборе

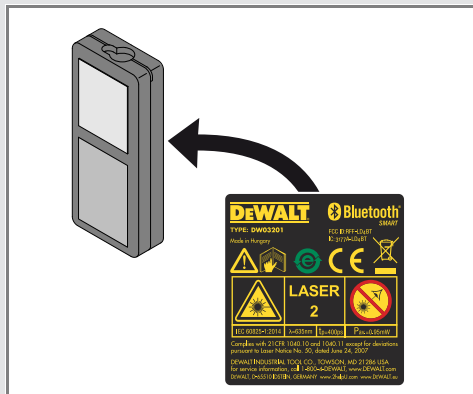

Все иллюстрации, описания и технические требования могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/dalnomer-dewalt-dw03201.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/lazernye-dalnomery.html>