






GB	Rotary Hammer / Combination Hammer	INSTRUCTION MANUAL
UA	Перфоратор / Трирежимний перфоратор	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
PL	Wiertarka udarowa / Wiertarka udarowa z podkuwaniem	INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO	Ciocan perforator / Ciocan combinat	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
DE	Bohrhammer / Kombi-Hammer	BEDIENUNGSANLEITUNG
HU	Fúrókalapács / Fúró-véső kalapács	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK	Rotačné kladivo / Kombinované kladivo	NÁVOD NA OBSLUHU
CZ	Vrtací a sekací kladivo / Kombinované kladivo	NÁVOD K OBSLUZE

HR2300
HR2310T
HR2600
HR2601
HR2610
HR2610T
HR2611F
HR2611FT

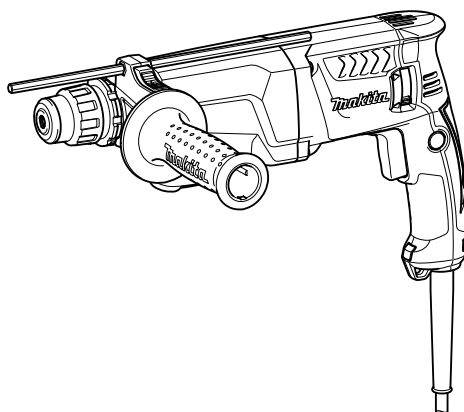


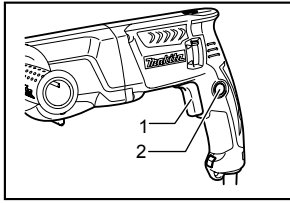


1 010720

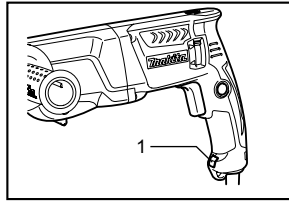


2 010721

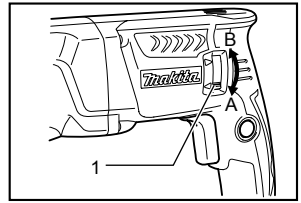


3 010722

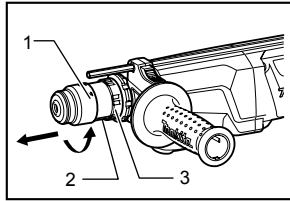


4 011561

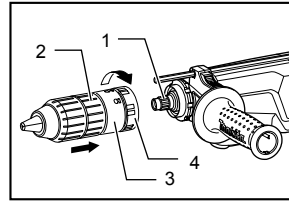


5 011562

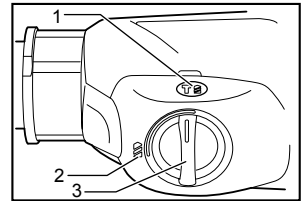


6 010723

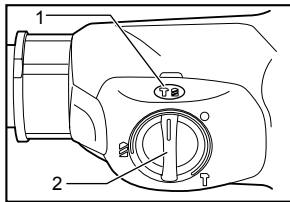


7 010724

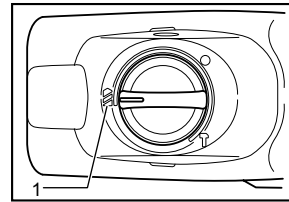


8 010726

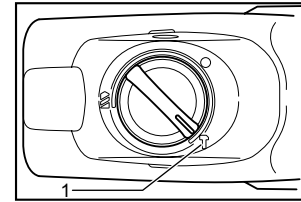


9 010725

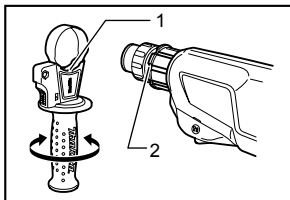


10 010713

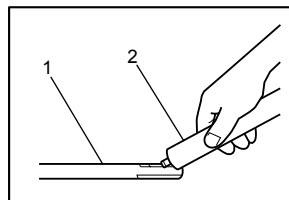


11 003150

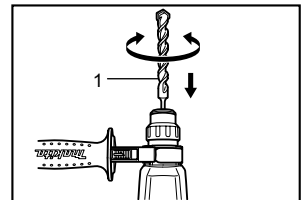


12 010714

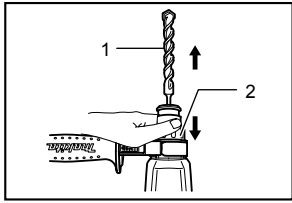


13 010715

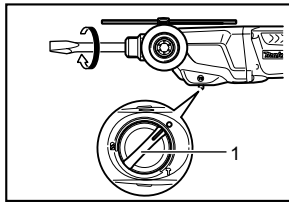


14 010727

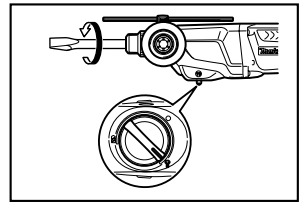


15 010728

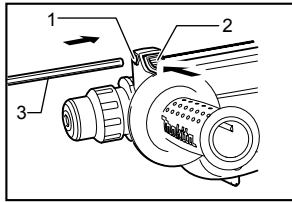


16 010716

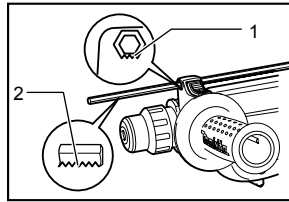


17 010717

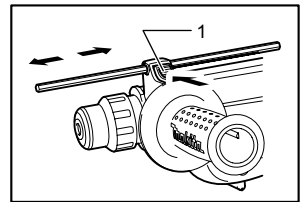


18 010718

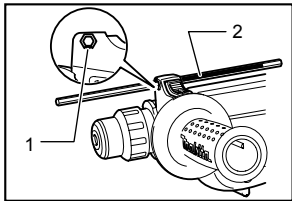


19 010739

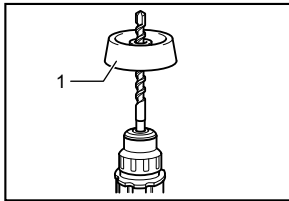


20 010731

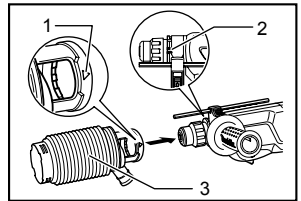


21 011506

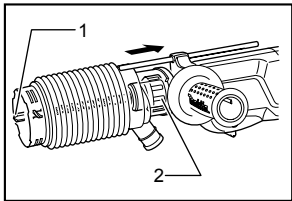


22 010733

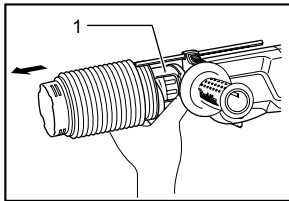


23 010734

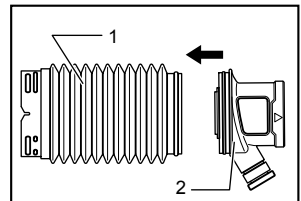


24 011507

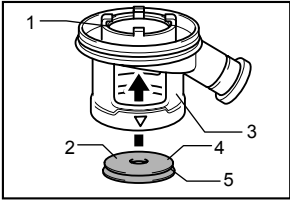


25 012895

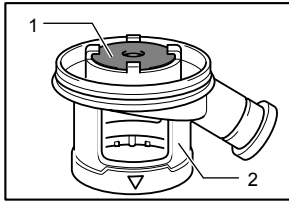


26 012896

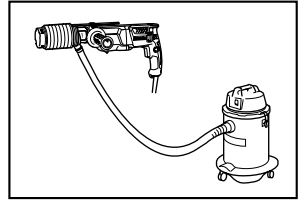


27 011505

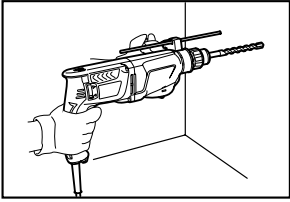


28 010729

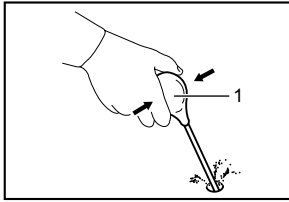


29 002449

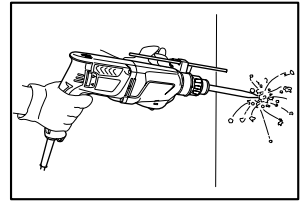


30 011564

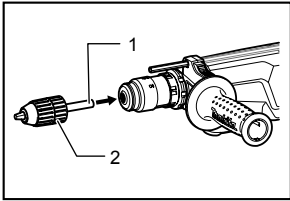


31 011560

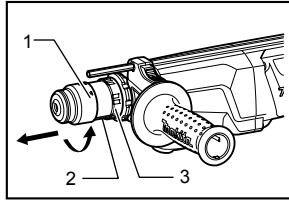


32 011561

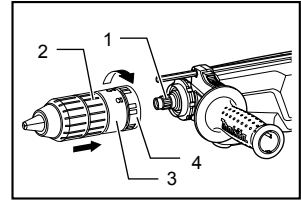

33 011562

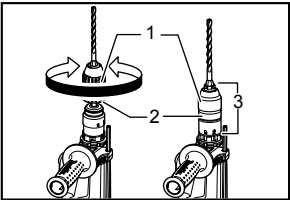

34 011563

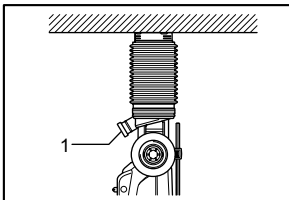

35 010736

ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1-1. Switch trigger	12-1. Bit	24-2. Attachment
1-2. Lock button	13-1. Bit	25-1. Inside periphery
2-1. Lamp	13-2. Chuck cover	25-2. Carved side
3-1. Reversing switch lever	14-1. Action mode changing knob	25-3. Attachment
4-1. Quick change chuck for SDS-plus	16-1. Grip base	25-4. Cap
4-2. Change cover line	16-2. Lock button	25-5. Groove
4-3. Change cover	16-3. Depth gauge	26-1. Cap
5-1. Spindle	17-1. Toothed side of hex hole marking on the grip base	26-2. Attachment
5-2. Quick change drill chuck	17-2. Toothed side of the depth gauge	29-1. Blow-out bulb
5-3. Change cover line	18-1. Lock button	31-1. Chuck adapter
5-4. Change cover	19-1. Toothed side of hex hole marking on the grip base	31-2. Keyless drill chuck
6-1. Rotation with hammering	19-2. Toothed side of the depth gauge	32-1. Quick change chuck for SDS-plus
6-2. Rotation only	20-1. Dust cup	32-2. Change cover line
6-3. Action mode changing knob	21-1. Δ symbol	32-3. Change cover
7-1. Rotation with hammering	21-2. Grooves	33-1. Spindle
7-2. Action mode changing knob	21-3. Dust cup	33-2. Quick change drill chuck
8-1. Rotation only	22-1. Bit	33-3. Change cover line
9-1. Hammering only	22-2. Chuck cover	33-4. Change cover
10-1. Protrusions	23-1. Attachment at the foot of dust cup	34-1. Sleeve
10-2. Grooves	24-1. Bellows	34-2. Ring
11-1. Bit shank		34-3. Quick change drill chuck
11-2. Bit grease		35-1. Dust cap

SPECIFICATIONS

Model	HR2300	HR2310T	HR2600	HR2601	HR2610	HR2610T	HR2611F	HR2611FT
Capacities	Concrete	23 mm		26 mm				
	Core bit	68 mm		68 mm		68 mm		
	Diamond core bit (dry type)	70 mm		80 mm		80 mm		
	Steel	13 mm		13 mm		13 mm		
	Wood	32 mm		32 mm		32 mm		
No load speed (min ⁻¹)	0 - 1,200							
Blows per minute	0 - 4,600							
Overall length	356 mm	380 mm	361 mm			385 mm	361 mm	385 mm
Net weight	2.7 kg	2.9 kg	2.8 kg	2.9 kg	2.8 kg	2.9 kg	2.9 kg	3.0 kg
Safety class	II / I							

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

ENE042-1

ENF002-2

Intended use

The tool is intended for hammer drilling and drilling in brick, concrete and stone.

It is also suitable for drilling without impact in wood, metal, ceramic and plastic.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:

Model HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

Sound pressure level (L_{pA}) : 90 dB(A)
 Sound power level (L_{WA}) : 101 dB(A)
 Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Model HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

Sound pressure level (L_{pA}) : 91 dB(A)
 Sound power level (L_{WA}) : 102 dB(A)
 Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Wear ear protection**Vibration**

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:

Model HR2300, HR2600

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 15.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR2310T

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 15.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiselling function with side grip
 Vibration emission ($a_{h,CHeg}$) : 10.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s² or less
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR2601

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 12.0 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s² or less
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR2610

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 15.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiselling function with side grip
 Vibration emission ($a_{h,CHeg}$) : 9.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR2610T

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 15.0 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiselling function with side grip
 Vibration emission ($a_{h,CHeg}$) : 9.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s² or less
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR2611F

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 12.0 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiselling function with side grip
 Vibration emission ($a_{h,CHeg}$) : 9.0 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s² or less
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR2611FT

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 11.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiselling function with side grip
 Vibration emission ($a_{h,CHeg}$) : 8.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s² or less
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG901-1

- The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.
- The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING:

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.
- Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

ENH101-16

For European countries only

EC Declaration of Conformity

We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s):

Designation of Machine:

Rotary Hammer

Model No./ Type: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601 are of series production and

Conforms to the following European Directives:
2006/42/EC

And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents:

EN60745

The technical documentation is kept by:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009



000230

Tomoyasu Kato
Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ENH101-16

For European countries only

EC Declaration of Conformity

We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s):

Designation of Machine:

Combination Hammer

Model No./ Type: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

are of series production and

Conforms to the following European Directives:
2006/42/EC

And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents:

EN60745

The technical documentation is kept by:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009



Tomoyasu Kato
Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

GEB007-7

ROTARY HAMMER SAFETY WARNINGS

1. **Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.
2. **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
3. **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
4. **Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and/or face shield.** Ordinary eye or sun glasses are NOT safety glasses. It is also highly recommended that you wear a dust mask and thickly padded gloves.
5. **Be sure the bit is secured in place before operation.**
6. **Under normal operation, the tool is designed to produce vibration. The screws can come loose easily, causing a breakdown or accident. Check tightness of screws carefully before operation.**

7. In cold weather or when the tool has not been used for a long time, let the tool warm up for a while by operating it under no load. This will loosen up the lubrication. Without proper warm-up, hammering operation is difficult.
8. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
9. Hold the tool firmly with both hands.
10. Keep hands away from moving parts.
11. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
12. Do not point the tool at any one in the area when operating. The bit could fly out and injure someone seriously.
13. Do not touch the bit or parts close to the bit immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.
14. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Switch action

Fig.1

⚠CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop. For continuous operation, pull the switch trigger, push in the lock button and then release the switch trigger. To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.

Lighting up the lamps

For Models HR2611F, HR2611FT

Fig.2

⚠CAUTION:

- Do not look in the light or see the source of light directly.

To turn on the lamp, pull the trigger. Release the trigger to turn it off.



NOTE:



- Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower the illumination.
- Do not use thinner or gasoline to clean the lamp. Such solvents may damage it.

Reversing switch action

Fig.3

⚠CAUTION:

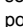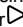- Always check the direction of rotation before operation.
- Use the reversing switch only after the tool comes to a complete stop. Changing the direction of rotation before the tool stops may damage the tool.
- If the switch trigger can not be depressed, check to see that the reversing switch is fully set to position  (A side) or  (B side).

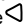This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Move the reversing switch lever to the  position (A side) for clockwise rotation or the  position (B side) for counterclockwise rotation.

Changing the quick change chuck for SDS-plus

For Models HR2310T, HR2610T, HR2611FT



The quick change chuck for SDS-plus can be easily exchanged for the quick change drill chuck.

Removing the quick change chuck for SDS-plus

Fig.4



⚠CAUTION:

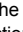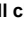- Before removing the quick change chuck for SDS-plus, always remove the bit.


Grasp the change cover of the quick change chuck for SDS-plus and turn in the direction of the arrow until the change cover line moves from the  symbol to the  symbol. Pull forcefully in the direction of the arrow.

Attaching the quick change drill chuck

Fig.5

Check the line of the quick change drill chuck shows the  symbol. Grasp the change cover of the quick change drill chuck and set the line to the  symbol.

Place the quick change drill chuck on the spindle of the tool.

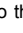
Grasp the change cover of the quick change drill chuck and turn the change cover line to the  symbol until a click can clearly be heard.


Selecting the action mode

For Models HR2300, HR2600, HR2601

Fig.6

This tool employs an action mode changing knob. Select one of the two modes suitable for your work needs by using this knob.

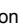For rotation only, turn the knob so that the arrow on the knob points toward the  symbol on the tool body.

For rotation with hammering, turn the knob so that the arrow on the knob points toward the  symbol on the tool body.


⚠CAUTION:

- Always set the knob fully to your desired mode symbol. If you operate the tool with the knob positioned halfway between the mode symbols, the tool may be damaged.
- Use the knob after the tool comes to a complete stop.

For Models HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT


Rotation with hammering

Fig.7

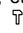For drilling in concrete, masonry, etc., rotate the action mode changing knob to the  symbol. Use a tungsten-carbide tipped bit.


Rotation only

Fig.8

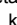

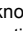
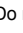
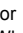
For drilling in wood, metal or plastic materials, rotate the action mode changing knob to the  symbol. Use a twist drill bit or wood bit.

Hammering only

Fig.9

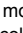For chipping, scaling or demolition operations, rotate the action mode changing knob to the  symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

⚠CAUTION:

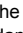- Do not rotate the action mode changing knob when the tool is running under load. The tool will be damaged.
- To avoid rapid wear on the mode change mechanism, be sure that the action mode changing knob is always positively located in one of the three action mode positions.
- Do not force the action mode change knob or do not move it from  symbol mode to  symbol mode (or vice versa) at once. It may damage the tool. When turning the knob from  symbol mode to  symbol mode (or vice versa), stop it at  symbol mode once. And rotate the chuck clockwise (looking from the chuck side) half turn or until it clicks. Then turn the knob to the desired mode. If it is still difficult to turn the knob, rotate the chuck again.

Torque limiter

The torque limiter will actuate when a certain torque level is reached. The motor will disengage from the output shaft. When this happens, the bit will stop turning.

⚠CAUTION:

- As soon as the torque limiter actuates, switch off the tool immediately. This will help prevent premature wear of the tool.
- Bits such as hole saw, which tend to pinch or catch easily in the hole, are not appropriate for this tool. This is because they will cause the torque limiter to actuate too frequently.

ASSEMBLY

⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Side grip (auxiliary handle)

Fig.10

⚠CAUTION:

- Always use the side grip to ensure operating safety. Install the side grip so that the protrusions on the grip fit in between the grooves on the tool barrel. Then tighten the grip by turning clockwise at the desired position. It may be swung 360° so as to be secured at any position.

Bit grease

Coat the bit shank head beforehand with a small amount of bit grease (about 0.5 - 1 g).

This chuck lubrication assures smooth action and longer service life.

Installing or removing the bit

Fig.11

Clean the bit shank and apply bit grease before installing the bit.

Fig.12

Insert the bit into the tool. Turn the bit and push it in until it engages.

After installing, always make sure that the bit is securely held in place by trying to pull it out.

To remove the bit, pull the chuck cover down all the way and pull the bit out.

Fig.13

Bit angle (when chipping, scaling or demolishing)

For Models HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Fig.14

The bit can be secured at the desired angle. To change the bit angle, rotate the action mode changing knob to the **O** symbol. Turn the bit to the desired angle.

Rotate the action mode changing knob to the **∩** symbol. Then make sure that the bit is securely held in place by turning it slightly.

Fig.15

Depth gauge

The depth gauge is convenient for drilling holes of uniform depth.

Fig.16

Press the lock button on the grip base in the direction of arrow shown in the figure and with the lock button being pressed insert the depth gauge into the hex. hole in the grip base

Fig.17

At this time, the depth gauge needs to be inserted so that its toothed side is directed to the toothed side of hex hole marking on the grip base as shown in the figure.

Fig.18

Adjust the depth gauge to the desired depth by moving it back and forth while pressing the lock button. After the adjustment, release the lock button to lock the depth gauge.

Fig.19

NOTE:

- Inserting the depth gauge with its toothed side not directed to the toothed side of hex hole marking on the grip base as shown in the figure does not allow the depth gauge to be locked.

Dust cup

Fig.20

Use the dust cup to prevent dust from falling over the tool and on yourself when performing overhead drilling operations. Attach the dust cup to the bit as shown in the figure. The size of bits which the dust cup can be attached to is as follows.

	Bit diameter
Dust cup 5	6 mm - 14.5 mm
Dust cup 9	12 mm - 16 mm

006406

There is another type of dust cup (accessory) which helps you prevent dust from falling over the tool and on yourself when performing overhead drilling operations.

Installing or removing the dust cup

Fig.21

Before installing the dust cup, remove the bit from the tool if installed on the tool. Install the dust cup (accessory) on the tool so that the **Δ** symbol on the dust cup is aligned with the grooves in the tool.

Fig.22

To remove the dust cup, pull the chuck cover in the direction as shown in the figure and with the chuck cover pulled take the bit out of the tool.

Fig.23

And then grab the attachment at the foot of dust cup and take it out.

Fig.24

Fig.25

Fig.26

NOTE:

- When installing or removing the dust cup, the cap may come off the dust cup. At that time, proceed as follows. Remove the bellows from the attachment and fit the cap from the side shown in the figure with its carved side facing upward so that the groove in the cap fits in the inside periphery of the attachment. Finally, mount the bellows that has been removed.

Fig.27

NOTE:

- If you connect a vacuum cleaner to your hammer, cleaner operations can be performed. Dust cap needs to be removed from the dust cup before the connection.

OPERATION

Always use the side grip (auxiliary handle) and firmly hold the tool by both side grip and switch handle during operations.

Hammer drilling operation

Fig.28

Set the action mode changing knob to the **⚡** symbol. Position the bit at the desired location for the hole, then pull the switch trigger. Do not force the tool. Light pressure gives best results. Keep the tool in position and prevent it from slipping away from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes clogged with chips or particles. Instead, run the tool at an idle, then remove the bit partially from the hole. By repeating this several times, the hole will be cleaned out and normal drilling may be resumed.

Set the action mode changing knob to the **⚡** symbol.

⚠CAUTION:

- There is a tremendous and sudden twisting force exerted on the tool/bit at the time of hole break-through, when the hole becomes clogged with chips and particles, or when striking reinforcing rods embedded in the concrete. Always use the side grip (auxiliary handle) and firmly hold the tool by both side grip and switch handle during operations. Failure to do so may result in the loss of control of the tool and potentially severe injury.

NOTE:

Eccentricity in the bit rotation may occur while operating the tool with no load. The tool automatically centers itself during operation. This does not affect the drilling precision.

Blow-out bulb (optional accessory)


Fig.29

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the dust out of the hole.

Chipping/Scaling/Demolition

For Models HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Fig.30

Set the action mode changing knob to the  symbol. Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on and apply slight pressure on the tool so that the tool will not bounce around, uncontrolled. Pressing very hard on the tool will not increase the efficiency.

Drilling in wood or metal

For Models HR2300, HR2600, HR2601, HR2610, HR2611F

Fig.31

Use the optional drill chuck assembly. When installing it, refer to "Installing or removing the bit" described on the previous page.

For Models HR2310T, HR2610T, HR2611FT


Fig.32

Fig.33

Use the quick change drill chuck as standard equipment. When installing it, refer to "changing the quick change chuck for SDS-plus " described on the previous page.

Fig.34


Hold the ring and turn the sleeve counterclockwise to open the chuck jaws. Place the bit in the chuck as far as it will go. Hold the ring firmly and turn the sleeve clockwise to tighten the chuck. To remove the bit, hold the ring and turn the sleeve counterclockwise.

Set the action mode changing knob to the  symbol. You can drill up to 13 mm diameter in metal and up to 32 mm diameter in wood.

⚠CAUTION:

- Never use "rotation with hammering" when the quick change drill chuck is installed on the tool. The quick change drill chuck may be damaged. Also, the drill chuck will come off when reversing the tool.
- Pressing excessively on the tool will not speed up the drilling. In fact, this excessive pressure will only serve to damage the tip of your bit, decrease the tool performance and shorten the service life of the tool.
- There is a tremendous twisting force exerted on the tool/bit at the time of hole breakthrough. Hold the tool firmly and exert care when the bit begins to break through the workpiece.
- A stuck bit can be removed simply by setting the reversing switch to reverse rotation in order to back out. However, the tool may back out abruptly if you do not hold it firmly.
- Always secure small workpieces in a vise or similar hold-down device.

Diamond core drilling

When performing diamond core drilling operations, always set the change lever to the  position to use "rotation only" action.

⚠CAUTION:

- If performing diamond core drilling operations using "rotation with hammering" action, the diamond core bit may be damaged.

Operation when using the dust cup (accessory)

Fig.35

Operate the tool with the dust cup against the ceiling surface.

NOTE:

- The dust cup (accessory) is intended only for drilling in the ceramic workpiece such as concrete and mortar. Do not use the tool with the dust cup when drilling in metal or similar. Using the dust cup for drilling in the metal may damage the dust cup due to the heat produced by small metal dust or similar.
- Empty the dust cup before removing a drill bit.
- When using the dust cup, make sure that the dust cap is mounted on it securely.

MAINTENANCE

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, carbon brush inspection and replacement, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- SDS-Plus Carbide-tipped bits
- Core bit
- Bull point
- Diamond core bit
- Cold chisel
- Scaling chisel
- Grooving chisel
- Drill chuck assembly
- Drill chuck S13
- Chuck adapter
- Chuck key S13
- Bit grease
- Side grip
- Depth gauge
- Blow-out bulb
- Dust cup
- Dust extractor attachment
- Safety goggles
- Plastic carrying case
- Keyless drill chuck

NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

УКРАЇНСЬКА (Оригінальні інструкції)

Пояснення до загального виду

1-1. Кнопка вимикача	13-1. Свердло	25-2. Вирізаний бік
1-2. Фіксатор	13-2. Кришка патрона	25-3. Насадка
2-1. Ліхтар	14-1. Ручка зміни режиму роботи	25-4. Ковпачок
3-1. Важіль перемикача реверсу	16-1. Основа ручки	25-5. Паз
4-1. Швидкороз'ємний патрон для SDS-plus	16-2. Фіксатор	26-1. Ковпачок
4-2. Лінія змінної кришки	16-3. Обмежувач глибини	26-2. Насадка
4-3. Змінна кришка	17-1. Зубчатий бік шестикутного отвору в основі ручки	29-1. Продувна колба
5-1. Шпindel	17-2. Зубчатий бік глибиноміра	31-1. Адаптер патрона
5-2. Швидкорознімний патрон	18-1. Фіксатор	31-2. Патрон свердла, що не потребує ключа
5-3. Лінія змінної кришки	19-1. Зубчатий бік шестикутного отвору в основі ручки	32-1. Швидкороз'ємний патрон для SDS-plus
5-4. Змінна кришка	19-2. Зубчатий бік глибиноміра	32-2. Лінія змінної кришки
6-1. Обертання із відбиванням	20-1. Пілозахисний ковпачок	32-3. Змінна кришка
6-2. Тільки обертання	21-1. Символ Δ	33-1. Шпindel
6-3. Ручка зміни режиму роботи	21-2. Пази	33-2. Швидкорознімний патрон
7-1. Обертання із відбиванням	21-3. Пілозахисний ковпачок	33-3. Лінія змінної кришки
7-2. Ручка зміни режиму роботи	22-1. Свердло	33-4. Змінна кришка
8-1. Тільки обертання	22-2. Кришка патрона	34-1. Муфта
9-1. Тільки відбивання	23-1. Насадка в основі пілозахисного ковпачка	34-2. Кільце
10-1. Виступи	24-1. Гофрована трубка	34-3. Швидкорознімний патрон
10-2. Пази	24-2. Насадка	35-1. Пілозахисний ковпачок
11-1. Потиллиця свердла	25-1. Внутрішній периметр	
11-2. Мастило для свердла		
12-1. Свердло		

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HR2300	HR2310T	HR2600	HR2601	HR2610	HR2610T	HR2611F	HR2611FT
Діаметр свердління	Бетон	23 мм		26 мм				
	Колонкове свердло	68 мм		68 мм		68 мм		
	Свердло із алмазним сердечником (сухе)	70 мм		80 мм		80 мм		
	Сталь	13 мм		13 мм		13 мм		
Деревина	32 мм		32 мм		32 мм			
Швидкість холостого ходу (хв. ⁻¹)	0 - 1200							
Ударів за хвилину	0 - 4600							
Загальна довжина	356 мм	380 мм	361 мм			385 мм	361 мм	385 мм
Чиста вага	2,7 кг	2,9 кг	2,8 кг	2,9 кг	2,8 кг	2,9 кг	2,9 кг	3,0 кг
Клас безпеки	II / I							

- Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.
- Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003

ENE042-1

ENF002-2

Призначення

Інструмент призначено для ударного свердління та свердління цегли, бетону та камення. Можна також застосовувати для не ударного свердління деревини, металу, кераміки та пластмаси.

Джерело живлення

Інструмент можна підключати лише до джерела живлення, що має напругу, зазначену в таблиці із заводськими характеристиками, і він може працювати лише від однофазного джерела змінного струму. Він має подвійну ізоляцію, а отже може також підключатися до розеток без дроту заземлення.

Шум

Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, визначений відповідно до EN60745:

Модель HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

Рівень звукового тиску (L_{pA}): 90 дБ(А)
 Рівень акустичної потужності (L_{WA}): 101 дБ(А)
 Похибка (K) : 3 дБ(А)

Модель HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

Рівень звукового тиску (L_{pA}): 91 дБ(А)
 Рівень акустичної потужності (L_{WA}): 102 дБ(А)
 Похибка (K) : 3 дБ(А)

Користуйтеся засобами захисту слуху**Вібрація**

Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) визначена згідно з EN60745:

Модель HR2300, HR2600

Режим роботи: свердління бетону
 Вібрація ($a_{h,HD}$) : 15,5 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Режим роботи: свердління металу
 Вібрація ($a_{h,D}$) : 2,5 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Модель HR2310T

Режим роботи: свердління бетону
 Вібрація ($a_{h,HD}$) : 15,5 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Режим роботи: довбання долотом із боковою ручкою
 Вібрація ($a_{h,CHeq}$) : 10,5 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Режим роботи: свердління металу
 Вібрація ($a_{h,D}$) : 2,5 м/с² або менше
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Модель HR2601

Режим роботи: свердління бетону
 Вібрація ($a_{h,HD}$) : 12,0 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Режим роботи: свердління металу
 Вібрація ($a_{h,D}$) : 2,5 м/с² або менше
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Модель HR2610

Режим роботи: свердління бетону
 Вібрація ($a_{h,HD}$) : 15,5 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Режим роботи: довбання долотом із боковою ручкою
 Вібрація ($a_{h,CHeq}$) : 9,5 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Режим роботи: свердління металу
 Вібрація ($a_{h,D}$) : 2,5 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Модель HR2610T

Режим роботи: свердління бетону
 Вібрація ($a_{h,HD}$) : 15,0 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Режим роботи: довбання долотом із боковою ручкою
 Вібрація ($a_{h,CHeq}$) : 9,5 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Режим роботи: свердління металу
 Вібрація ($a_{h,D}$) : 2,5 м/с² або менше
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Модель HR2611F

Режим роботи: свердління бетону
 Вібрація ($a_{h,HD}$) : 12,0 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Режим роботи: довбання долотом із боковою ручкою
 Вібрація ($a_{h,CHeq}$) : 9,0 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Режим роботи: свердління металу
 Вібрація ($a_{h,D}$) : 2,5 м/с² або менше
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Модель HR2611FT

Режим роботи: свердління бетону
 Вібрація ($a_{h,HD}$) : 11,5 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Режим роботи: довбання долотом із боковою ручкою
 Вібрація ($a_{h,CHeq}$) : 8,5 м/с²
 Похибка (K): 1,5 м/с²

Режим роботи: свердління металу
 Вібрація ($a_{h,D}$) : 2,5 м/с² або менше
 Похибка (K): 1,5 м/с²

- Заявлене значення вібрації було виміряно у відповідності до стандартних методів тестування та може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.
- Заявлене значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки впливу.

⚠ УВАГА:

- Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи інструмента може відрізнятись від заявленого значення вібрації.
- Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, такі як час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

ENH101-16

Тільки для країн Європи

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Наша компанія, **Makita Corporation**, як відповідальний виробник, наголошує на тому, що обладнання **Makita**:

Позначення обладнання:

Перфоратор

№ моделі/ тип: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601 є серійним виробництвом та

Відповідає таким Європейським Директивам:
2006/42/EC

Та вироблені у відповідності до таких стандартів та стандартизованих документів:

EN60745

Технічна документація ведеться:

Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Англія

13.7.2009



Tomoyasu Kato
Директор

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, ЯПОНІЯ

000230

Тільки для країн Європи

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Наша компанія, **Makita Corporation**, як відповідальний виробник, наголошує на тому, що обладнання **Makita**:

Позначення обладнання:

Трирежимний перфоратор

№ моделі/ тип: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

є серійним виробництвом та

Відповідає таким Європейським Директивам:
2006/42/EC

Та вироблені у відповідності до таких стандартів та стандартизованих документів:

EN60745

Технічна документація ведеться:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Англія

13.7.2009



Tomoyasu Kato

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, ЯПОНІЯ

000230

GEA010-1

Застереження стосовно техніки безпеки при роботі з електроприладами

⚠ УВАГА! Прочитайте усі застереження стосовно техніки безпеки та всі інструкції. Недотримання даних застережень та інструкцій може призвести до ураження струмом та виникнення пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть усі інструкції з техніки безпеки та експлуатації на майбутнє.

GEB007-7

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ ПІД ЧАС РОБОТИ З ПЕРФОРАТОРОМ

1. Слід одягати захисні навушники. Незахищеність від шуму може спричинити до втрати слуху.
2. Використовуйте допоміжну(і) ручку(и), якщо вона(и) поставляються разом з

інструментом. Втрата контролю може призвести до травм.

3. Тримайте електроприлад за ізольовані поверхні держака під час виконання дії, за якої він може зачепити сховану електропроводку або власний шнур. Торкання ріжучим приладом струмоведучої проводки може призвести до передання напруги до оголених металевих частин інструмента та ураженню оператора електричним струмом.
4. Слід одягати каску (захисний шолом), захисні окуляри та/або щиток-маску. Звичайні окуляри або темні окуляри для захисту від сонця НЕ Є захисними окулярами. Настійно рекомендовано одягати пілзазахисну маску та щільно набити рукавиці.
5. Перед початком роботи обов'язково перевірте, щоб полотно було надійно закріплене в робочому положенні.
6. При нормальній роботі інструмент вібрає. Гвинти можуть швидко розбовтатися, що призведе до поломки або поранення. Перед початком роботи слід перевірити міцність затягування гвинтів.
7. Під час холодної погоди або якщо інструмент не використовувався довгий час, його слід розігріти, давши попрацювати якийсь час на холостому ході. Це розм'якшить мастило. Якщо не провести розігрів, забивання буде важким.
8. Завжди майте тверду опору. При виконанні висотних робіт переконайтеся, що під Вами нікого немає.
9. Міцно тримай інструмент обома руками.
10. Тримай руки на відстані від рухомих частин.
11. Не залишайте інструмент працюючим. Працюйте з інструментом тільки тоді, коли тримаєте його в руках.
12. Під час роботи ніколи не спрямовуй інструмент на людину, що знаходиться поруч з місцем роботи. Полотно може вискочити та завдати серйозної травми.
13. Не слід торкатися полотна або частин, що примикають до нього, одразу після різання, вони можуть бути дуже гарячими та призвести до опіку шкіри.
14. Деякі матеріали мають у своєму складі токсичні хімічні речовини. Будьте уважні, щоб запобігти вдихання пилу та контактів зі шкірою. Дотримуйтеся правил техніки безпеки виробника матеріалу.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ

⚠УВАГА:

НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та розслаблятися під час користування виробом (що приходить при частому використанні); слід завжди строго дотримуватися правил безпеки під час використання цього пристрою. **НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ** або недотримання правил безпеки, викладених в цьому документі, може призвести до серйозних травм.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед регулюванням та перевіркою справності інструменту, переконайтеся в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

Дія вимикача.

Fig.1

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед вмиканням інструменту у мережу обов'язково перевірте, чи кнопка вимикача нормально спрацює і після відпускання повертається в положення "вимкнено".

Для того щоб запустити інструмент, слід просто натиснути на курок вимикача. Швидкість обертання інструмента збільшується шляхом збільшення тиску на курок вимикача. Для зупинення роботи курок слід відпустити. Для постійної роботи слід натиснути на курок вимикача, пересунути кнопку блокування, а потім відпустити курок. Для того щоб зупинити інструмент із заблокованого положення, слід повністю натиснути на курок вимикача, а потім відпустити його.

Увімкнення підсвітки

Для моделей HR2611F, HR2611FT

Fig.2

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Не дивіться на світло або безпосередньо на джерело світла.

Для того, щоб увімкнути підсвічування, натисніть курок вимикача. Для вимкнення підсвічування відпустіть курок.

ПРИМІТКА:

- Для видалення бруду з лінзи підсвітки користуйтеся сухою тканиною. Будьте обережні, щоб не подряпати лінзу підсвітки, тому що можна погіршити освітлювання.
- Неможна використовувати розчинник або бензин для чищення лампи підсвічування. Такі речовини можуть її пошкодити.

Дія вимикача-реверсера.

Fig.3

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед початком роботи слід завжди перевіряти напрямку обертання.
- Перемикач зворотного ходу можна використовувати тільки після повної зупинки інструмента. Зміна напрямку обертання до повної зупинки інструмента може його пошкодити.
- Якщо на курок неможна натиснути, слід перевірити, щоб важіль перемикача зворотного ходу був пересунутий в положення ◁ (сторона "А") або ▷ (сторона "В").

Інструмент обладнаний перемикачем зворотного ходу для зміни напрямку обертання. Для обертання по годинниковій стрілці перемикач зворотного ходу слід пересунути в положення ◁ (сторона "А"), проти годинникової стрілки - в положення ▷ (сторона "В").

Заміна швидкороз'ємного патрона для SDS-plus

Для моделей HR2310T, HR2610T, HR2611FT

Швидкороз'ємний патрон для SDS-plus можна легко замінити на швидкороз'ємний патрон для свердел.

Зняття швидкороз'ємного патрона для SDS-plus

Fig.4

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед зняттям швидкороз'ємного патрона для SDS-plus слід завжди знімати свердло.

Візьміться за змінну кришку швидкороз'ємного патрона для SDS-plus та поверніть її у напрямку, що вказаний стрілкою, щоб лінія кришки пересунулась з символу ⚙ до символу ⚙. Із силою потягніть у напрямку, що вказаний стрілкою.

Встановлення швидкороз'ємного патрона для свердел

Fig.5

Перевірте, щоб на лінії швидкороз'ємного патрона для свердел був вказаний символ ⚙. Візьміться за змінну кришку швидкороз'ємного патрона для свердел та пересуньте лінію до символу ⚙.

Встановіть швидкороз'ємний патрон для свердел на шпindel інструмента.

Візьміться за змінну кришку швидкороз'ємного патрона для свердел та повертайте змінну кришку до символу ⚙, доки не почуєте виразний щиклик.

Вибір режиму роботи

Для моделей HR2300, HR2600, HR2601

Fig.6

Інструмент обладнаний ручкою зміни режиму роботи. За допомогою цієї ручки оберіть один з двох режимів згідно з робочими потребами.

Для просто обертання слід повернути ручку таким чином, щоб стрілка на ручці вказувала а мітку ⚙ на корпусі інструмента.

Для обертання з відбіюною дією слід повернути ручку таким чином, щоб стрілка на важелі вказувала а мітку ⚙ на корпусі інструмента.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Завжди повністю виставляйте ручку на необхідну мітку режиму. Якщо інструмент експлуатувати із ручкою пересунутою наполовину між символами режиму, інструмент може пошкодитись.
- Застосовувати ручку можна тільки після повної зупинки інструмента.

Для моделей HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Обертання із відбиванням

Fig.7

Для свердлення бетону, кладки та ін., слід повернути ручку зміни режиму таким чином, щоб показчик вказував на символ ⚙. Використовувати свердло із наконечником з карбіду вольфраму.

Тільки обертання

Fig.8

Для свердління дерева, металу або пластику слід перемкнути ручку зміни режиму роботи на символ ⚙. Використовуйте спіральне свердло або свердло для деревини.

Тільки биття

Fig.9

Для операцій з додання, шкребіння або демонтажу, слід повернути ручку зміни режиму таким чином, щоб показчик вказував на символ ⚙. Використовуйте пірамідальне долото, слюсарне зубило, зубило для шкребіння та ін.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Неможна повертати ручку зміни режиму роботи, коли інструмент працює під навантаженням. Інструмент може пошкодитись.
- Для запобігання швидкому зносові механізму зміни режиму, слід перевіряти, щоб ручка зміни режиму завжди був переключений в один з трьох режимів роботи.
- Не докладайте сили до ручки зміни режиму роботи та не пересувайте її від режиму, позначеного як ⚙, до режиму, позначеного як ⚙, (або навпаки) одним рухом. Це може призвести до пошкодження інструмента. Повертаючи ручку від режиму, позначеного як ⚙, до режиму, позначеного як ⚙, (або навпаки), слід зробити зупинку на режимі, позначеному як ⚙. Також необхідно повернути патрон за годинниковою стрілкою (дивлячись із боку патрона) на півоберти або доки не пролунає клацання. Потім можна встановити ручку на потрібний режим. У разі виникнення труднощів із повертанням ручки, слід знову повернути патрон.

Обмежувач моменту

Обмежувач моменту спрацює, коли досягнуто момент певної величини. Мотор відключить зчеплення із вихідним валом. Коли це трапляється свердло перестає обертатись.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Як тільки спрацював обмежувач моменту, інструмент слід негайно вимкнути. Це допоможе запобігти передчасному зносу інструмента.
- Свердла, такі як пила для виконання отворів, які легко защемляються або застряють в отворі, не підходять для використання з цим інструментом. Це призведе до занадто частого спрацювання обмежувача моменту.

КОМПЛЕКТУВАННЯ

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як зайнятися комплектуванням інструменту, переконайтеся в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

Бокова ручка (допоміжна ручка)

Fig.10

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Для забезпечення безпечної роботи слід завжди триматись за бокову ручку.

Встановіть бокову ручку таким чином, щоб виступи на ручці увійшли в пази на барабані інструмента. Потім затягніть ручку, повернувши її за годинниковою стрілкою в необхідному положенні. Її можна пересувати на 360°, щоб закріпити в будь-якому положенні.

Мастило для свердла

Заздалегідь змащуйте потилицю свердла невеликою кількістю мастила для свердла (біля 0,5-1 г). Таке змащення патрона забезпечує гладку роботу та довший термін служби.

Встановлення та зняття долота

Fig.11

Перед встановленням долота слід вичистити потилицю долота та змастити її.

Fig.12

Вставте долото в інструмент. Проверніть долото та просуньте його, доки воно не стане на місце. Після встановлення слід перевірити, щоб долото було надійно вставлено, спробувавши витягнути його. Для зняття долота слід до упору потягнути вниз кришку патрона та витягти свердло.

Fig.13

Кут долота (під час довбання, шкребіння або демонтажу)

Для моделей HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Fig.14

Свердло можна закріпити під необхідним кутом. Для зміни кута свердла слід повернути ручку зміни режиму роботи в положення символу **O**. Поверніть свердло на необхідний кут.

Поверніть ручку зміни режиму на мітку **T**. Потім перевірте, щоб долото або зубило було надійно встановлене, злегка повернувши його.

Fig.15

Обмежувач глибини

Глибиномір є зручним для свердління отворів однакової глибини.

Fig.16

Натисніть на кнопку блокування в основі ручки у напрямку стрілки, зображеної на малюнку, та, тримаючи кнопку блокування натиснутою, вставте глибиномір у шестикутний отвір в основі ручки

Fig.17

У цей час треба вставити глибиномір так, щоб його зубчатий бік потрапив на зубчатий бік шестикутного отвору в основі ручки, як показано на малюнку.

Fig.18

Налаштуйте глибиномір на певну глибину, пересуваючи його назад та вперед, тримаючи кнопку блокування натиснутою. Після регулювання відпустіть кнопку блокування, щоб зафіксувати глибиномір.

Fig.19

ПРИМІТКА:

- Якщо глибиномір вставлений так, що його зубчатий бік не потрапив на зубчатий бік шестикутного отвору в основі ручки, як показано на малюнку, глибиномір неможливо зафіксувати.

Пилозахисний ковпачок

Fig.20

Використовуйте пилозахисний ковпачок для запобігання падінню пилу на інструмент та на себе під час свердління. Встановіть пилозахисний ковпачок на свердло, як показано на малюнку. Розміри свердел, на які можна встановлювати пилозахисний ковпачок такі.

	Діаметр свердла
Пилозахисний ковпачок 5	6 мм - 14,5 мм
Пилозахисний ковпачок 9	12 мм - 16 мм

006406

Є інший тип пилозахисного ковпачка (приладдя), який запобігає попаданню пилу на інструмент та на вас під час свердління отворів, які знаходяться вище від вашої голови.

Встановлення або знімання пілозахисного ковпачка

Fig.21

Перед встановленням пілозахисного ковпачка витягніть свердло із інструмента, якщо воно там є. Встановіть пілозахисний ковпачок (приладдя) на інструмент, так щоб символ Δ на пілозахисному ковпачку був на одній лінії з пазами на інструменті.

Fig.22

Щоб зняти пілозахисний ковпачок, відтягніть кришку патрона у напрямку, вказаному на малюнку, та, тримаючи кришку патрона відтягнутою, витягніть свердло з інструмента.

Fig.23

Потім візьміться за насадку в основі пілозахисного ковпачка та витягніть його.

Fig.24

Fig.25

Fig.26

ПРИМІТКА:

- Під час встановлення або знімання пілозахисного ковпачка з нього може знятися наконечник. Якщо так сталося, виконайте процедуру, зазначену нижче. Витягніть гофровану трубку з насадки та встановіть наконечник таким чином, щоб його вирізаний бік, показаний на малюнку, був спрямований угору та щоб паз у наконечнику вмістився у внутрішньому периметрі насадки. Потім установіть зняту гофровану трубку.

Fig.27

ПРИМІТКА:

- Якщо ви підключите до свого перфоратора пилосос, робота з інструментом стане чистішою. Перед підключенням слід зняти наконечник з пілозахисного ковпачка.

ЗАСТОСУВАННЯ

Слід завжди використовувати бокову ручку (додаткова ручка) та міцно тримати інструмент за бокову ручку та ручку вмикача під час роботи.

Робота перфоратора

Fig.28

Встановіть режим роботи, перемкнувши ручку на мітку I .

Поставте свердло в місце, де необхідно зробити отвір, а потім натисніть на курок вмикача. Не треба прикладати силу до інструмента. Невеликий тиск забезпечує найліпші результати. Тримайте інструмент в належному положенні, та не давайте йому вискочити з отвору.

Коли отвір засмічується обломками або частками, не треба прикладати більший тиск. Замість цього слід прокрутити інструмент на холостому ходу, а потім

частково витягнути інструмент з отвору. Якщо це зробити декілька разів, отвір очиститься, і нормальне свердлення можна поновити.

Встановіть режим роботи, перемкнувши ручку на мітку I .

△ОБЕРЕЖНО:

- Під час пробивання отвору до інструмента/наконечника прикладається величезне зусилля, коли отвір забивається обломками та частками, або коли свердло вдаряється об арматуру в бетоні. Слід завжди використовувати бокову ручку (додаткова ручка) та міцно тримати інструмент за бокову ручку та ручку вмикача під час роботи. У протилежному випадку це може призвести до втрати контролю над інструментом та створити потенційну загрозу серйозного поранення.

ПРИМІТКА:

Якщо інструмент працює без навантаження, під час роботи може спостерігатись ексцентричність в обертанні свердла. Під час роботи інструмент автоматично центрується. На точність свердління це не впливає.

Продувна колба (додаткова приналежність)

Fig.29

Після того, як отвір був просвердлений, продувна колба вичищає пил з отвору.

Довбання/Шкребіння/Демонтаж

Для моделей HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Fig.30

Встановіть режим роботи, перемкнувши ручку на мітку I .

Інструмент слід міцно тримати обома руками. Увімкніть інструмент та злегка натисніть на інструмент, щоб він безконтрольно не хитався. Сильне натискання на інструмент не поліпшує ефективності.

Свердлення деревини або металу.

Для моделей HR2300, HR2600, HR2601, HR2610, HR2611F

Fig.31

Використовуйте додатковий вузол патрона. Під час встановлення - див. розділ "Встановлення та зняття свердла", наведений на попередній сторінці.


Для моделей HR2310T, HR2610T, HR2611FT

Fig.32

Fig.33

У якості стандартного обладнання слід використовувати швидкороз'ємний патрон. Під час встановлення - див. розділ "заміна швидкороз'ємного патрона для SDS-plus", наведений на попередній сторінці.

Fig.34


Утримуйте кільце та поверніть муфту проти годинникової стрілки для того, щоб відкрити кулачки патрона. Вставте свердло або викрутку до упору. Міцно утримуйте кільце та поверніть муфту по годинниковій стрілці для того, щоб затягнути кулачки патрона. Для того, щоб зняти свердло, утримуйте кільце та поверніть муфту проти годинникової стрілки. Встановіть режим роботи, перемкнувши ручку на мітку .

Діаметр свердління може бути до 13 мм в металі та до 32 мм в деревині.

ОБЕРЕЖНО:

- Коли на інструменті встановлений вузол свердлильного патрона, неможна користуватись режимом "свердління із відбиванням". Вузол патрона може пошкодитись. Патрон також знімається, якщо ввімкнути зворотний хід.
- Надмірний тиск на інструмент не пришвидшує свердління. Насправді надмірний тиск може лише пошкодити свердло, зменшити продуктивність інструменту та вкоротити термін його експлуатації.
- У момент завершення наскрізного отвору на інструмент, або свердло діє надзвичайно велике скручувальне зусилля. Міцно тримайте інструмент і будьте обережні, коли свердло починає виходити із протилежного боку заготовки.
- Свердло, яке заклинило, можна легко видалити, встановивши перемикач реверсу на зворотній напрямок обертання, щоб отримати задній хід. Однак, задній хід інструменту може бути надто різким, якщо Ви не будете його міцно тримати.
- Невелику заготовку слід затискувати в лещата або подібний пристрій.

Свердлення алмазним свердлом

Під час свердління алмазним свердлом слід завжди пересувати важіль перемикачання в положення , щоб задіяти режим "тільки обертання".

ОБЕРЕЖНО:

- Якщо свердління виконується алмазним свердлом в режимі "обертання із відбиванням", свердло може бути пошкоджено.

Робота з приєднаним пилозахисним ковпачком (приладдя)

Fig.35

Використовуйте інструмент з пилозахисним ковпачком для свердління отворів на стелі.

ПРИМІТКА:

- Пилозахисний ковпачок (приладдя) треба використовувати тільки для свердління бетонних поверхонь, таких як бетон та пінобетон.

Не використовуйте інструмент з пилозахисним ковпачком для свердління металу тощо. Використання пилозахисного ковпачка під час свердління металу може пошкодити пилозахисний ковпачок через тепло від маленького металевого пилу тощо.

- Спорожніть пилозахисний ковпачок перед тим, як витягнути свердло.
- У разі використання пилозахисного ковпачка впевніться в тому, що наконечник міцно вставлений.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як оглянути інструмент, або виконати ремонт, переконайтеся, що він вимкнений та відключений від мережі.
- Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може призвести до зміни кольору, деформації та появи тріщин.

Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, огляд та заміну вугільних щіток, будь-яке інше технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Макіта", де використовуються лише стандартні запчастини "Макіта".

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

ОБЕРЕЖНО:

- Це оснащення або приладдя рекомендовано для використання з інструментами "Макіта", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використовувати лише за призначенням.

У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтеся до місцевого Сервісного центру "Макіта".

- Свердла SDS-Plus із твердосплавним наконечником
- Колонкове свердло
- Пірамідальне долото
- Свердло із алмазним сердечником
- Слюсарне зубило
- Зубило для довбання
- Канавкове долото
- Вузол патрона свердла
- Патрон S13
- Адаптер патрона
- Ключ для патрона S13
- Мاستило для свердла
- Бокова ручка
- Обмежувач глибини
- Продувна колба

- Пилозахисний ковпачок
- Пристрій для усування пилу
- Захисні окуляри
- Пластмасова валіза для транспортування
- Швидкозатискний патрон

ПРИМІТКА:

- Деякі елементи списку можуть входити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.

POLSKI (Oryginalna instrukcja)

Objaśnienia do widoku ogólnego

1-1. Spust przełącznika	13-2. Osłona uchwytu	25-1. Obwód wewnętrzny
1-2. Przycisk blokujący	14-1. Gałka zmiany trybu pracy	25-2. Strona wycięta
2-1. Lampka	16-1. Podstawa uchwytu	25-3. Element montażowy
3-1. Dźwignia przełącznika obrotów wstecznych	16-2. Przycisk blokujący	25-4. Korek
4-1. Szybkowymienny uchwyt do końcówek SDS-plus	16-3. Ogranicznik głębokości	25-5. Bruzda
4-2. Znacznik na pierścieniu wymiany	17-1. Strona uzębiona oznaczenia otworu sześciokątnego w podstawie uchwytu	26-1. Korek
4-3. Pierścień wymiany	17-2. Strona uzębiona ogranicznika głębokości	26-2. Element montażowy
5-1. Wrzeciono	18-1. Przycisk blokujący	29-1. Gruszka do przedmuchiwania
5-2. Szybkowymienny uchwyt wiertarski	19-1. Strona uzębiona oznaczenia otworu sześciokątnego w podstawie uchwytu	31-1. Przejściówka uchwytu
5-3. Znacznik na pierścieniu wymiany	19-2. Strona uzębiona ogranicznika głębokości	31-2. Uchwyt bez klucza
5-4. Pierścień wymiany	20-1. Osłona przeciwpływowa	32-1. Szybkowymienny uchwyt do końcówek SDS-plus
6-1. Wiercenie udarowe	21-1. Symbol Δ	32-2. Znacznik na pierścieniu wymiany
6-2. Tylko obroty	21-2. Rowki	32-3. Pierścień wymiany
6-3. Gałka zmiany trybu pracy	21-3. Osłona przeciwpływowa	33-1. Wrzeciono
7-1. Wiercenie udarowe	22-1. Wiertło	33-2. Szybkowymienny uchwyt wiertarski
7-2. Gałka zmiany trybu pracy	22-2. Osłona uchwytu	33-3. Znacznik na pierścieniu wymiany
8-1. Tylko obroty	23-1. Element montażowy w podstawie kołnierza przeciwpływowego	34-1. Pierścień wymiany
9-1. Tylko udar	24-1. Mieszki	34-2. Tuleja
10-1. Wypukłości	24-2. Element montażowy	34-3. Pierścień
10-2. Rowki		34-3. Szybkowymienny uchwyt wiertarski
11-1. Trzon wiertła		35-1. Osłona przeciwpływowa
11-2. Smar do wiertel		
12-1. Wiertło		
13-1. Wiertło		

SPECYFIKACJE

Model		HR2300	HR2310T	HR2600	HR2601	HR2610	HR2610T	HR2611F	HR2611FT
Wydajność	Beton	23 mm			26 mm				
	Końcówka rdzenia	68 mm		68 mm		68 mm			
	Diametrowa końcówka rdzenia (typu suchego)	70 mm		80 mm		80 mm			
	Stal	13 mm		13 mm		13 mm			
	Drewno	32 mm		32 mm		32 mm			
Prędkość bez obciążenia (min^{-1})		0 - 1 200							
Liczba udarów na minutę		0 - 4 600							
Długość całkowita		356 mm	380 mm	361 mm			385 mm	361 mm	385 mm
Ciężar netto		2,7 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,0 kg
Klasa bezpieczeństwa		II / I							

• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

• Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.

• Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003

ENE042-1

ENF002-2

Przeznaczenie

Narzędzie przeznaczone jest do wiercenia udarowego w cegle, betonie i kamieniu.

Nadaje się również do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych bez użycia udaru.

Zasilanie

Narzędzie wolno podłączać tylko do źródeł zasilania o napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Można je zasilać wyłącznie jednofazowym prądem przemiennym. Jest ono podwójnie izolowane, dlatego też można je zasilać z gniazda bez uziemienia.

Poziom hałasu i drgań

Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w oparciu o EN60745:

Model HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

Poziom ciśnienia akustycznego (L_{pA}): 90 dB(A)
 Poziom mocy akustycznej (L_{WA}): 101 dB(A)
 Niepewność (K): 3 dB(A)

Model HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

Poziom ciśnienia akustycznego (L_{pA}): 91 dB(A)
 Poziom mocy akustycznej (L_{WA}): 102 dB(A)
 Niepewność (K): 3 dB(A)

Należy stosować ochraniacze na uszy**Drgania**

Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN60745:

Model HR2300, HR2600

Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie
 Emisja drgań ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Tryb pracy: wiercenie w metalu
 Emisja drgań ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Model HR2310T

Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie
 Emisja drgań ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Tryb pracy: funkcja dłutowania, z uchwytem bocznym
 Emisja drgań ($a_{h,CHeg}$): 10,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Tryb pracy: wiercenie w metalu
 Emisja drgań ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² lub poniżej
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Model HR2601

Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie
 Emisja drgań ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Tryb pracy: wiercenie w metalu
 Emisja drgań ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² lub poniżej
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Model HR2610

Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie
 Emisja drgań ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Tryb pracy: funkcja dłutowania, z uchwytem bocznym
 Emisja drgań ($a_{h,CHeg}$): 9,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Tryb pracy: wiercenie w metalu
 Emisja drgań ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Model HR2610T

Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie
 Emisja drgań ($a_{h,HD}$): 15,0 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Tryb pracy: funkcja dłutowania, z uchwytem bocznym
 Emisja drgań ($a_{h,CHeg}$): 9,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Tryb pracy: wiercenie w metalu
 Emisja drgań ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² lub poniżej
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Model HR2611F

Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie
 Emisja drgań ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Tryb pracy: funkcja dłutowania, z uchwytem bocznym
 Emisja drgań ($a_{h,CHeg}$): 9,0 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Tryb pracy: wiercenie w metalu
 Emisja drgań ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² lub poniżej
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Model HR2611FT

Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie
 Emisja drgań ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Tryb pracy: funkcja dłutowania, z uchwytem bocznym
 Emisja drgań ($a_{h,CHeg}$): 8,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

Tryb pracy: wiercenie w metalu
 Emisja drgań ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² lub poniżej
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

- Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i można ją wykorzystać do porównywania narzędzi.
- Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od wartości deklarowanej, w zależności od sposobu jego użytkowania.
- W oparciu o szacowane narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowania należy określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora (uwzględniając wszystkie elementy cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a także czas, kiedy jest włączone).

ENH101-16

Dotyczy tylko krajów europejskich

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Makita Corporation jako odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane urządzenie marki Makita:

Opis maszyny:

Wiertarka udarowa

Model nr/ Typ: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601
jest produkowane seryjnie oraz

Jest zgodne z wymogami określonymi w następujących dyrektywach europejskich:
2006/42/EC

Jest produkowane zgodnie z następującymi normami lub dokumentami normalizacyjnymi:

EN60745

Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

13.7.2009



Tomoyasu Kato

Dyrektor

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA

000230

Dotyczy tylko krajów europejskich

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Makita Corporation jako odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane urządzenie marki Makita:

Opis maszyny:

Wiertarka udarowa z podkuwaniem

Model nr/ Typ: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT
jest produkowane seryjnie oraz

Jest zgodne z wymogami określonymi w następujących dyrektywach europejskich:
2006/42/EC

Jest produkowane zgodnie z następującymi normami lub dokumentami normalizacyjnymi:

EN60745

Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

13.7.2009



000230

Tomoyasu Kato

Dyrektor

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA

GEA10-1

Ogólne zasady bezpieczeństwa obsługi elektronarzędzi

⚠ **OSTRZEŻENIE** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do porażen prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń ciała.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do późniejszego wykorzystania.

GEB007-7

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WIERTARKI UDAROWEJ

1. **Noś ochraniacze na uszy.** Hałas może spowodować utratę słuchu.
2. **Używać narzędzia z dostarczonymi uchwytami pomocniczymi.** Utrata kontroli może spowodować obrażenia.
3. **Gdy narzędzie tnące podczas pracy może zetknąć się z ukrytymi przewodami elektrycznymi bądź własnym przewodem**

zasilającym, należy trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Przecięcie przewodu elektrycznego pod napięciem powoduje, że również odsłonięte elementy metalowe narzędzia znajdują się pod napięciem, grożąc porażeniem operatora prądem elektrycznym.

4. **Noś kask, okulary ochronne oraz/lub osłonę twarzy.** Zwykłe okulary bądź okulary przeciwsloneczne **NIE** są okularami ochronnymi. Stanowczo zaleca się również zakładanie maski przeciwpyłowej oraz grubych rękawic.
5. Przed uruchomieniem narzędzia należy się upewnić, czy końcówka jest dobrze zamocowana w uchwycie.
6. **W normalnych warunkach pracy narzędzie wytwarza drgania.** W związku z tym śruby mogą łatwo ulec poluzowaniu, doprowadzając do awarii lub wypadku. Przed uruchomieniem narzędzia należy skontrolować, czy śruby są dobrze dokręcone.
7. **W przypadku niskiej temperatury lub gdy narzędzie nie było używane przez dłuższy czas, należy najpierw rozgrzać narzędzie uruchamiając je na chwilę bez obciążenia.** W ten sposób gęstość smaru ulegnie zmniejszeniu. Bez właściwego rozgrzania narzędzia operacja kucia nie przebiega tak sprawnie.
8. Zapewnić stałe podłoże. Upewnić się, czy nikt nie znajduje się poniżej miejsca pracy na wysokości.
9. **Narzędzie należy trzymać oburącz.**
10. **Nie zbliżać rąk do części ruchomych.**
11. **Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia.** Można uruchomić elektronarzędzie tylko wtedy, gdy jest trzymane w rękach.
12. **Podczas pracy nie wolno kierować narzędzia w stronę osób znajdujących się w pobliżu.** Końcówka może wylecieć z uchwytu i poważnie kogoś zranic.
13. **Po zakończeniu pracy nie wolno dotykać końcówki ani znajdujących się w jej sąsiedztwie elementów.** Mogą one być bardzo gorące, grożąc poparzeniem skóry.
14. **Niektóre materiały zawierają substancje chemiczne, które mogą być toksyczne.** Unikać wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podanych przez dostawcę materiałów.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE

⚠️ OSTRZEŻENIE:

NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrotnego używania narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi. **NIEWŁAŚCIWE**

UŻYTKOWANIE narzędzia lub niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

OPIS DZIAŁANIA

⚠️ UWAGA:

- Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

Włączanie

Rys.1

⚠️ UWAGA:

- Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu. Aby uruchomić narzędzie, należy pociągnąć za język spustowy przełącznika. Prędkość narzędzia rośnie wraz ze zwiększaniem nacisku na język spustowy. Zwolnić język spustowy włącznika w celu zatrzymania urządzenia. Aby narzędzie pracowało w sposób ciągły, należy pociągnąć za język spustowy przełącznika, a następnie wcisnąć przycisk blokady. Aby zatrzymać narzędzie z włączoną blokadą, wystarczy pociągnąć do oporu język spustowy przełącznika, a następnie zwolnić go.

Zaświecenie się lampek.

Do modeli HR2611F, HR2611FT

Rys.2

⚠️ UWAGA:

- Nie patrzeć na światło ani bezpośrednio na źródło światła.

Aby włączyć lampkę, pociągnij za język spustowy przełącznika. Aby ją wyłączyć zwolnij język spustowy przełącznika.

UWAGA:

- Użyć suchej tkaniny aby zetrzeć zanieczyszczenia z osłony lampki. Uważać, aby nie zarysować osłony lampki, gdyż może to zmniejszyć natężenie oświetlenia.
- Do czyszczenia lampki nie wolno używać rozcieńczalnika ani benzyny. Tego typu rozpuszczalniki mogą ją uszkodzić.

Włączanie obrotów wstecznych.

Rys.3

⚠️ UWAGA:

- Przed uruchomieniem narzędzia należy zawsze sprawdzić ustawienie kierunku obrotów.
- Kierunek obrotów można zmieniać tylko wówczas, gdy urządzenie całkowicie się zatrzyma. Zmiana kierunku obrotów przed zatrzymaniem się narzędzia grozi jego uszkodzeniem.

- Jeśli nie można zwolnić języka spustowego przełącznika, należy sprawdzić, czy przełącznik kierunku obrotów jest precyzyjnie ustawiony na swoim miejscu ◁ (w stronę A) lub ▷ (w stronę B).

Omawiane narzędzie jest wyposażone w przełącznik umożliwiający zmianę kierunku obrotów. Przesunięcie dźwigni przełącznika zmiany kierunku obrotów w położenie ◁ (w stronę A) powoduje zmianę kierunku obrotów na zgodne z ruchem wskazówek zegara, a w położenie ▷ (w stronę B) - na przeciwnie.

Wymiana szybkowymiennego uchwytu do końcówek SDS-plus

Do modeli HR2310T, HR2610T, HR2611FT



Szybkowymienny uchwyt do końcówek SDS-plus można łatwo wymienić na szybkowymienny uchwyt wiertarski.

Wymiana szybkowymiennego uchwytu do końcówek SDS-plus

Rys.4



⚠UWAGA:


- Przed przystąpieniem do demontażu szybkowymiennego uchwytu do końcówek SDS-plus należy zawsze wyjąć końcówkę.

Chwycić za pierścień wymiany szybkowymiennego uchwytu do końcówek SDS-plus i obrócić go w kierunku strzałki, aż znacznik pierścienia wymiany przesunie się ze znaku  na znak . Pociągnąć mocno w kierunku strzałki.

Montaż szybkowymiennego uchwytu wiertarskiego

Rys.5

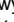Sprawdzić, czy znacznik na szybkowymiennym uchwycie wiertarskim wskazuje symbol . Chwycić za pierścień wymiany szybkowymiennego uchwytu wiertarskiego I przestawić go tak, aby znacznik wskazywał symbol . Nałożyć szybkowymienny uchwyt wiertarski na wrzeciono narzędzia.



Chwycić za pierścień wymiany szybkowymiennego uchwytu wiertarskiego I obrócić, aż znacznik pierścienia wymiany wyrówna się z symbolem , co jest sygnalizowane charakterystycznym kliknięciem.

Wybór trybu pracy

Do modeli HR2300, HR2600, HR2601

Rys.6

W tym narzędziu zastosowano gałkę zmiany trybu pracy. Przy jej pomocy można wybrać jeden z dwóch możliwych trybów, odpowiedni do potrzeb danego zadania.

W celu włączenia tylko ruchu obrotowego, wystarczy obrócić gałkę w taki sposób, aby znajdująca się na niej strzałka wskazywała symbol  na korpusie narzędzia. W celu włączenia ruchu obrotowego z wierceniem udarowym wystarczy przesunąć gałkę w taki sposób, aby wskazywała symbol  na korpusie narzędzia.


⚠UWAGA:

- Gałka powinna być zawsze precyzyjnie ustawiona w pozycji symbolu odpowiadającego wybranemu trybowi pracy. W przypadku uruchomienia narzędzia, gdy gałka ustawiona jest między symbolami trybu pracy, może dojść do jego uszkodzenia.
- Gałkę można obracać tylko wówczas, gdy urządzenie całkowicie się zatrzyma.

Do modeli HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT


Wiercenie udarowe

Rys.7

Aby wiercić w betonie, cegle, itp., należy obrócić gałkę w taki sposób tak, aby wskazywała symbol . Należy do tego używać wiertel z ostrzami z węglika wolframu.


Tylko obroty

Rys.8






Aby wiercić w drewnie, metalu lub tworzywach sztucznych, należy ustawić pokrętko zmiany trybu pracy na symbol . Używać wiertła krętego lub wiertła do drewna.

Tylko udar

Rys.9

W przypadku kucia, skuwania lub prac rozbiórkowych należy ustawić pokrętko zmiany trybu pracy na znak . Używać punktaków, dłut, dłut do skuwania, itp.

⚠UWAGA:

- Nie wolno korzystać z dźwigni zmiany trybu pracy, gdy narzędzie pracuje pod obciążeniem. Narzędzie może ulec przy tym uszkodzeniu.
- Aby uniknąć szybkiego zużywania się mechanizmu zmiany trybu pracy, gałka zmiany trybu pracy musi być zawsze ustawiona dokładnie w jednym z trzech prawidłowych położenia.
- Nie wywierać jednoczesnego, nadmiernego nacisku na pokrętko zmiany trybu pracy ani nie przestawiać go z położenia trybu oznaczonego symbolem  w położenie trybu oznaczone symbolem  (lub odwrotnie). Może to prowadzić do uszkodzenia narzędzia. W przypadku zmiany położenia pokrętła z trybu oznaczonego symbolem  na tryb oznaczony symbolem  (lub odwrotnie), należy zatrzymać pokrętko w położeniu . Następnie obrócić uchwyt w prawo (patrząc od strony uchwytu) o pół obrotu lub do momentu jego kliknięcia. Ustawić pokrętko w położeniu wymaganego trybu. W przypadku napotkania dalszych trudności związanych z obróceniem pokrętła należy ponownie obrócić uchwyt.

Ogranicznik momentu obrotowego

Ogranicznik momentu obrotowego zaczyna działać, gdy zostanie osiągnięta określona wartość momentu. W takiej sytuacji silnik zostaje odłączony od wałka wyprowadzenia napędu. To powoduje zatrzymanie obrotów wiertła.

⚠UWAGA:

- Kiedy zadziała ogranicznik momentu obrotowego, należy natychmiast wyłączyć narzędzie. Dzięki temu uniknie się przedwczesnemu zużyciu się narzędzia.
- Do opisywanego narzędzia nie nadają się takie końcówki, jak piły walcowe, które mają tendencję do zakleszczania lub blokowania się w otworze. Powodują one zbyt częste załączanie ogranicznika momentu.

MONTAŻ

⚠UWAGA:

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

Uchwyt boczny (pomocnicza rękojeść)

Rys.10

⚠UWAGA:

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi należy zawsze korzystać z uchwytu bocznego. Zainstalować uchwyt boczny w taki sposób, aby występy znajdujące się na podstawie uchwytu weszły w rowki w korpusie narzędzia. Następnie w wybranym położeniu dokręcić uchwyt, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Można nim obracać w zakresie 360° i zablokować w dowolnym położeniu.

Smar do końcówek

Przed zamocowaniem wiertła należy posmarować jego trzon małą ilością smaru (około 0,5 -1 g). Takie smarowanie uchwytu zapewnia prawidłowe i długotrwałe działanie.

Montaż lub demontaż końcówki

Rys.11

Przed zamocowaniem końcówki oczyść jej trzon i nasmaruj.

Rys.12

Wsuń końcówkę do uchwytu narzędzia. Obróć końcówkę i wciśnij, aż wskoczy na swoje miejsce.

Po zainstalowaniu należy koniecznie upewnić się, czy końcówka jest prawidłowo zablokowana, próbując ją wyciągnąć.

Aby wyjąć końcówkę, pociągnij osłonę uchwytu w dół do oporu i zdecydowanym ruchem wyciągnij końcówkę.

Rys.13

Kąt ustawienia dłuta (podczas dłutowania, wyburzania, itp.)

Do modeli HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Rys.14

Końcówkę można zamocować pod wymaganym kątem. Aby zmienić kąt ustawienia końcówki, należy obrócić

pokręto zmiany trybu pracy na symbol **O**. Następnie obrócić końcówkę pod wymaganym kątem.

Ustaw gałkę zmiany trybu pracy na znak **T**. Następnie sprawdź, lekko je obracając, czy dłuto jest pewnie zamocowane.

Rys.15

Ogranicznik głębokości wiercenia

Ogranicznik głębokości wiercenia jest wygodny podczas wiercenia otworów o jednakowej głębokości.

Rys.16

Nacisnąć przełącznik blokady w podstawie uchwytu, w kierunku wskazywanym przez strzałkę na rysunku, i trzymając wciśnięty przełącznik wsunąć ogranicznik głębokości do sześciokątnego otworu w podstawie uchwytu.

Rys.17

W tym przypadku ogranicznik głębokości należy założyć w taki sposób, by strona uzębiona była skierowana do strony uzębionej oznaczenia otworu sześciokątnego w podstawie uchwytu, jak to pokazano na rysunku.

Rys.18

Wyregulować ogranicznik na wymaganą głębokość, przesuwając go w obie strony, z wciśniętym przełącznikiem blokady. Po ustawieniu ogranicznika zwolnić przełącznik blokady, aby zablokować ogranicznik.

Rys.19

UWAGA:

- Założenie ogranicznika głębokości stroną uzębioną nieskierowaną do strony uzębionej oznaczenia otworu sześciokątnego w podstawie uchwytu, jak to pokazano na rysunku, spowoduje, że ogranicznika nie będzie można zablokować.

Osłona przeciwpyłowa

Rys.20

Osłonę tę należy używać, aby podczas wiercenia w pozycji do góry, np. w suficie, pył nie osiadał na narzędziu i na osobie obsługującej. Osłonę należy zamocować na wiertle, jak na rysunku. Wymiary wiertel, na których można mocować tę osłonę:

	Średnica wiertła
Osłona przeciwpyłowa 5	6 mm - 14,5 mm
Osłona przeciwpyłowa 9	12 mm - 16 mm

006406

Dostępny jest inny rodzaj kołnierza przeciwpyłowego (wyposażenie opcjonalne), który zapobiega zapyleniu narzędzia i użytkownika podczas wiercenia na dużej wysokości.

Zakładanie i zdejmowanie kołnierza przeciwpyłowego

Rys.21

Przed założeniem kołnierza przeciwpyłowego należy zdjąć końcówkę z narzędzia (o ile jest zainstalowana). Założyć kołnierz przeciwpyłowy (wyposażenie

opcjonalne) na narzędzie w taki sposób, by symbol Δ na kołnierzu był zrównany z wgłębieniami w narzędziu.

Rys.22

Aby zdjąć kołnierz przeciwpylowy, pociągnąć osłonę uchwytu narzędziowego w kierunku pokazanym na rysunku, a następnie zdjąć końcówkę z narzędzia.

Rys.23

Chwycić element montażowy w podstawie kołnierza przeciwpylowego i wyjąć go.

Rys.24

Rys.25

Rys.26

UWAGA:

- Podczas zakładania i zdejmowania kołnierza przeciwpylowego może wypaść nasadka. W takim przypadku należy postępować w poniższy sposób. Zdjąć mieszki z elementu montażowego i założyć nasadkę, jak pokazano na rysunku, stroną wyciętą do góry, tak aby wgłębienie w nasadce pasowało do wewnętrzznego obwodu elementu montażowego. Na koniec założyć zdjęte wcześniej mieszki.

Rys.27

UWAGA:


- Po podłączeniu do wiertarki udarowej odkurzacza praca jest czystsza. Przed podłączeniem odkurzacza należy zdjąć kołnierz przeciwpylowy.

DZIAŁANIE

Należy zawsze używać uchwytu bocznego (rękojeści pomocniczej) i podczas pracy trzymać narzędzie zarówno za uchwyt boczny jak i rękojeść z przełącznikiem.


Operacja wiercenia z użyciem udaru

Rys.28

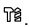Gałkę zmiany trybu pracy należy ustawić na znak .

Ustaw wiertło w wybranym miejscu, gdzie ma być wywiercony otwór, a następnie pociągnij za język spustowy przełącznika. Nie przeciążać narzędzia. Lekki nacisk daje najlepsze wyniki. Trzymać narzędzie w jednej pozycji uważając, aby wiertło nie ślizgało się i nie przesunęło się względem otworu.

Nie zwiększać nacisku, gdy otwór zapcha się wiórami, opiłkami lub gruzem. Zamiast tego pozwól, aby narzędzie pracowało przez chwilę bez obciążenia, a następnie wyciągnij wiertło częściowo z otworu. Po kilkakrotnym powtórzeniu tej procedury otwór zostanie oczyszczony i można wznowić normalną operację wiercenia.

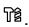Gałkę zmiany trybu pracy należy ustawić na znak .

UWAGA:

- W momencie przewiercania otworu, gdy otwór zapchany jest wiórami, opiłkami lub gruzem lub w przypadku natknięcia się na pręty zbrojeniowe osadzone w betonie na narzędzie/wiertło

wywierana jest nagle olbrzymia siła skręcająca. Należy zawsze używać uchwytu bocznego (rękojeści pomocniczej) i podczas pracy trzymać narzędzie zarówno za uchwyt boczny jak i rękojeść z przełącznikiem. Niestosowanie się do tej zasady może spowodować utratę kontroli nad narzędziem i ewentualnie poważne obrażenia.

UWAGA:

Ekscentryczność obrotów wiertła może wystąpić podczas pracy narzędzia bez obciążenia. Narzędzie podczas pracy centruje się automatycznie. Nie ma to wpływu na dokładność wiercenia.

Gruszka do przedmuchiwania (wyposażenie dodatkowe)


Rys.29

Po wywierceniu otworu można skorzystać z gruszki do przedmuchiwania, aby oczyścić otwór z pyłu.

Kucie/dłutowanie/wyburzanie

Do modeli HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Rys.30

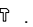Dźwignię zmiany trybu pracy należy ustawić na znak . Narzędzie należy trzymać oburącz. Po włączeniu narzędzia należy je lekko docisnąć, aby nie podskakiwało w sposób niekontrolowany. Zbyt silny docisk narzędzia nie zwiększa jego skuteczności.

Wiercenie otworów w drewnie lub metalu

Do modeli HR2300, HR2600, HR2601, HR2610, HR2611F

Rys.31

Używaj opcjonalnego uchwytu wiertarskiego. Podczas montażu skorzystaj z opisu zatytułowanego „Montaż i demontaż wiertła”, znajdującego się na poprzedniej stronie.

Do modeli HR2310T, HR2610T, HR2611FT


Rys.32

Rys.33

Jako standardowego wyposażenia używać szybkowymennego uchwytu wiertarskiego. Podczas montażu należy sięgnąć do akapitu zatytułowanego „Wymiana uchwytu szybkowymennego do końcówek SDS-plus” na poprzedniej stronie.

Rys.34


Przytrzymaj pierścień i obróć tuleję w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby rozsunąć szczękę uchwytu. Wsuń wiertło do oporu do uchwytu wiertarskiego. Przytrzymaj mocno pierścień i obróć tuleję w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zacisnąć uchwyt. W celu wyjęcia wiertła przytrzymaj pierścień i obróć tuleję w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

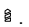Gałkę zmiany trybu pracy należy ustawić na znak . Maksymalna średnica wierconych otworów wynosi 13 mm w metalu i 32 mm w drewnie.

⚠UWAGA:

- Kiedy zamontowany jest uchwyt wiertarski, nie wolno pracować w trybie „Wiercenie udarowe”. Może to spowodować uszkodzenie tego uchwytu. Poza tym, przy zmianie kierunku obrotów uchwyt ten odpadnie.
- Wywieranie nadmiernego nacisku na narzędzie nie przyspiesza wiercenia. W praktyce, wywieranie nadmiernego nacisku przyczynia się jedynie do uszkodzenia końcówki wiertła, zmniejszenia wydajności i skrócenia okresu eksploatacyjnego narzędzia.
- W momencie przebicia na elektronarzędzie/wiertło wywierana jest olbrzymia siła skręcająca. Trzymać elektronarzędzie mocno w momencie, gdy wiertło jest bliskie przebicia obrabianego materiału.
- Zablokowane wiertło można łatwo wyjąć, załączając przełącznik wstecznych obrotów i wyprowadzając wiertło. Elektronarzędzie może jednak nagłe odbić, jeśli nie zostanie mocno przytrzymane.
- Niewielkie obrabiane kawałki materiału zawsze zamocowywać w imadle lub podobnym przyrządzie przytrzymującym.

Wiercenie z użyciem diamentowej koronki rdzeniowej

Wykonując wiercenia przy użyciu diamentowej końcówki rdzenia, należy zawsze ustawić dźwignię w pozycji , aby uruchomić tryb „tylko ruch obrotowy”.

⚠UWAGA:

- Wykonywanie operacji wiercenia przy użyciu diamentowej końcówki rdzenia, gdy narzędzie ustawione jest na „wiercenie udarowe”, może doprowadzić do uszkodzenia końcówki.

Praca z kołnierzem przeciwpyłowym (wyposażenie opcjonalne)

Rys.35

Przystawić wiertarkę z kołnierzem przeciwpyłowym do powierzchni sufitu.

UWAGA:

- Kołnierz przeciwpyłowy (wyposażenie opcjonalne) przeznaczony jest do wiercenia w takich materiałach jak cement i zaprawa murarska. Nie używać narzędzia z kołnierzem przeciwpyłowym podczas wiercenia w metalu lub podobnym materiale. Stosowanie kołnierza przeciwpyłowego do wiercenia w metalu może spowodować uszkodzenie kołnierza z powodu ciepła wytwarzanego przez drobny pył metaliczny.
- Przed zdjęciem wiertła opróżnić kołnierz przeciwpyłowy.
- Kołnierz przeciwpyłowy powinien być zawsze dobrze zamocowany.

KONSERWACJA

⚠UWAGA:

- Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest wyłączone i nie podłączone do sieci.
- Nie wolno używać benzyny, benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia.

Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy, wymiana szczotek węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.

AKCESORIA OPCJONALNE

⚠UWAGA:

- Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzieli Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.

- Wiertła SDS-Plus z ostrzami z węgla
- Końcówka rdzenia
- Punktak
- Diamentowa końcówka rdzenia
- Przecinak
- Dłuto do skuwania
- Wycinak ślusarski
- Uchwyt wiertarski
- Uchwyt wiertarski S13
- Przejściówka uchwytu
- Klucz do uchwytu S13
- Smar do końcówek
- Uchwyt boczny
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Gruszka do przedmuchiwania
- Osłona przeciwpyłowa
- Przystawka do usuwania pyłu
- Gogle ochronne
- Walizka z tworzywa sztucznego
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski

UWAGA:

- Niektóre pozycje znajdujące się na liście mogą być dołączone do pakietu narzędziowego jako akcesoria standardowe. Mogą to być różne pozycje, w zależności od kraju.

ROMÂNĂ (Instrucțiuni originale)

Explicitarea vederii de ansamblu

1-1. Trăgaciul întrerupătorului	13-1. Sculă	24-2. Accesoriu
1-2. Buton de blocare	13-2. Mașonul mandrinei	25-1. Parte periferică interioară
2-1. Lampă	14-1. Buton rotativ de schimbare a modului de acționare	25-2. Parte concavă
3-1. Levier de inversor	16-1. Baza mânerului	25-3. Accesoriu
4-1. Mandrină rapidă pentru SDS-plus	16-2. Buton de blocare	25-4. Capac
4-2. Linia de pe mașonul de schimbare	16-3. Profundor	25-5. Canelură
4-3. Mașon de schimbare	17-1. Partea dințată a marcajului găurii hexagonale de la baza mânerului	26-1. Capac
5-1. Arbore	17-2. Partea dințată a calibrului de reglare a adâncimii	26-2. Accesoriu
5-2. Mandrină de găurit rapidă	18-1. Buton de blocare	29-1. Pară de suflare
5-3. Linia de pe mașonul de schimbare	19-1. Partea dințată a marcajului găurii hexagonale de la baza mânerului	31-1. Adaptor mandrină
5-4. Mașon de schimbare	19-2. Partea dințată a calibrului de reglare a adâncimii	31-2. Mandrină de găurit fără cheie
6-1. Rotire cu percuție	20-1. Capac antipraf	32-1. Mandrină rapidă pentru SDS-plus
6-2. Rotire simplă	21-1. Simbol Δ	32-2. Linia de pe mașonul de schimbare
6-3. Buton rotativ de schimbare a modului de acționare	21-2. Caneluri	32-3. Mașon de schimbare
7-1. Rotire cu percuție	21-3. Capac antipraf	33-1. Arbore
7-2. Buton rotativ de schimbare a modului de acționare	22-1. Sculă	33-2. Mandrină de găurit rapidă
8-1. Rotire simplă	22-2. Mașonul mandrinei	33-3. Linia de pe mașonul de schimbare
9-1. Percuție simplă	23-1. Accesoriu situat la baza capacului antipraf	33-4. Mașon de schimbare
10-1. Protuberanțe	24-1. Burduf	34-1. Mașon
10-2. Caneluri		34-2. Inel
11-1. Coada burghiului		34-3. Mandrină de găurit rapidă
11-2. Unsoare pentru burghie		35-1. Capac de protecție contra prafului
12-1. Sculă		

SPECIFICAȚII

Model		HR2300	HR2310T	HR2600	HR2601	HR2610	HR2610T	HR2611F	HR2611FT
Capacități	Beton	23 mm		26 mm					
	Burghiu de centrare	68 mm		68 mm		68 mm			
	Burghiu de centrare diamantat (tip uscat)	70 mm		80 mm		80 mm			
	Oțel	13 mm		13 mm		13 mm			
	Lemn	32 mm		32 mm		32 mm			
Turația în gol (min ⁻¹)		0 - 1.200							
Lovituri pe minut		0 - 4.600							
Lungime totală		356 mm	380 mm	361 mm			385 mm	361 mm	385 mm
Greutate netă		2,7 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,0 kg
Clasa de siguranță		II/II							

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Specificațiile pot varia în funcție de țară.
- Greutatea este specificată conform procedurii EPTA-01/2003

ENE042-1

ENF002-2

Destinația de utilizare

Mașina este destinată găuririi cu percuție și găuririi simple în cărămidă, beton și piatră. De asemenea, este adecvată și pentru găurirea fără percuție în lemn, metal, ceramică și plastic.

Sursă de alimentare

Unealta trebuie conectată doar la o sursă de alimentare cu aceeași tensiune precum cea indicată pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice și poate fi operată doar de la o sursă de curent alternativ cu o singură fază. Acestea au o izolație dublă și, drept urmare, pot fi utilizate de la prize fără împământare.

Emisie de zgomot

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu EN60745:

Model HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

Nivel de presiune acustică (L_{pA}): 90 dB(A)

Nivel putere sonoră (L_{WA}): 101 dB(A)

Eroare (K): 3 dB(A)

Model HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

Nivel de presiune acustică (L_{pA}): 91 dB(A)

Nivel putere sonoră (L_{WA}): 102 dB(A)

Eroare (K): 3 dB(A)

Purtați mijloace de protecție a auzului

ENG900-1

Vibrații

Valoarea totală a vibrațiilor (suma vectorilor tri-axiali) determinată conform EN60745:

Model HR2300, HR2600

Mod de funcționare: găurire cu percuție în beton

Nivel de vibrații ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Mod de funcționare: găurire în metal

Nivel de vibrații ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Model HR2310T

Mod de funcționare: găurire cu percuție în beton

Nivel de vibrații ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Mod de funcționare: funcție de drlțuire cu mîner lateral

Nivel de vibrații ($a_{h,CHeq}$): 10,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Mod de funcționare: găurire în metal

Nivel de vibrații ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² sau mai puțin

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Model HR2601

Mod de funcționare: găurire cu percuție în beton

Nivel de vibrații ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Mod de funcționare: găurire în metal

Nivel de vibrații ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² sau mai puțin

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Model HR2610

Mod de funcționare: găurire cu percuție în beton

Nivel de vibrații ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Mod de funcționare: funcție de drlțuire cu mîner lateral

Nivel de vibrații ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Mod de funcționare: găurire în metal

Nivel de vibrații ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Model HR2610T

Mod de funcționare: găurire cu percuție în beton

Nivel de vibrații ($a_{h,HD}$): 15,0 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Mod de funcționare: funcție de drlțuire cu mîner lateral

Nivel de vibrații ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Mod de funcționare: găurire în metal

Nivel de vibrații ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² sau mai puțin

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Model HR2611F

Mod de funcționare: găurire cu percuție în beton

Nivel de vibrații ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Mod de funcționare: funcție de drlțuire cu mîner lateral

Nivel de vibrații ($a_{h,CHeq}$): 9,0 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Mod de funcționare: găurire în metal

Nivel de vibrații ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² sau mai puțin

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Model HR2611FT

Mod de funcționare: găurire cu percuție în beton

Nivel de vibrații ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Mod de funcționare: funcție de drlțuire cu mîner lateral

Nivel de vibrații ($a_{h,CHeq}$): 8,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

Mod de funcționare: găurire în metal

Nivel de vibrații ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² sau mai puțin

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

- Nivelul de vibrații declarat a fost măsurat în conformitate cu metoda de test standard și poate fi utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.
- Nivelul de vibrații declarat poate fi, de asemenea, utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii.

⚠️ AVERTISMENT:

- Nivelul de vibrații în timpul utilizării reale a unelei electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat, în funcție de modul în care uneltea este utilizată.
- Asigurați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpii în care uneltea a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

ENH101-16

Numai pentru țările europene

Declarație de conformitate CE

Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, declarăm că următorul(oarele) utilaj(e):

Destinația utilajului:

Ciocan perforator

Modelul nr. / Tipul: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601 este în producție de serie și

Este în conformitate cu următoarele directive europene:

2006/42/EC

Și este fabricat în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate:

EN60745

Documentația tehnică este păstrată de:

Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Marea Britanie

13.7.2009



Tomoyasu Kato
Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA

000230

Numai pentru țările europene

Declarație de conformitate CE

Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, declarăm că următorul(oarele) utilaj(e):

Destinația utilajului:

Ciocan combinat

Modelul nr. / Tipul: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

este în producție de serie și

Este în conformitate cu următoarele directive europene:

2006/42/EC

Și este fabricat în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate:

EN60745

Documentația tehnică este păstrată de:

Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Marea Britanie

13.7.2009



000230

Tomoyasu Kato
Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA

GEA010-1

Avertismente generale de siguranță pentru unelte electrice

⚠️ AVERTIZARE Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestor avertizări și instrucțiuni poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul și/sau rănirea gravă.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

GEB007-7

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PRIVIND CIOCANUL ROTOPERCUTOR

1. **Purtați mijloace de protecție a auzului.** Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.
2. **Utilizați mânerile auxiliare, dacă sunt livrate cu mașina.** Pierderea controlului poate produce rănirea persoanei.

3. Apucați mașina de suprafețele izolate, atunci când efectuați o operațiune în cadrul căreia accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cablurile ascunse sau cu propriul său cablu. Contactul dintre accesoriul de tăiere și un cablu sub tensiune poate pune sub tensiune părțile metalice expuse ale mașinii, provocând șocuri electrice utilizatorului.
4. Purtați o cască dură (cască de protecție), ochelari de protecție și/sau o mască de protecție. Ochelarii obișnuiți sau ochelarii de soare NU sunt ochelari de protecție. De asemenea, se recomandă insistent să purtați o mască de protecție contra prafului și mănuși de protecție groase.
5. Asigurați-vă că scula este fixată înainte de utilizare.
6. În condiții de utilizare normală, mașina este concepută să producă vibrații. Șuruburile se pot slăbi ușor, cauzând o defecțiune sau un accident. Verificați cu atenție strângerea șuruburilor înainte de utilizare.
7. În condiții de temperatură scăzută sau dacă mașina nu a fost utilizată o perioadă mai îndelungată, lăsați mașina să se încălzească un timp prin acționarea ei în gol. Aceasta va facilita lubrifierea. Operația de percuție este dificilă, fără o încălzire prealabilă corespunzătoare.
8. Păstrați-vă echilibrul. Asigurați-vă că nu se află nimeni dedesubt atunci când folosiți mașina la înălțime.
9. Țineți mașina ferm cu ambele mâini.
10. Țineți mâinile la distanță de piesele în mișcare.
11. Nu lăsați mașina în funcțiune. Folosiți mașina numai când o țineți cu mâinile
12. Nu îndreptați mașina către nicio persoană din jur în timpul utilizării. Scula poate fi aruncată din mașină și poate provoca vătămări corporale grave.
13. Nu atingeți scula sau piesele din apropierea sculei imediat după executarea lucrării; acestea pot fi extrem de fierbinți și pot provoca arsuri ale pielii.
14. Unele materiale conțin substanțe chimice care pot fi toxice. Aveți grijă să nu inhalați praful și evitați contactul cu pielea. Respectați instrucțiunile de siguranță ale furnizorului

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

⚠️ AVERTISMENT:

NU permiteți comodității și familiarizării cu produsul (obținute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru acest produs. FOLOSIREA INCORECTĂ sau

nerespectarea normelor de securitate din acest manual de instrucțiuni poate provoca vătămări corporale grave.

DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

⚠️ ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați debransat-o de la rețea înainte de a o regla sau de a verifica starea sa de funcționare.

Acționarea întrerupătorului

Fig.1

⚠️ ATENȚIE:

- Înainte de a bransa mașina la rețea, verificați dacă trăgaciul întrerupătorului funcționează corect și dacă revine la poziția "OFF" (oprit) atunci când este eliberat.

Pentru a porni unealta, apăsați pur și simplu butonul declanșator. Viteza mașinii poate fi crescută prin creșterea forței de apăsare a butonului declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri unealta. Pentru funcționare continuă, trageți butonul declanșator, apoi apăsați butonul de blocare și eliberați butonul declanșator. Pentru a opri mașina din poziția blocată, apăsați complet butonul declanșator și apoi eliberați-l.

Aprinderea lămpilor

Pentru modelele HR2611F, HR2611FT

Fig.2

⚠️ ATENȚIE:

- Nu priviți direct în raza sau în sursa de lumină.

Pentru a aprinde lampa, apăsați butonul declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a o stinge.

NOTĂ:

- Folosiți o cârpă curată pentru a șterge depunerile de pe lentila lămpii. Aveți grijă să nu zgăriați lentila lămpii, deoarece calitatea iluminării va fi afectată.
- Nu folosiți diluant sau benzină pentru curățarea lămpii. Astfel de solvenți o pot deteriora.

Funcționarea inversorului

Fig.3

⚠️ ATENȚIE:

- Verificați întotdeauna sensul de rotație înainte de utilizare.
- Folosiți comutatorul de inversare numai după ce mașina s-a oprit complet. Schimbarea sensului de rotație înainte de oprirea mașinii poate avaria mașina.
- Dacă butonul declanșator nu poate fi apăsat, verificați dacă comutatorul de inversare este acționat complet în poziția ◀ (poziția A) sau ▶ (poziția B).

Această mașină dispune de un comutator de inversare pentru schimbarea sensului de rotație. Deplasați pârghia

comutatorului de inversare în poziția ◁ (poziția A) pentru rotire în sens orar sau în poziția ▷ (poziția B) pentru rotire în sens anti-orar.

Schimbarea mandrinei rapide pentru

SDS-plus

Pentru modelele HR2310T, HR2610T, HR2611FT

Mandrina rapidă pentru SDS-plus poate fi schimbată ușor cu mandrina de găurit rapidă.

Demontarea mandrinei rapide pentru SDS-plus

Fig.4

⚠ATENȚIE:

- Înainte de a demonta mandrina rapidă pentru SDS-plus, scoateți întotdeauna burghiul.

Apucați manșonul de schimbare al mandrinei rapide pentru SDS-plus și rotiți-l în direcția indicată de săgeată până când linia de pe manșonul de schimbare se deplasează de la simbolul ④ la simbolul ⑤. Trageți cu putere în direcția indicată de săgeată.

Atașarea mandrinei de găurit rapide

Fig.5

Verificați ca linia de pe mandrina de găurit rapidă să indice simbolul ⑤. Apucați manșonul de schimbare al mandrinei de găurit rapide și reglați linia la simbolul ⑤.

Amplasați mandrina de găurit rapidă pe arborele mașinii. Apucați manșonul de schimbare al mandrinei de găurit rapide și rotiți linia de pe manșonul de schimbare la simbolul ⑤ până când se aude clar un clic.

Selectarea modului de acționare

Pentru modelele HR2300, HR2600, HR2601

Fig.6

Această mașină folosește un buton rotativ de schimbare a modului de acționare. Selectați unul dintre cele două moduri de acționare adecvate necesităților dumneavoastră folosind acest buton rotativ.

Pentru rotire simplă, rotiți butonul rotativ astfel încât săgeata de pe acesta să indice simbolul ① de pe corpul mașinii.

Pentru rotire cu percuție, rotiți butonul rotativ astfel încât săgeata de pe acesta să indice simbolul ② de pe corpul mașinii.

⚠ATENȚIE:

- Rotiți întotdeauna butonul rotativ complet până la simbolul pentru modul de acționare dorit. Dacă folosiți mașina cu butonul rotativ poziționat intermediar între simbolurile modului de acționare, mașina poate fi avariată.
- Folosiți butonul rotativ după ce mașina s-a oprit complet.

Pentru modelele HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Rotire cu percuție

Fig.7

Pentru găurirea betonului, zidăriei etc., rotiți butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul ②.

Folosiiți un burghiu cu prcuție din aliaj dur de tungsten.

Rotire simplă

Fig.8

Pentru găurirea lemnului, metalului sau a materialelor plastice, rotiți butonul de schimbare a modului de acționare la simbolul ①. Folosiți un burghiu lat elicoidal sau un burghiu pentru lemn.

Percuție simplă

Fig.9

Pentru operații de spargere, curățare sau demolare, rotiți butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul ②. Folosiiți o daltr epio, o daltr ongustr, o daltr latr etc.

⚠ATENȚIE:

- Nu rotiți butonul rotativ de schimbare a modului de acționare când mașina funcționează sub sarcină. Mașina va fi avariată.
- Pentru a evita uzura rapidă a mecanismului de schimbare a modului de acționare, aveți grijă întotdeauna ca butonul rotativ de schimbare a modului de acționare să fie poziționat corect într-una dintre cele trei poziții corespunzătoare modurilor de acționare.
- Nu forțați butonul rotativ de schimbare a modului de acționare sau nu îl comutați de la modul cu simbol ① la modul cu simbol ② (sau invers) brusc. Acest lucru ar putea deteriora unealta. Când rotiți butonul de la modul cu simbol ② la modul cu simbol ① (sau invers), opriți-l o dată la modul cu simbol ③. Și rotiți mandrina în sensul acelor de ceasornic (cum priviți dinspre partea mandrinei) cu o jumătate de rotație sau până la auzirea unui clic. Apoi rotiți butonul la modul dorit. Dacă rotirea butonului este dificilă, rotiți mandrina din nou.

Limitator de cuplu

Limitatorul de cuplu va acționa atunci când se atinge o anumită valoare a cuplului. Motorul va fi decuplat de la arborele de ieșire. În acest caz, burghiul nu se va mai roti.

⚠ATENȚIE:

- De îndată ce acționează limitatorul de cuplu, opriți mașina imediat. Veți evita astfel uzura prematură a mașinii.
- Sculele cum ar fi coroana de găurit, care tind să se blocheze sau să se agațe ușor în gaură, nu sunt adecvate pentru această mașină. Aceasta deoarece vor cauza acționarea prea frecventă a limitatorului de cuplu.

MONTARE

⚠ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați deconectat-o de la rețea înainte de a efectua vreo intervenție asupra mașinii.

Mâner lateral (mâner auxiliar)

Fig.10

⚠ATENȚIE:

- Folosiți întotdeauna mânerul lateral pentru a garanta siguranța utilizării.

Montați mânerul lateral astfel încât protuberanțele de pe mâner să angreneze cu canelurile de pe corpul mașinii. Apoi strângeți mânerul în poziția dorită, prin rotire în sens orar. Acesta poate fi pivotat cu 360°, astfel încât să fie fixat în orice poziție.

Unsoare pentru burghie

Acoperiți capul cozii burghiului cu o cantitate mică de unsoare pentru burghie (circa 0,5 - 1 g).

Această lubrifiere a mandrinei asigură o funcționare lină și o durată de exploatare prelungită.

Instalarea sau demontarea burghiului

Fig.11

Curățați coada burghiului și aplicați unsoare pentru burghie înainte de a instala burghiul.

Fig.12

Introduceți burghiul în mașină. Rotiți burghiul și împingeți-l până când se cuplează.

După instalare, asigurați-vă întotdeauna că burghiul este fixat ferm încercând să-l trageți afară.

Pentru a demonta burghiul, trageți manșonul mandrinei complet în jos și extrageți burghiul.

Fig.13

Unghiul de atac al burghiului (la operații de spargere, curățare sau demolare)

Pentru modelele HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Fig.14

Scula poate fi fixată la unghiul de atac dorit. Pentru a schimba unghiul de atac al sculei, rotiți butonul de schimbare a modului de acționare la simbolul **O**. Rotiți burghiul la unghiul dorit.

Rotiți butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul **T**. Asigurați-vă apoi, printr-o rotire ușoară, că scula este fixată ferm în poziție.

Fig.15

Profundorul

Calibrul de reglare a adâncimii este util pentru executarea găurilor cu adâncime egală.

Fig.16

Apăsăți butonul de blocare de la baza mânerului în direcția săgeții prezentate în figură și, cu butonul de

blocare apăsat, introduceți calibrul de reglare a adâncimii în gaura hexagonală de la baza mânerului

Fig.17

În acest moment, calibrul de reglare a adâncimii trebuie introdus de așa manieră încât partea sa dințată să fie îndreptată spre partea dințată a marcajului găurii hexagonale de la baza mânerului, așa cum se vede în figură.

Fig.18

Reglați calibrul de reglare a adâncimii la adâncimea dorită, prin deplasare înainte-înapoi, în timp ce se apasă pe butonul de blocare. După reglare, eliberați butonul de blocare în vederea blocării calibrului de reglare a adâncimii.

Fig.19

NOTĂ:

- Neintroducerea calibrului de reglare a adâncimii cu partea dințată orientată spre partea dințată a marcajului găurii hexagonale de la baza mânerului, așa cum se vede în figură, nu va permite blocarea calibrului de reglare a adâncimii.

Capac antipraf

Fig.20

Folosiți capacul antipraf pentru a preveni curgerea prafului pe mașină și pe dumneavoastră atunci când executați operații de găurire deasupra capului. Atașați capacul antipraf pe burghiul după cum se vede în figură. Dimensiunile burghiilor la care poate fi atașat capacul antipraf sunt următoarele.

	Diametrul burghiului
Capac antipraf 5	6 mm - 14,5 mm
Capac antipraf 9	12 mm - 16 mm

006406

Un alt tip de capac antipraf (accesoriu) facilitează prevenirea căderii de praf pe mașină și pe operator atunci când se execută operații de găurire deasupra capului.

Montarea sau demontarea capacului antipraf

Fig.21

Înainte de instalarea capacului antipraf, demontați burghiul de pe mașină, dacă este instalat. Instalați capacul antipraf (accesoriu) pe mașină astfel încât simbolul Δ de pe capacul antipraf să fie aliniat la canelurile burghiului.

Fig.22

Pentru a demonta capacul antipraf, trageți capacul mandrinei în direcția indicată în figură, iar cu capacul mandrinei tras, demontați burghiul de pe mașină.

Fig.23

Apoi, prindeți accesoriul de la baza capacului antipraf și scoateți-l.

Fig.24

Fig.25

Fig.26

NOTĂ:

- La montarea sau demontarea ansamblului de capac antipraf, partea de capac a acestuia se poate desprinde. În acest moment, procedați după cum urmează. Demontați burduful de pe accesoriu și montați capacul dinspre partea indicată în figură, cu cavitatea orientată în sus, astfel încât canelura din capac să se potrivească în profilul interior al accesoriului. La final, montați burduful demontat anterior.

Fig.27

NOTĂ:


- Conectând un aspirator la ciocanul dumneavoastră puteți efectua operații mai curate. Înainte de conectare, este necesară demontarea calotei antipraf de pe capacul antipraf.

FUNCȚIONARE

Folosiți întotdeauna mânerul lateral (mânerul auxiliar) și țineți mașina ferm de mânerul lateral și mânerul cu comutator în timpul lucrului.


Operația de găurire cu percuție

Fig.28

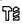Reglaoi butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul .

Poziționați burghiul în punctul de găurire dorit, apoi acționați butonul declanșator. Nu forțați mașina. Printr-o apăsare ușoară obțineți cele mai bune rezultate. Mențineți mașina în poziție și împiedicați-o să alunece din gaură.

Nu aplicați o presiunea mai mare dacă gaura se înfundă cu așchii sau particule. În schimb, lăsați mașina să funcționeze în gol și scoateți parțial burghiul din gaură. Repetând această operație de mai multe ori, gaura va fi curățată și veți putea continua găurirea normală.

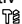Reglaoi butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul .

ATENȚIE:

- Asupra mașinii/burghiului este exercitată o forță enormă în momentul în care gaura este străpunsă, dacă gaura se înfundă cu așchii și particule, sau dacă întâlniți barele de armătură încastate în beton. Folosiți întotdeauna mânerul lateral (mânerul auxiliar) și țineți mașina ferm de mânerul lateral și mânerul cu comutator în timpul lucrului. În caz contrar, există riscul de a pierde controlul mașinii și de a suferi vătămări corporale grave.

NOTĂ:

Când acționați mașina fără sarcină poate apărea o rotație excentrică a burghiului. Mașina se autocentrează în timpul funcționării. Aceasta nu afectează precizia de găurire.

Pară de suflare (accesoriu opțional)


Fig.29

După găurire, folosiți para de suflare pentru a curăța praful din gaură.

Spargere/curățare/demolare

Pentru modelele HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Fig.30

Reglați butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul .

Țineți mașina ferm cu ambele mâini. Porniți mașina și aplicați o ușoară presiune asupra acesteia astfel încât mașina să nu salte necontrolată. Presarea cu putere a mașinii nu va spori eficiența acesteia.

Găurirea în lemn sau metal

Pentru modelele HR2300, HR2600, HR2601, HR2610, HR2611F

Fig.31

Folosiți ansamblul mandrină de găurit opțional. Pentru instalare, consultați "Instalarea sau demontarea burghiului" descrisă la pagina anterioară.

Pentru modelele HR2310T, HR2610T, HR2611FT

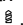
Fig.32

Fig.33

Folosiți mandrina de găurit rapidă ca echipament standard. Pentru instalare, consultați "Schimbarea mandrinei rapide pentru SDS-plus" descrisă la pagina anterioară.

Fig.34

Țineți inelul și roțiți manșonul în sens anti-orar pentru a deschide fălcile mandrinei. Introduceți capul de înșurubat în mandrină până când se oprește. Țineți ferm inelul și roțiți manșonul în sens orar pentru a strânge mandrina. Pentru a scoate burghiul, țineți inelul și roțiți manșonul în sens anti-orar.

Reglați butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul .

Puteți executa găuri cu un diametru de maxim de 13 mm în metal și un diametru maxim de 32 mm în lemn.


ATENȚIE:

- Nu folosiți niciodată modul de acționare "rotire cu percuție" atunci când mandrina de găurit rapidă este instalată pe mașină. Mandrina de găurit rapidă poate fi avariata. De asemenea, mandrina de găurit se va desprinde când inversați sensul de rotație al mașinii.
- Aplicarea unei forțe excesive asupra mașinii nu va grăbi operațiunea de găurire. De fapt, presiunea excesivă nu va face decât să deterioreze burghiul, scăzând performanțele mașinii și scurtând durata de viață a acesteia.
- Se exercită o forță extraordinară de presiune asupra mașinii/burghiului în momentul găuririi. Susțineți mașina cu fermitate și aveți grijă atunci

când burghiul începe să penetreze piese a de lucru.

- Un burghiu blocat se poate debloca prin inversarea sensului de rotație al mașinii. Totuși, mașina poate avea un recul puternic dacă nu o susțineți cu fermitate.
- Piesele mici trebuie să fie fixate cu o menghină sau cu un alt dispozitiv similar de fixare.

Găurirea cu burghiu de centrare diamantat

Când executați operații de găurire cu un burghiu de centrare diamantat, reglați întotdeauna pârghia de schimbare a modului de acționare în poziția  pentru a folosi modul "rotire simplă".

⚠ATENȚIE:

- Dacă executați operații de găurire cu un burghiu de centrare diamantat folosind modul "rotire cu percuție", burghiul de centrare diamantat poate fi avariat.

Operarea la utilizarea capacului antipraf (accesoriu)

Fig.35

Operați mașina cu capacul antipraf sprijinit de suprafața tavanului.

NOTĂ:

- Capacul antipraf (accesoriu) este destinat numai găuririi în piese de prelucrat ceramice, precum beton și mortar. Nu utilizați mașina cu capacul antipraf când găuriți metal sau materiale similare. Utilizarea capacului antipraf la găurirea în metal poate deteriora capacul antipraf, datorită căldurii degajate de praful format din micile particule metalice sau din materiale similare.
- Goliți capacul antipraf înainte de a demonta burghiul.
- Când utilizați capacul antipraf, asigurați-vă că acesta este montat în condiții de siguranță.

ÎNȚREȚINERE

⚠ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați debransat-o de la rețea înainte de a efectua operațiuni de verificare sau întreținere.
- Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

Pentru a menține siguranța și fiabilitatea mașinii, reparațiile, schimbarea și verificarea periilor de carbon, precum și orice alte operațiuni de întreținere sau reglare trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.

ACCESORII OPȚIONALE

⚠ATENȚIE:

- Folosiți accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru mașina dumneavoastră în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiți accesoriile pentru operațiunea pentru care au fost concepute.

Dacă aveți nevoie de asistență sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresați-vă centrului local de service Makita.

- Burghie cu plăcuțe de carburi metalice SDS-Plus
- Burghiu de centrare
- Daltă șpiț
- Burghiu de centrare diamantat
- Daltă îngustă
- Daltă lată
- Daltă de canelat
- Ansamblu mandrină de găurit
- Mandrină de găurit S13
- Adaptor mandrină
- Cheie de mandrină S13
- Unsoare pentru burghie
- Mâner lateral
- Profundorul
- Pară de suflare
- Capac antipraf
- Accesoriu extractor de praf
- Ochelari de protecție
- Cutia de plastic pentru transport
- Mașină de găurit cu mandrină fără cheie

NOTĂ:

- Unele articole din listă pot fi incluse ca accesorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi în funcție de țară.

DEUTSCH (Originalbetriebsanleitung)

Erklärung der Gesamtdarstellung

1-1. Schalter	11-2. Bohrer-/Meißelfett	24-1. Federbalg
1-2. Blockierungstaste	12-1. Einsatz	24-2. Zubehör
2-1. Lampe	13-1. Einsatz	25-1. Innenseite
3-1. Umschalthebel der Drehrichtung	13-2. Werkzeugverriegelung	25-2. gravierte Seite
4-1. Schnellwechselfutter für SDS-Plus	14-1. Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart	25-3. Zubehör
4-2. Markierung der Wechselhülse	16-1. Grifffläche	25-4. Kappe
4-3. Wechselhülse	16-2. Blockierungstaste	25-5. Rille
5-1. Spindel	16-3. Tiefenlehre	26-1. Kappe
5-2. Schnellwechselbohrfutter	17-1. gezahnte Seite der Inbusöffnung an der Griffhalterung	26-2. Zubehör
5-3. Markierung der Wechselhülse	17-2. gezahnte Seite der Tiefenlehre	29-1. Ausblasvorrichtung
5-4. Wechselhülse	18-1. Blockierungstaste	31-1. Bohrfutteradapter
6-1. Schlagbohren	19-1. gezahnte Seite der Inbusöffnung an der Griffhalterung	31-2. Schlüsselloches Bohrfutter
6-2. Drehbohren	19-2. gezahnte Seite der Tiefenlehre	32-1. Schnellwechselfutter für SDS-Plus
6-3. Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart	20-1. Staubschutzkappe	32-2. Markierung der Wechselhülse
7-1. Schlagbohren	21-1. Δ -Symbol	32-3. Wechselhülse
7-2. Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart	21-2. Nuten	33-1. Spindel
8-1. Drehbohren	21-3. Staubschutzkappe	33-2. Schnellwechselbohrfutter
9-1. Nur Schlag	22-1. Einsatz	33-3. Markierung der Wechselhülse
10-1. Nasen	22-2. Werkzeugverriegelung	33-4. Wechselhülse
10-2. Nuten	23-1. Zubehör am Fuß der Staubkappe	34-1. Muffe
11-1. Aufnahmeschaft		34-2. Ring
		34-3. Schnellwechselbohrfutter
		35-1. Staubschutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Modell		HR2300	HR2310T	HR2600	HR2601	HR2610	HR2610T	HR2611F	HR2611FT
Leistungen	Beton	23 mm		26 mm					
	Bohrkrone	68 mm		68 mm		68 mm			
	Diamantbohrkrone (Trockentyp)	70 mm		80 mm		80 mm			
	Stahl	13 mm		13 mm		13 mm			
	Holz	32 mm		32 mm		32 mm			
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)		0 - 1.200							
Schläge pro Minute		0 - 4.600							
Gesamtlänge		356 mm	380 mm	361 mm			385 mm	361 mm	385 mm
Netto-Gewicht		2,7 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,0 kg
Sicherheitsklasse		II/III							

- Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis.
- Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein.
- Gewicht entsprechend der EPTA-Vorgehensweise 01/2003

ENE042-1

ENF002-2

Verwendungszweck

Das Werkzeug wurde für das Schlagbohren und Bohren in Ziegel, Beton und Stein entwickelt. Es eignet sich auch für schlagloses Bohren in Holz, Metall, Keramik und Kunststoff.

Stromversorgung

Das Werkzeug darf ausschließlich an Einphasen-Wechselstrom mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung angeschlossen werden. Das Werkzeug verfügt über ein doppelt isoliertes Gehäuse und kann daher auch an einer Stromversorgung ohne Schutzkontakt betrieben werden.

Geräuschpegel

Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt gemäß EN60745:

Modell HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

Schalldruckpegel (L_{pA}) : 90 dB(A)
 Schalleistungspegel (L_{WA}) : 101 dB(A)
 Abweichung (K) : 3 dB(A)

Modell HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

Schalldruckpegel (L_{pA}) : 91 dB(A)
 Schalleistungspegel (L_{WA}) : 102 dB(A)
 Abweichung (K) : 3 dB(A)

Tragen Sie Gehörschutz.**Schwingung**

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Achsen) nach EN60745:

Modell HR2300, HR2600

Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
 Schwingungsbelastung ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Arbeitsmodus: bohren in Metall
 Schwingungsabgabe ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Modell HR2310T

Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
 Schwingungsbelastung ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Arbeitsmodus: Meißelfunktion mit Seitenzusatzgriff
 Schwingungsabgabe ($a_{h,CHeq}$) : 10,5 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Arbeitsmodus: bohren in Metall
 Schwingungsabgabe ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² oder weniger
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Modell HR2601

Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
 Schwingungsbelastung ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Arbeitsmodus: bohren in Metall
 Schwingungsabgabe ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² oder weniger
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Modell HR2610

Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
 Schwingungsbelastung ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Arbeitsmodus: Meißelfunktion mit Seitenzusatzgriff
 Schwingungsabgabe ($a_{h,CHeq}$) : 9,5 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Arbeitsmodus: bohren in Metall
 Schwingungsabgabe ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Modell HR2610T

Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
 Schwingungsbelastung ($a_{h,HD}$): 15,0 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Arbeitsmodus: Meißelfunktion mit Seitenzusatzgriff
 Schwingungsabgabe ($a_{h,CHeq}$) : 9,5 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Arbeitsmodus: bohren in Metall
 Schwingungsabgabe ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² oder weniger
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Modell HR2611F

Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
 Schwingungsbelastung ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Arbeitsmodus: Meißelfunktion mit Seitenzusatzgriff
 Schwingungsabgabe ($a_{h,CHeq}$) : 9,0 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Arbeitsmodus: bohren in Metall
 Schwingungsabgabe ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² oder weniger
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Modell HR2611FT

Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
 Schwingungsbelastung ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Arbeitsmodus: Meißelfunktion mit Seitenzusatzgriff
 Schwingungsabgabe ($a_{h,CHeq}$) : 8,5 m/s²
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

Arbeitsmodus: bohren in Metall
 Schwingungsabgabe ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² oder weniger
 Abweichung (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Die deklarierte Schwingungsbelastung wurde gemäß der Standardtestmethode gemessen und kann für den Vergleich von Werkzeugen untereinander verwendet werden.
- Die deklarierte Schwingungsbelastung kann auch in einer vorläufigen Bewertung der Gefährdung

verwendet werden.

⚠️ WARNUNG:

- Die Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Anwendung des Elektrowerkzeugs kann in Abhängigkeit von der Art und Weise der Verwendung des Werkzeugs vom deklarierten Belastungswert abweichen.
- Stellen Sie sicher, dass Schutzmaßnahmen für den Bediener getroffen werden, die auf den unter den tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu erwartenden Belastungen beruhen (beziehen Sie alle Bestandteile des Arbeitsablaufs ein, also zusätzlich zu den Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder ohne Last läuft).

ENH101-16

Nur für europäische Länder

EG-Konformitätserklärung

Wir, Makita Corporation als verantwortlicher Hersteller, erklären, dass die folgenden Geräte der Marke Makita:

Bezeichnung des Geräts:

Bohrhammer

Modellnr./ -typ: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601

in Serie gefertigt werden und

Den folgenden EG-Richtlinien entspricht:

2006/42/EC

Außerdem werden die Geräte gemäß den folgenden Standards oder Normen gefertigt:

EN60745

Die technische Dokumentation erfolgt durch:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009



000230

Tomoyasu Kato

Direktor

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ENH101-16

Nur für europäische Länder

EG-Konformitätserklärung

Wir, Makita Corporation als verantwortlicher Hersteller, erklären, dass die folgenden Geräte der Marke Makita:

Bezeichnung des Geräts:

Kombi-Hammer

Modellnr./ -typ: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

in Serie gefertigt werden und

Den folgenden EG-Richtlinien entspricht:

2006/42/EC

Außerdem werden die Geräte gemäß den folgenden Standards oder Normen gefertigt:

EN60745

Die technische Dokumentation erfolgt durch:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009



000230

Tomoyasu Kato

Direktor

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠️ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und -anweisungen sorgfältig durch. Werden die Warnungen und Anweisungen ignoriert, besteht die Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder schweren Verletzungen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zur späteren Referenz gut auf.

GEB007-7

SICHERHEITSREGELN FÜR BOHRHAMMER

1. **Tragen Sie einen Gehörschutz.** Wenn Sie Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden.
2. **Verwenden Sie die mit dem Werkzeug gelieferten Zusatzgriffe.** Ein Verlust der Kontrolle über das Werkzeug kann zu Verletzungen führen.
3. **Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie unter Bedingungen arbeiten, bei denen das Schneidwerkzeug verborgene Verkabelung oder das eigene Kabel berühren kann.** Bei Kontakt des Schneidwerkzeugs mit einem stromführenden Kabel wird der Strom an die Metallteile des Elektrowerkzeugs und dadurch an den Bediener weitergeleitet, und der Bediener erleidet einen Stromschlag.
4. **Tragen Sie einen Sicherheitshelm, Sicherheitsgläser und/oder Gesichtsschutz.** Bei gewöhnlichen Brillen und Sonnenbrillen

handelt es sich NICHT um Sicherheitsgläser. Auch das Tragen dick gefütterter Handschuhe und einer Staubmaske wird empfohlen.

5. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob der Einsatz fest sitzt.
6. Unter normalen Betriebsbedingungen erzeugt das Werkzeug Vibrationen. Hierdurch können sich Schrauben lösen, was zu Aus- und Unfällen führen kann. Überprüfen Sie vor der Arbeit sorgsam den Sitz der Schrauben.
7. Bei kaltem Wetter oder wenn das Werkzeug längere Zeit nicht benutzt wurde, lassen Sie das Gerät eine Zeit lang ohne Last warm laufen. Hierdurch wird die Schmierung gelockert. Ohne ordentliches Aufwärmen ist der Schlagbetrieb schwierig.
8. Achten Sie darauf, dass Sie immer einen festen Stand haben.
Wenn Sie in der Höhe arbeiten, achten Sie darauf, dass sich unter Ihnen niemand aufhält.
9. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest.
10. Halten Sie Ihre Hände von beweglichen Teilen fern.
11. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt laufen. Arbeiten Sie nur mit ihm, wenn Sie es in der Hand halten.
12. Zeigen Sie mit dem Werkzeug während des Betriebs nicht auf Personen in Ihrer Umgebung. Der Einsatz könnte sich lösen und zu schweren Verletzungen führen.
13. Berühren Sie kurz nach dem Betrieb nicht den Einsatz oder ihm nahe liegende Teile. Diese können extrem heiß sein und zu Verbrennungen führen.
14. Manche Materialien enthalten Chemikalien, die giftig sein können. Geben Sie Acht, dass Sie diese nicht einatmen oder berühren. Lesen Sie die Material-Sicherheitsblätter des Lieferers.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

⚠️ WARNUNG:

Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus fortwährendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit mit dem Werkzeug dazu verleiten, die Sicherheitsregeln für das Werkzeug zu missachten. Bei MISSBRÄUCLICHER Verwendung des Werkzeugs oder Missachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kann es zu schweren Verletzungen kommen.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

⚠️ ACHTUNG:

- Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen des Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

Einschalten

Abb.1

⚠️ ACHTUNG:

- Kontrollieren Sie immer vor dem Anschluss des Werkzeugs in die Steckdose, ob der Schalter richtig funktioniert und nach dem Loslassen in die ausgeschaltete Position zurückkehrt.

Betätigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den Ein/Aus-Schalter. Die Drehzahl des Werkzeugs wird durch größeren Druck auf den Ein/Aus-Schalter erhöht. Zum Stoppen der Maschine lassen Sie den Auslöseschalter los. Zum Einschalten des Dauerbetriebs betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter und drücken Sie dann die Arretiertaste hinein. Ziehen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs in der gesperrten Position den Auslöseschalter voll und lassen Sie ihn dann los.

Anschalten der Lampe

Für Modelle HR2611F, HR2611FT

Abb.2

⚠️ ACHTUNG:

- Schauen Sie nicht direkt ins Licht oder die Lichtquelle.

Ziehen Sie zum Einschalten der Lampe den Auslöser. Lassen Sie den Auslöser los, um sie auszuschalten.

ANMERKUNG:

- Verwenden Sie für das Abwischen der Unreinheiten von der Lichtlinse einen trockenen Lappen. Achten Sie darauf, dass Sie die Lichtlinse nicht zerkratzen, dadurch kann ihre Leuchtkraft verringert werden.
- Verwenden Sie weder Verdünnung noch Benzin zum Reinigen der Lampe. Sie kann durch diese Lösungsmittel beschädigt werden.

Umschalten der Drehrichtung

Abb.3

⚠️ ACHTUNG:

- Überprüfen Sie vor jedem Betrieb immer die Drehrichtung.
- Der Umschalter darf nur betätigt werden, wenn das Werkzeug ganz angehalten wurde. Wenn Sie die Drehrichtung ändern, solange das Werkzeug noch läuft, kann es beschädigt werden.
- Lässt sich der Auslöseschalter nicht drücken, so überprüfen Sie, ob der Umschalter korrekt auf die Stellung ◁ (Seite A) beziehungsweise ▷ (Seite B) eingestellt ist.

Dieses Werkzeug verfügt über einen Umschalter, mit dem die Drehrichtung geändert werden kann. Stellen Sie für eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn den Umschalthebel in die Stellung ◁ (Seite A) und für eine Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn in die Stellung ▷ (Seite B).

Wechseln des Schnellwechselfutters für SDS-Plus

Für Modelle HR2310T, HR2610T, HR2611FT



Das Schnellwechselfutter für SDS-Plus kann auf einfache Weise gegen das Schnellwechselbohrfutter ausgetauscht werden.

Entfernen des Schnellwechselfutters für SDS-Plus

Abb.4



⚠ACHTUNG:

- Entfernen Sie stets den Einsatz, bevor Sie das Schnellwechselfutter für SDS-Plus abmontieren.


Drehen Sie die Wechselhülse des Schnellwechselfutters für SDS-Plus in Pfeilrichtung, bis ihre Markierung vom Symbol  auf das Symbol  springt. Üben Sie einen kräftigen Zug in Pfeilrichtung aus.

Anbringen des Schnellwechselbohrfutters

Abb.5

Vergewissern Sie sich, dass die Markierung des Schnellwechselbohrfutters auf dem Symbol  steht. Nehmen Sie die Wechselhülse des Schnellwechselbohrfutters in die Hand, und stellen Sie die Markierung auf das Symbol .

Setzen Sie das Schnellwechselbohrfutter auf die Spindel des Werkzeugs.


Drehen Sie die Wechselhülse des Schnellwechselbohrfutters, bis ihre Markierung auf dem Symbol  steht und das Futter mit einem deutlichen Klick einrastet.


Auswahl der Aktionsbetriebsart

Für Modelle HR2300, HR2600, HR2601

Abb.6

Dieses Werkzeug verfügt über einen Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart. Mit Hilfe dieses Drehknopfes können Sie die Betriebsart auswählen, die sich für Ihre Arbeitsanforderungen am besten eignet. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl.

Zum Drehbohren drehen Sie den Knopf so, dass dessen Pfeil auf das Symbol  des Werkzeugkörpers deutet.

Für das Schlagbohren drehen Sie den Knopf so, dass dessen Pfeil auf das Symbol  des Werkzeugkörpers deutet.


⚠ACHTUNG:

- Stellen Sie den Drehknopf immer richtig auf das Symbol für die gewünschte Betriebsart ein. Wenn Sie das Werkzeug betreiben und sich der Drehknopf zwischen den einzelnen Betriebsartensymbolen befindet, kann das Werkzeug beschädigt werden.

- Betätigen Sie den Drehknopf erst, wenn das Werkzeug ganz angehalten wurde.


Für Modelle HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT
Schlagbohren

Abb.7

Drehen Sie für Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk usw. den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol . Verwenden Sie einen Einsatz mit einer Hartmetallspitze.


Drehbohren

Abb.8






Drehen Sie für Bohrarbeiten in Holz, Metall oder Kunststoff den Drehknopf zum Wechseln der Aktionsbetriebsart auf das Symbol . Verwenden Sie einen Spiral- oder Holzbohrer.

Nur Schlag

Abb.9

Drehen Sie zum Splittern, Abblättern oder für Abbrucharbeiten den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol . Verwenden Sie einen Punkthammer, Kaltmeißel, Verzunderungsmeißel usw.

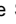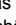⚠ACHTUNG:

- Der Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart darf nicht betätigt werden, solange das Werkzeug unter Last läuft. Andernfalls wird das Werkzeug beschädigt.
- Zur Vermeidung eines vorzeitigen Verschleißes des Mechanismus zum Wechsel der Betriebsart müssen Sie darauf achten, dass der Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart immer richtig an einer der drei Positionen der Aktionsbetriebsart sitzt.
- Betätigen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart nicht mit Gewalt und ändern Sie die Stellung nicht unmittelbar vom Symbol  auf das Symbol  (oder umgekehrt). Dies könnte zu Schäden am Werkzeug führen. Wenn Sie den Drehknopf vom Symbol  auf das Symbol  einstellen (oder umgekehrt), setzen Sie ihn jeweils zuerst auf das Symbol . Drehen Sie dann das Bohrfutter eine halbe Drehung oder bis Sie einen Klick hören im Uhrzeigersinn (von der Bohrfutterseite aus gesehen). Setzen Sie dann den Drehknopf auf die gewünschte Betriebsart. Falls der Drehknopf dann immer noch schwergängig ist, drehen Sie das Bohrfutter erneut.

Drehmomentbegrenzung

Die Drehmomentbegrenzung schaltet sich ein, wenn eine bestimmte Drehmomentstufe erreicht ist. Der Motor wird von der Antriebswelle ausgekuppelt. In diesem Fall kommt der Einsatz zum Stillstand.

⚠️ACHTUNG:

- Wenn sich die Drehmomentbegrenzung einschaltet, muss das Werkzeug sofort ausgeschaltet werden. Auf diese Weise wird ein vorzeitiger Verschleiß des Werkzeugs vermieden.
- Einsätze wie beispielsweise Lochsägen, die sich leicht verkanten oder in der Bohrung hängen bleiben, eignen sich nicht für dieses Werkzeug. Dies führt zu einem übermäßigen Einsatz der Drehmomentbegrenzung.

MONTAGE

⚠️ACHTUNG:

- Ehe Sie am Werkzeug irgendwelche Arbeiten beginnen, überzeugen Sie sich immer vorher, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

Seitengriff (Zusatzgriff)

Abb.10

⚠️ACHTUNG:

- Verwenden Sie stets den Seitengriff, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Bauen Sie den Seitengriff so an, dass die Vorsprünge an der Grifffläche zwischen die Rillen an der Werkzeughülse passen. Ziehen Sie anschließend den Griff an, indem Sie ihn an der gewünschten Position im Uhrzeigersinn drehen. Da er um 360° gedreht werden kann, kann er an jeder beliebigen Stelle befestigt werden.

Bohrer-/Meißelfett

Schmieren Sie den Aufnahmeschaftkopf im Vorfeld mit etwas Bohrerfett (ca. 0,5 - 1 g).

Diese Schmierung des Bohrfutters garantiert einen reibungslosen Betrieb und eine längere Lebensdauer.

Montage und Demontage des Einsatzes

Abb.11

Reinigen Sie den Aufnahmeschaft, und schmieren Sie ihn vor der Montage des Einsatzes mit ein wenig Fett.

Abb.12

Montieren Sie den Einsatz am Werkzeug. Drehen Sie den Einsatz und drücken Sie ihn hinein, bis er einrastet. Überprüfen Sie nach der Montage stets, ob der Einsatz einwandfrei sitzt, indem Sie versuchen, ihn herausziehen. Ziehen Sie die Werkzeugverriegelung zum Entfernen des Einsatzes ganz nach unten, und ziehen Sie den Einsatz heraus.

Abb.13

Winkel des Einsatzes (beim Splittern, Abblättern oder Abbruch)

Für Modelle HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Abb.14

Der Einsatz kann im gewünschten Winkel gesichert werden. Drehen Sie zur Änderung des Einsatzwinkels

den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol **O**. Drehen Sie den Einsatz bis zum gewünschten Winkel.

Drehen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol **∇**. Überprüfen Sie anschließend durch leichtes Drehen am Einsatz, ob er fest sitzt.

Abb.15

Tiefenlehre

Der Tiefenanschlag ist beim Bohren von Löchern mit einer einheitlichen Bohrtiefe hilfreich.

Abb.16

Drücken Sie die Verriegelungstaste an der Griffhalterung in Richtung des abgebildeten Pfeils und setzen Sie den Tiefenanschlag bei gedrückter Verriegelungstaste in die Inbusöffnung in der Griffhalterung ein.

Abb.17

Der Tiefenanschlag muss jetzt so eingesetzt werden, dass die gezahnte Seite zur gezahnten Seite der Inbusöffnung an der Griffhalterung zeigt (siehe Abbildung).

Abb.18

Stellen Sie den Tiefenanschlag auf die gewünschte Tiefe ein, indem Sie ihn zurück- und vorschieben, während Sie die Verriegelungstaste drücken. Lassen Sie nach der Einstellung die Verriegelungstaste los, um den Tiefenanschlag zu verriegeln.

Abb.19

ANMERKUNG:

- Wird der Tiefenanschlag mit der gezahnten Seite zur nicht gezahnten Seite der Inbusöffnung an der Griffhalterung eingesetzt, wird der Tiefenanschlag nicht verriegelt.

Staubschutzkappe

Abb.20

Verwenden Sie bei Überkopfböhrarbeiten die Staubschutzkappe, damit kein Staub auf das Werkzeug oder Sie selbst fällt. Befestigen Sie die Staubschutzkappe wie in der Abbildung dargestellt auf dem Einsatz. Die Staubschutzkappe kann für folgende Bohreinsatzgrößen verwendet werden.

	Einsatzdurchmesser
Staubschutzkappe 5	6 mm - 14,5 mm
Staubschutzkappe 9	12 mm - 16 mm

006406

Es gibt einen weiteren Staubkappentyp (Zubehör), damit bei Überkopfböhrarbeiten kein Staub auf das Werkzeug oder Sie selbst fällt.

Anbringen oder Ausbauen der Staubschutzkappe

Abb.21

Entfernen Sie vor dem Anbringen der Staubschutzkappe den Einsatz aus dem Werkzeug. Bringen Sie die Staubschutzkappe (Zubehör) so am Werkzeug an, dass das Symbol **△** an der Staubschutzkappe an den Kerben am Werkzeug ausgerichtet ist.

Abb.22

Zum Ausbauen der Staubschutzkappe ziehen Sie das Spannfutter in die abgebildete Richtung und nehmen Sie den Einsatz bei gezogenem Spannfutter aus dem Werkzeug.

Abb.23

Fassen Sie anschließend das Zusatzteil am Fuß der Staubschutzkappe und nehmen Sie sie heraus.

Abb.24

Abb.25

Abb.26

ANMERKUNG:

- Beim Anbringen oder Ausbauen der Staubschutzkappe kann die Kappe von der Staubbox abfallen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: Entfernen Sie den Federbalg vom Zubehörteil von der in der Abbildung dargestellten Seite und passen Sie die Box mit der gravierten Seite nach oben an, sodass die Kerbe in der Kappe an die Innenseite des Zubehörs passt. Bringen Sie abschließend den ausgebauten Federbalg an.

Abb.27

ANMERKUNG:


- Wenn Sie einen Staubsauger an Ihren Hammer anschließen, können Sie sauberer arbeiten. Vor Anschluss müssen Sie die Staubkappe von der Staubbox nehmen.

ARBEIT

Verwenden Sie stets den Seitengriff (Zusatzgriff) und halten Sie während der Arbeit das Werkzeug am Seitengriff und am Schaltergriff fest.


Schlagbohrbetrieb

Abb.28

Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol .

Setzen Sie den Einsatz auf die gewünschte Position für die Bohrung, und betätigen Sie dann den Ein/Aus-Schalter. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Werkzeug aus. Wenn Sie nur leichten Druck ausüben, erzielen Sie die besten Ergebnisse. Halten Sie das Werkzeug in Position, und achten Sie darauf, dass es nicht von der Bohrung abrutscht.

Verstärken Sie den Druck nicht, wenn die Bohrung durch Holzspäne oder -partikel verstopft ist. Führen Sie stattdessen das Werkzeug im Leerlauf aus, und entfernen Sie dann den Einsatz teilweise aus der Bohrung. Wenn Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen, wird die Bohrung gesäubert, und Sie können den normalen Bohrvorgang fortsetzen.

Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol .

ACHTUNG:

- Beim Lochdurchschlag, wenn die Bohrung durch Holzspäne und -partikel verstopft ist oder wenn das

Werkzeug auf Verstärkungsstangen im Beton trifft, wirken enorme und abrupte Drehkräfte auf das Werkzeug bzw. den Einsatz. Verwenden Sie stets den Seitengriff (Zusatzgriff) und halten Sie während der Arbeit das Werkzeug am Seitengriff und am Schaltergriff fest. Ansonsten kann es sein, dass Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren und sich schwer verletzen.

ANMERKUNG:

Es kann zu einer Rundlaufabweichung in der Bohrerrotation kommen, wenn das Werkzeug mit Nulllast betrieben wird. Während des Betriebs zentriert sich das Werkzeug automatisch. Dies hat keinen Einfluss auf die Bohrgenauigkeit.

Ausblasvorrichtung (optionales Zubehör)


Abb.29

Wenn Sie das Loch gebohrt haben, entfernen Sie mit Hilfe der Ausblasvorrichtung den Staub aus der Bohrung.

Splittern/Abblättern/Abbruch

Für Modelle HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Abb.30

Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol .

Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest. Schalten Sie das Werkzeug ein und üben Sie leichten Druck darauf aus, so dass es nicht unkontrolliert herumspringt. Ein stärkerer Druck auf das Werkzeug erhöht nicht dessen Wirkungsgrad.

Bohren in Holz oder Metall

Für Modelle HR2300, HR2600, HR2601, HR2610, HR2611F

Abb.31

Verwenden Sie den optionalen Bohrfuttersatz. Lesen Sie zu dessen Montage den Abschnitt "Montage und Demontage des Einsatzes" auf der vorherigen Seite.

Für Modelle HR2310T, HR2610T, HR2611FT

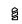
Abb.32

Abb.33

Verwenden Sie das Schnellwechselbohrfutter als Standardausrüstung. Lesen Sie zu dessen Montage den Abschnitt "Wechseln des Schnellwechselfutters für SDS-Plus" auf der vorherigen Seite.

Abb.34

Halten Sie den Ring fest, und drehen Sie den Kranz gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannfutterbacken zu öffnen. Schieben Sie den Einsatz so weit wie möglich in das Spannfutter. Halten Sie den Ring fest, und drehen Sie den Kranz im Uhrzeigersinn, um das Spannfutter anzuziehen. Wenn Sie den Bohrer entfernen möchten, müssen Sie den Ring festhalten und den Kranz gegen den Uhrzeigersinn drehen.


Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol .

Der maximale Bohrdurchmesser beträgt 13 mm bei Metall und 32 mm bei Holz.

⚠️ACHTUNG:

- Wenn das Schnellwechselbohrfutter am Werkzeug montiert ist, darf auf keinen Fall die Betriebsart "Schlagbohren" verwendet werden. Das Schnellwechselbohrfutter kann beschädigt werden. Darüber hinaus kann sich das Bohrfutter bei Linkslauf des Werkzeugs lösen.
- Sie beschleunigen das Bohren nicht durch übermäßigen Druck auf das Werkzeug. In Wirklichkeit führt dieser übermäßige Druck nur zur Beschädigung der Spitze Ihres Bohrers, zur Verminderung der Wirksamkeit des Werkzeugs und zur Verkürzung seiner Lebensdauer.
- In dem Augenblick, in dem der Bohrer in das Material eindringt, wirken auf das Werkzeug und den Bohrer enorme Kräfte. Halten Sie das Werkzeug fest und achten Sie darauf, wenn der Bohrer in das zu bohrende Teil einzudringen beginnt.
- Ein festgefressener Bohrer kann einfach durch Umschalten des Drehrichtungsumschalters in die entgegengesetzte Position befreit werden. Wenn Sie jedoch das Werkzeug nicht festhalten, kann es unerwartet herausspringen.
- Spannen Sie kleine Teile immer im Schraubstock oder in einer ähnlichen Befestigungseinrichtung ein.

Diamantkernbohren

Stellen Sie den Umschalthebel beim Diamantkernbohren immer auf die Position  ein, um die Betriebsart "Drehbohren" zu verwenden.

⚠️ACHTUNG:

- Ist beim Diamantkernbohren hingegen die Betriebsart "Schlagbohren" eingestellt, kann die Diamantbohrkrone gegebenenfalls beschädigt werden.

Betrieb mit Staubkappe (Zubehör)

Abb.35

Betreiben Sie das Werkzeug mit der Staubschutzkappe gegen die Decke.

ANMERKUNG:

- Die Staubschutzkappe (Zubehör) ist nur für das Bohren in keramische Industriematerialien, wie Beton oder Mörtel, vorgesehen. Verwenden Sie das Werkzeug mit der Staubkappe nicht für das Bohren in Metall oder ähnliches. Wird die Staubkappe beim Bohren in Metall verwendet, kann die Staubkappe durch die Wärme der kleinen Metallsplitter und ähnlichen beschädigt werden.
- Leeren Sie die Staubkappe, bevor Sie einen Bohreinsatz entfernen.
- Stellen Sie bei Verwendung der Staubkappe sicher, dass die Staubbox sicher befestigt ist.

WARTUNG

⚠️ACHTUNG:

- Bevor Sie mit der Kontrolle oder Wartung des Werkzeugs beginnen, überzeugen Sie sich immer, dass es ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose herausgezogen ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe, Benzin, Verdünnern, Alkohol oder ähnliches. Dies kann zu Verfärbungen, Verformungen oder Rissen führen.

Zur Aufrechterhaltung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die Reparaturen, die Kontrolle und der Wechsel der Kohlen sowie alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden.

SONDERZUBEHÖR

⚠️ACHTUNG:

- Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung beschrieben ist, empfehlen wir folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen. Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden.

Wenn Sie nähere Informationen bezüglich dieses Zubehörs benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Servicestelle der Firma Makita.

- SDS-Plus-Hartmetallspitzen
- Bohrkronen
- Punkthammer
- Diamantbohrkrone
- Kaltmeißel
- Verzunderungsmeißel
- Nutenmeißel
- Bohrfuttersatz
- Bohrfutter S13
- Bohrfutteradapter
- Spannftterschlüssel S13
- Bohrer-/Meißelfett
- Seitenzusatzgriff
- Tiefenlehre
- Ausblasvorrichtung
- Staubschutzkappe
- Staubabzugsvorrichtung
- Schutzbrille
- Kunststoffkoffer
- Schlüsselloser Bohrmaschinenpannfutter

ANMERKUNG:

- Einige der in der Liste aufgeführten Elemente sind dem Werkzeugpaket als Standardzubehör beigelegt. Diese können in den einzelnen Ländern voneinander abweichen.

MAGYAR (Eredeti útmutató)

- 1-1. Kapcsoló kioldógomb
- 1-2. Zárgomb
- 2-1. Lámpa
- 3-1. Forgásirányváltó kapcsolókar
- 4-1. Gyorscsereülő SDS-plus tokmány
- 4-2. Váltófedél vonala
- 4-3. Váltófedél
- 5-1. Orsó
- 5-2. Gyorscsereülő fúrótokmány
- 5-3. Váltófedél vonala
- 5-4. Váltófedél
- 6-1. Ütvefűrés
- 6-2. Fűrés
- 6-3. Működési mód váltó gomb
- 7-1. Ütvefűrés
- 7-2. Működési mód váltó gomb
- 8-1. Fűrés
- 9-1. Vésés
- 10-1. Kiemelkedések
- 10-2. Hornyok
- 11-1. Vésőszerszám szára
- 11-2. Szerszámzsír
- 12-1. Betét

Az általános nézet magyarázata

- 13-1. Betét
- 13-2. Tokmányfedél
- 14-1. Működési mód váltó gomb
- 16-1. Markolat szorítóbilincse
- 16-2. Zárgomb
- 16-3. Mélységmérce
- 17-1. A hatszögletű lyuk fogazott jelzésű oldala a markolat tövén
- 17-2. A mélységbeállító pálca fogazott oldala
- 18-1. Zárgomb
- 19-1. A hatszögletű lyuk fogazott jelzésű oldala a markolat tövén
- 19-2. A mélységbeállító pálca fogazott oldala
- 20-1. Porfogó
- 21-1. Δ szimbólum
- 21-2. Hornyok
- 21-3. Porfogó
- 22-1. Betét
- 22-2. Tokmányfedél
- 23-1. Toldalék a porgyűjtő csésze aljánál
- 24-1. Gumiharangok
- 24-2. Toldalék
- 25-1. A perem belseje
- 25-2. Hornyolt oldal
- 25-3. Toldalék
- 25-4. Dugó
- 25-5. Horony
- 26-1. Dugó
- 26-2. Toldalék
- 29-1. Kifűjőkörte
- 31-1. Fúrótokmányadapter
- 31-2. Kulcsnélküli fúrótokmány
- 32-1. Gyorscsereülő SDS-plus tokmány
- 32-2. Váltófedél vonala
- 32-3. Váltófedél
- 33-1. Orsó
- 33-2. Gyorscsereülő fúrótokmány
- 33-3. Váltófedél vonala
- 33-4. Váltófedél
- 34-1. Hüvely
- 34-2. Gyűrű
- 34-3. Gyorscsereülő fúrótokmány
- 35-1. Porfogó

RÉSZLETES LEÍRÁS

Modell		HR2300	HR2310T	HR2600	HR2601	HR2610	HR2610T	HR2611F	HR2611FT
Teljesítmény	Beton	23 mm		26 mm					
	Lyukfűrész	68 mm		68 mm		68 mm			
	Gyémánt magfúró (száraz típus)	70 mm		80 mm		80 mm			
	Acél	13 mm		13 mm		13 mm			
	Fa	32 mm		32 mm		32 mm			
Üresjárat sebesség (min ⁻¹)		0 - 1200							
Lökés percenként		0 - 4600							
Teljes hossz		356 mm	380 mm	361 mm			385 mm	361 mm	385 mm
Tiszta tömeg		2,7 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,0 kg
Biztonsági osztály		II/II							

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
- A tulajdonságok országról országra különbözhetnek.
- Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint

ENE042-1

ENF002-2

Rendeltetésszerű használat

A szerszám téglá, beton és kő ütvefűrésására és fűrésására használható. Emellett csak fűrésre fa, fém, kerámia és műanyagok esetében.

Tápfeszültség

A szerszámot kizárólag olyan egyfázisú, váltóáramú hálózatra szabad kötni, amelynek feszültsége megegyezik az adattábláján szereplő feszültséggel. A szerszám kettős szigetelésű, ezért földelővezeték nélküli aljzatról is működtethető.

Zaj

A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint meghatározva:

Típus HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

angnyomásszint (L_{pA}) : 90 dB(A)
 Hangteljesítményszint (L_{WA}) : 101 dB(A)
 Bizonytalanság (K) : 3 dB(A)

Típus HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

angnyomásszint (L_{pA}) : 91 dB(A)
 Hangteljesítményszint (L_{WA}) : 102 dB(A)
 Bizonytalanság (K) : 3 dB(A)

Viseljen fülvédőt.**Vibráció**

A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) EN60745 szerint meghatározva:

Típus HR2300, HR2600

Munka mód : útfehérítés betonba
 Vibrációkibocsátás ($a_{h,HD}$) : 15,5 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Működési mód : fúrás fémbe
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Típus HR2310T

Munka mód : útfehérítés betonba
 Vibrációkibocsátás ($a_{h,HD}$) : 15,5 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Működési mód : Vésés funkció oldalsó markolattal
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,CHeq}$) : 10,5 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Működési mód : fúrás fémbe
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² vagy kevesebb
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Típus HR2601

Munka mód : útfehérítés betonba
 Vibrációkibocsátás ($a_{h,HD}$) : 12,0 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Működési mód : fúrás fémbe
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² vagy kevesebb
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Típus HR2610

Munka mód : útfehérítés betonba
 Vibrációkibocsátás ($a_{h,HD}$) : 15,5 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Működési mód : Vésés funkció oldalsó markolattal
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,CHeq}$) : 9,5 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Működési mód : fúrás fémbe
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Típus HR2610T

Munka mód : útfehérítés betonba
 Vibrációkibocsátás ($a_{h,HD}$) : 15,0 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Működési mód : Vésés funkció oldalsó markolattal
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,CHeq}$) : 9,5 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Működési mód : fúrás fémbe
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² vagy kevesebb
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Típus HR2611F

Munka mód : útfehérítés betonba
 Vibrációkibocsátás ($a_{h,HD}$) : 12,0 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Működési mód : Vésés funkció oldalsó markolattal
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,CHeq}$) : 9,0 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Működési mód : fúrás fémbe
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² vagy kevesebb
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Típus HR2611FT

Munka mód : útfehérítés betonba
 Vibrációkibocsátás ($a_{h,HD}$) : 11,5 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Működési mód : Vésés funkció oldalsó markolattal
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,CHeq}$) : 8,5 m/s²
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

Működési mód : fúrás fémbe
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² vagy kevesebb
 Bizonytalanság (K) : 1,5 m/s²

- A rezgés-kibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.
- A rezgés-kibocsátás értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való

kitettség mértéke.

△FIGYELMEZTETÉS:

- A szerszám rezgés kibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától függően.
- Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becslött mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett).

ENH101-16

Csak európai országokra vonatkozóan

EK Megfeleléségi nyilatkozat

Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek):

Gép megnevezése:

Fúrókalapács

Típus sz./ Típus: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601 sorozatgyártásban készül és

Megfelel a következő Európai direktíváknak:

2006/42/EC

És gyártása a következő szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik:

EN60745

A műszaki dokumentációt őrzi:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

13.7.2009



000230

Tomoyasu Kato

Igazgató

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN

ENH101-16

Csak európai országokra vonatkozóan

EK Megfeleléségi nyilatkozat

Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek):

Gép megnevezése:

Fúró-véső kalapács

Típus sz./ Típus: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

sorozatgyártásban készül és

Megfelel a következő Európai direktíváknak:

2006/42/EC

És gyártása a következő szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik:

EN60745

A műszaki dokumentációt őrzi:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

13.7.2009



000230

Tomoyasu Kato

Igazgató

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN

GEA010-1

A szerszámgépekre vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések

△ FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat..

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.

GEB007-7

A FÚRÓKALAPÁCSRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. **Viseljen fülvédőt.** A zajártalom halláskárosodást okozhat.
2. **Ha a szerszámhoz mellékeltek, használja a kisegítő fogantyú(ka)t.** Az irányítás elvesztése személyi sérüléshez vezethet.
3. **A szerszámot a szigetelő fogófelületeinél fogja olyan műveletek végzésekor, amikor fennáll a veszélye, hogy a vágóeszköz rejtett vezetékkel vagy a szerszám tápkábelével érintkezhet.** A vágószerszám "élő" vezetékkel való érintkezésekor a szerszám fém alkatrészi is "élővé" válhatnak, és a kezelőt áramütés.
4. **Viseljen védősisakot, védőszemüveget és/vagy arcvédőt. A normál szemüvegek vagy a napszemüvegek NEM védőszemüvegek.** Emellett különösen javasolt porvédő maszk és

vastag kesztyű használata is.

5. A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a vésőszerszám rögzítve van.
6. A szerszám úgy lett tervezve, hogy normál működés rezegésbe jön. A csavarok könnyen meglazulhatnak, meghibásodást, vagy balesetet okozva. A használat előtt gondosan ellenőrizze a csavarok szorosságát.
7. Hideg időben, vagy ha hosszabb ideig nem használta, hagyja, hogy a szerszám bemelegedjen, terhelés nélkül működtetve azt. Ezáltal felenged a kenőanyag. A megfelelő bemelegítés nélkül a vésési művelet nehézkes.
8. Mindig bizonyosodjon meg arról hogy szilárdan áll. Bizonyosodjon meg arról hogy senki sincs lent amikor a szerszámot magas helyen használja.
9. Szilárdan tartsa a szerszámot mindkét kezével.
10. Tartsa távol a kezét a mozgó alkatrészekről.
11. Ne hagyja a szerszámot bekapcsolva. Csak kézben tartva használja a szerszámot.
12. Ne fordítsa a szerszámot a munkaterületen tartózkodó személyek felé működés közben. A vésőszerszám kirepülhet és valakit súlyosan megsebesíthet.
13. Ne érjen a vésőszerszámhoz vagy az alkatrészekhez közvetlenül a munkavégzést követően; azok rendkívül forrók lehetnek és megégethetik a bőrét.
14. Némelyik anyag mérgező vegyületet tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése elleni és érintés elleni védelemről. Kövesse az anyag szállítójának biztonsági utasításait.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék (többszöri használatból adódó) mind alaposabb ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó biztonsági előírások szigorú betartását. **A HELYTELEN HASZNÁLAT** és a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

⚠ VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt ellenőrzi vagy beállítja azt.

A kapcsoló használata

Fig.1

⚠ VIGYÁZAT:

- A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze hogy a kapcsoló kioldógombja megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt (OFF) állapotba elengedése után.

A szerszám bekapcsolásához egyszerűen húzza meg a kioldókapcsolót. A szerszám fordulatszáma nő ahogy egyre jobban húzza a kioldókapcsolót. Leállításához engedje el a ravaszt. A folyamatos használatához húzza meg a kioldókapcsolót, majd nyomja be a zárógombot, és engedje el a kioldókapcsolót. A szerszám gép zárt állásban történő leállításához húzza meg teljesen a kapcsolót, majd engedje el.

A lámpák bekapcsolása HR2611F, HR2611FT típusok

Fig.2

⚠ VIGYÁZAT:

- Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a fényforrást.

A lámpa bekapcsolásához húzza meg a kapcsolót. Engedje fel a kapcsolót a kikapcsoláshoz.

MEGJEGYZÉS:

- Használjon száraz rongyot a lámpa lencséin lévő szennyeződés eltávolításához. Ügyeljen arra hogy ne karcolja meg a lámpa lencséit, ez csökkentheti a megvilágítás erősségét.
- Ne használjon hígítót vagy benzint a lámpa tisztításához. Az ilyen oldószerek károsíthatják azt.

Forgásirányváltó kapcsoló használata

Fig.3

⚠ VIGYÁZAT:

- A bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze a beállított forgásirányt.
- Az irányváltó kapcsolót csak azután használja, hogy a szerszám teljesen megállt. A forgásirány megváltoztatása még azelőtt, hogy a szerszám leállt volna, a gép károsodását okozhatja.
- Ha a kioldókapcsoló nem nyomható le, ellenőrizze, hogy az irányváltó kar teljesen be van állítva a ◀ (A oldal) vagy ▶ (B oldal) pozíciók egyikébe.

Ez a szerszám irányváltó kapcsolóval van felszerelve a forgásirány megváltoztatásához. Mozgassa az irányváltó kart a ◀ pozícióba (A oldal) az óramutató járásával megegyező vagy a ▶ pozícióba (B oldal) az azzal ellentétes irányú forgáshoz.

Az SDS-plus gyorstokmány cseréje

HR2310T, HR2610T, HR2611FT típusok



Az SDS-plus gyorstokmány könnyen lecserélhető a gyorsbefogó fúrotokmányra.

Az SDS-plus gyorstokmány eltávolítása

Fig.4



⚠VIGYÁZAT:

- Mindig távolítsa el a szerszámot, mielőtt eltávolítja az SDS-plus gyorstokmányt.


Markolja meg az SDS-plus gyorstokmány váltófedelét és fordítsa el a nyíl irányába amíg a váltófedelé vonala átmegy a  jelöléstől a  jelölésig. Erősen húzza meg a nyíl irányába.

A gyorsbefogó fúrotokmány felszerelése

Fig.5

Ellenőrizze, hogy a gyorsbefogó fúrotokmány vonala a  jelölésnél áll. Markolja meg a gyorsbefogó fúrotokmány váltófedelét és állítsa a vonalát a  jelöléshez.

Helyezze a gyorsbefogó fúrotokmányt a szerszám orsójára.


Markolja meg a gyorsbefogó fúrotokmány váltófedelét és fordítsa a váltófedelé vonalát a  jelöléshez amíg egy kattantást nem hall.


A működési mód kiválasztása

HR2300, HR2600, HR2601 típusok

Fig.6

Ez szerszám működési mód váltó gombbal van felszerelve. Válassza ki a két mód közül a munkához legmegfelelőbbet a gomb segítségével.

Fúráshoz fordítsa a gombot úgy, hogy a rajta található nyíl a  jelölés irányába mutasson a szerszámházon.

Útvefúráshoz fordítsa a gombot úgy, hogy a rajta található nyíl a  jelölés irányába mutasson a szerszámházon.

⚠VIGYÁZAT:


- A kart mindig pontosan állítsa a kívánt jelöléshez. Ha szerszámot úgy működteti, hogy a kar félüton van az üzemmódok jelzései között, azzal a szerszám károsodását okozhatja.
- A gombot csak azután használja, hogy a szerszám teljesen megállt.

HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

típusok


Útvefúrás

Fig.7

Beton, fal, stb. fúrásakor fordítsa a működési mód váltó gombot  jelöléshez. Használjon wolfram-karbid hegyű szerszámot.


Fúrás

Fig.8






Fa, fém vagy műanyag fúrásához fordítsa az üzemmódváltó gombot a  jelhez. Használjon fémcsigafúró vagy fafúró szárazakat.

Vésés

Fig.9

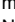Vésési, kaparási vagy bontási műveletekhez forgassa el a működési mód váltó gombot a  jelöléshez. Használjon fúrórudat, bontóvésőt, kaparóvésőt, stb.

⚠VIGYÁZAT:

- Ne fordítsa el a működési mód váltó gombot, ha a szerszám terhelés alatt van. A szerszám károsodik.
- Az üzemmódváltó mechanizmus gyors kopásának elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a működési mód váltó gomb mindig teljesen a három működési módnak megfelelő pozíció egyikében legyen.
- Ne erőltesse az üzemmódváltó gombot, és ne váltsa át hirtelen  üzemmódról  üzemmódra (vagy fordítva). Ez a szerszám sérülését okozhatja. Amikor a gombot  üzemmódról  üzemmódra váltja (vagy fordítva), egyszer álljon meg a  üzemmódnál. Forgassa a tokmányt az óramutató járásával megegyezően (a tokmány felől nézve) egy fél fordulatot, vagy amíg be nem kattant. Majd fordítsa a gombot a kívánt üzemmódba. Ha a gomb még mindig nehezen fordul el, fordítsa el ismét a tokmányt.

Nyomatékhataroló

A nyomatékhataroló akkor lép működésbe amikor egy bizonyos nyomatékszint elérésre kerül. A motor lekapcsolódik a kimenőtengelyről. Ha ez megtörténik, a szerszám forgása megáll.

⚠VIGYÁZAT:

- Amint a nyomatékhataroló bekapcsol, azonnal kapcsolja ki a szerszámot. Ez segít a szerszám idő előtti elhasználódásának megelőzésében.
- Az olyan szárazak, mint például a lyukfűrész, amely hajlamos megszorulni, nem használhatóak ehhez a szerszámhoz. Ennek oka az, hogy az ilyen szárazak a nyomatékhatarólót túl gyakran hozzák működésbe.

ÖSSZESZERELÉS

⚠VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsol és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta.

Oldalsó markolat (kisegítő markolat)

Fig.10

⚠VIGYÁZAT:

- A biztonságos használat érdekében mindig használja az oldalsó markolatot.

Az oldalsó markolatot úgy kell felszerelni, hogy a markolat kidudorodásai beilleszkedjenek a géptesten található rovátkák közé. Ezután a markolatot forgassa el az óramutató járásával megegyező irányában, így húzza meg a kívánt helyzetben. Az oldalsó markolat 360°-ban elforgatható, így bármely helyzetben rögzíteni lehet.

Szerszámzsír

Kenjen előzetesen a szerszám szárára kis mennyiségű szerszámzsírt (nagyjából 0,5 - 1 g-ot).

A tokmány ilyen kenése akadálymentes működést és hosszabb élettartamot biztosít.

A vésőszerszám berakása vagy eltávolítása

Fig.11

Tisztítsa meg a szerszámot és használjon szerszámzsírt a vésőszerszám behelyezése előtt.

Fig.12

Helyezze a vésőszerszámot a gépbe. Fordítsa el a vésőszerszámot és nyomja be amíg nem rögzül.

A behelyezés után mindig ellenőrizze, hogy a vésőszerszám biztosan a helyén van úgy, hogy megpróbálja azt kihúzni.

A szerszám eltávolításához húzza le teljesen a tokmány fedelét, és húzza ki a szerszámot.

Fig.13

A szerszám szöge (véséshez, kaparáshoz vagy bontáshoz)

HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT típusok

Fig.14

A fúrószár a kívánt szögben rögzíthető. A befogott szár szögbeállításának módosításához fordítsa az üzemmódváltó gombot a O jelhez. Fordítsa a szárát a kívánt szögbe.

Állítsa a működési mód váltó gombot a T jelöléshez. Ezután ellenőrizze, hogy a szerszám megfelelően rögzítve van, kissé elfordítva azt.

Fig.15

Mélységmérce

A mélységbeállító pálca segítségével egyforma mélységű furatok készíthetők.

Fig.16

A markolat tövénél nyomja a reteszelőgombot a nyíl irányában az ábra szerint, majd a reteszelőgomb nyomva tartása mellett helyezze be a mélységbeállító palcát a markolat tövénél található hatszögletű furatba.

Fig.17

A mélységbeállító palcát az ábra szerint kell a lyukba helyezni oly módon, hogy a pálca fogazott oldala a hatszögletű lyuk fogazott jelzésű oldalára nézzen.

Fig.18

A mélységbeállító palcát előre-hátra mozgatással állítsa a kívánt mélységre, miközben nyomva tartja a reteszelőgombot. A beállítás után a pálca rögzítéséhez engedje el a reteszelőgombot.

Fig.19

MEGJEGYZÉS:

- Ha a mélységbeállító palcát úgy helyezi a hatszögletű lyukba, hogy nem a fogazott oldala néz a hatszögletű lyuk fogazott jelzésű oldalára felé (lásd

az ábrát), a palcát nem lehet rögzíteni.

Porfogó

Fig.20

Használja a porfogót annak megelőzésére, hogy a por kiessen a fúróból vagy Önre essen amikor a feje fölött végez munkát. Csatlakoztassa a porfogót a szerszámhoz az ábrán látható módon. A szerszámok mérete, amelyekhez a porfogó még csatlakoztatható, a következő.

	Szerszám átmérője
Porfogó, 5	6 mm - 14,5 mm
Porfogó, 9	12 mm - 16 mm

006406

Egy másik típusú porgyűjtő csésze (tartozék) használatával megakadályozható, hogy a fejmagasság felett végzett fúrás közben a gépre és annak használatjára hulljon a por.

A porgyűjtő csésze felszerelése és eltávolítása

Fig.21

Ha korábban valamilyen szarát szerelt fel a gépre, a porgyűjtő csésze felszerelése előtt vegye ki azt a gépből. A porgyűjtő csészét (tartozék) úgy szerelje fel a gépre, hogy a csészén látható Δ jel egy vonalba essen a gépen található rovátkakkal.

Fig.22

A porgyűjtő csésze eltávolításához húzza a tokmányburkolatot az ábra szerinti irányban, tartsa ott, és vegye ki a szarát a gépből.

Fig.23

Ezután fogja meg a porgyűjtő csésze aljánál található toldalékot, és vegye ki.

Fig.24

Fig.25

Fig.26

MEGJEGYZÉS:

- A porgyűjtő csésze fel- vagy leszerelésekor a sapka lejöhet a csészéről. Ekkor a következők szerint járjon el. Vegye le a gumiharangokat a toldalékról, és helyezze el a sapkát az ábrán látható oldalról a nyomolt oldalával felfelé úgy, hogy a benne található vajat illeszkedjen a toldalék peremének belsejébe. Végül helyezze vissza a leszerelt gumiharangokat.

Fig.27

MEGJEGYZÉS:


- Ha a fúrókalapácshoz porszívót csatlakoztat, kevesebb szennyeződés keletkezik. A porvédő sapkát még csatlakoztatás előtt el kell távolítani a porgyűjtő csészéről.

ÜZEMELTETÉS


Mindig használja az oldalsó markolatot (kisegítő markolatot), és szilárdan tartsa a szerszámot mindkét oldalsó markolattal, és a kapcsolófogantyúval a munka során.

Ütvefúrás

Fig.28

Állítsa a működési mód váltó gombot a  jelöléshez. Állítsa a szerszám hegyét a furat tervezett helyére és húzza meg a kioldókapcsolót. Ne erőltesse a szerszámot. Az enyhe nyomás adja a legjobb eredményt. Tartsa egy helyben a szerszámot és ne engedje, hogy kicsússzon a furatból.

Ne fejtse ki nagyobb nyomást amikor a furat eltömődik forgáccsal és más részecskékkel. Ehelyett működtesse a szerszámot terhelés nélkül és részlegesen húzza ki a szerszámot a furatból. Ezt többször megismételve kitisztítja a furatot és folytathatja a fúrást.

Állítsa a működési mód váltó gombot a  jelöléshez.

⚠VIGYÁZAT:

- Hatalmas és hirtelen jövő csavaróerő hat a szerszámmra/fúrószárra a furat áttörésének pillanatában, amikor a furat eltömődik forgáccsal és szemcsékkel, vagy amikor eltalálja a betonba ágyazott merevítőrudakat. Mindig használja az oldalsó markolatot (kisegítő markolatot), és szilárdan tartsa a szerszámot mindkét oldalsó markolattal, és a kapcsolófogantyúval a munka során. Ennek elmulasztása a szerszám feletti uralom elvesztését, és komoly személyi sérüléseket okozhat.

MEGJEGYZÉS:

A szerszám forgása excentrikus lehet amikor a szerszámot terhelés nélkül működteti. A szerszám automatikusan középpontozza magát működés közben. Ez nem befolyásolja a fúrás pontosságát.

Kifújókörte (opcionális kiegészítő)


Fig.29

A furat kifúrása után egy kifújókörtevel eltávolíthatja a port a furatból.

Vésés/kaparás/bontás

HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT típusok

Fig.30

Állítsa a működési mód váltó gombot a  jelöléshez. Szilárdan tartsa a szerszámot mindkét kezével. Kapcsolja be a szerszámot és fejtse ki enyhe nyomást a szerszámmra úgy, hogy az még ne pattogjon körbe ellenőrizetlenül. Ha nagyon erősen nyomja a szerszámot, azzal nem növeli a hatását.

Fa vagy fém fúrása

HR2300, HR2600, HR2601, HR2610, HR2611F típusok

Fig.31

Használja az opcionális fúrotokmány szerelvényt. A felszereléséhez tájékozódjon "A fúrószerszám behelyezése és eltávolítása" fejezetből az előző oldalon. **HR2310T, HR2610T, HR2611FT típusok**

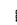
Fig.32

Fig.33

Használja a gyorsbefogó fúrotokmányt mint standard felszerelést. A felszereléséhez tájékozódjon "Az SDS-plus gyorsfúrotokmány cseréje" fejezetből az előző oldalon.

Fig.34

Tartsa gyűrűt és forgassa a hüvelyt az óramutató járásával ellentétes irányba a tokmánypofa szétnyitásához. Helyezze a fúrószerszámot a tokmányba ameddig csak lehet. Tartsa a gyűrűt és forgassa a hüvelyt az óramutató járásának irányába a tokmány meghúzásához. A szerszám kivételéhez fogja meg a gyűrűt, és forgassa a hüvelyt az óramutató járásával ellentétes irányba.


Állítsa a működési mód váltó gombot a  jelöléshez.

Legfeljebb 13 mm átmérőig fúrhat fémot, és 32 mm átmérőig fát.

⚠VIGYÁZAT:

- Soha ne használja az "ütvefúrás" módot, ha a gyorscsereülő fúrotokmány fel van szerelve a szerszámmra. A gyorscsereülő fúrotokmány károsodhat. Emellett a fúrotokmány kijön amikor visszafelé forgatja a szerszámot.
- A szerszámmra alkalmazott túlságosan nagy nyomás nem gyorsítja meg a lyuk kifúrását. Valójában a főlegesen nagy nyomás csupán a fúróhegy sérüléséhez, a szerszám teljesítményének csökkenéséhez vezet és lerövidíti a szerszám hasznos élettartamát.
- Óriási forgatóerő fejtődik ki a szerszámmra/fúróhegyre amikor a lyuk áttörik az anyagon. Tartsa szilárdan a szerszámot és dolgozzon óvatosan amikor a fúróhegy megkezd a munkadarab áttörését.
- A megakadt fúróhegy egyszerűen eltávolítható az irányváltó kapcsoló másik irányba történő átkapcsolásával hogy a fúró kihátrálásához. Azonban a szerszám váratlanul hátrálhat ki ha nem tartja szilárdan.
- Mindig erősítse a kisebb munkadarabokat satuba vagy hasonló rögzítő berendezésbe.

Fúrás gyémánt magfúróval

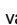Gyémánt magfúró használatakor a váltókart mindig állítsa a  jelöléshez, hogy a "fúrás" módot használja.

⚠VIGYÁZAT:

- Ha a gyémánt magfúrót az "ütvefúrás" módban használja, akkor a gyémánt magfúró károsodhat.

Porgyűjtő csészével (tartozék) végzett műveletek

Fig.35

A mennyezeten végzett fúrásokhoz használja a porgyűjtő csészét.

MEGJEGYZÉS:

- A porgyűjtő csésze (tartozék) kizárólag kerámia és téglá jellegű munkadarab, például beton és vakolat fúrásához készült. Ne használja a csészét fém vagy hasonló anyagok fúrásához. Ha a porgyűjtő csészét fémfúrásához használja, a keletkező fémpor vagy hasonló anyagok hője károsíthatja a csészét.
- A fúrószár kivétele előtt őrítse ki a porgyűjtő csészét.
- A porgyűjtő csésze használata során ügyeljen arra, hogy biztonságosan szerelje fel.

KARBANTARTÁS

⚠VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjék meg arról hogy a szerszám kikapcsolt és a hálózatra nem csatlakoztatott állapotban van mielőtt a vizsgálatához vagy karbantartásához kezdene.
- Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

A termék **BIZTONSÁGÁNAK** és **MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK** fenntartásához, a javításokat, a szénkefék ellenőrzését és cseréjét, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszügyabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrészek használatával.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

⚠VIGYÁZAT:

- Ezek a tartozékok vagy kellekek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellek használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékokat vagy kelleket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére.

Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- SDS-Plus karbidhegyű szerszám
- Lyukfúrész
- Fúrórúd
- Gyémánt magfúró

- Bontóvéső
- Kaparóvéső
- Horonyvéső
- Fúrótokmány szerelvény
- S13 fúrótokmány szerelvény
- Fúrótokmányadapter
- S13 tokmánykulcs
- Szerszámzsír
- Oldalsó markolat
- Mélységmérce
- Kifújókörte
- Porfogó
- Porelszívó toldalék
- Védőszemüveg
- Műanyag szállítóbőrönd
- Gyorstokmány

MEGJEGYZÉS:

- A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek.

SLOVENSKÝ (Pôvodné pokyny)

Vysvetlenie všeobecného zobrazenia

1-1. Spúšť	12-1. Vrták	24-2. Prípojka
1-2. Blokovacie tlačidlo	13-1. Vrták	25-1. Vnútorný okraj
2-1. Svetlo	13-2. Kryt skľučovadla	25-2. Zaoblená časť
3-1. Prepínacia páčka smeru otáčania	14-1. Gombík na zmenu funkcie	25-3. Prípojka
4-1. Rýchlopínacie skľučovadlo pre SDS-plus	16-1. Upínania podložka	25-4. Uzáver
4-2. Zmena línie krytu	16-2. Blokovacie tlačidlo	25-5. Drážka
4-3. Zmena krytu	16-3. Hĺbkomer	26-1. Uzáver
5-1. Vreteno	17-1. Ozubená časť vyznačenia šesťhranného otvoru na základni rúčky	26-2. Prípojka
5-2. Rýchlopínacie vrtákové skľučovadlo	17-2. Ozubená časť na doraze hĺbky	29-1. Ofukovací balónik
5-3. Zmena línie krytu	18-1. Blokovacie tlačidlo	31-1. Nástavec skľučovadla
5-4. Zmena krytu	19-1. Ozubená časť vyznačenia šesťhranného otvoru na základni rúčky	31-2. Vrtákové skľučovadlo bez kľúča
6-1. Otáčanie so zatíkaním	19-2. Ozubená časť na doraze hĺbky	32-1. Rýchlopínacie skľučovadlo pre SDS-plus
6-2. Len otáčanie	20-1. Protiprachová ochranná manžeta	32-2. Zmena línie krytu
6-3. Gombík na zmenu funkcie	21-1. Symbol Δ	32-3. Zmena krytu
7-1. Otáčanie so zatíkaním	21-2. Žliabky	33-1. Vreteno
7-2. Gombík na zmenu funkcie	21-3. Protiprachová ochranná manžeta	33-2. Rýchlopínacie vrtákové skľučovadlo
8-1. Len otáčanie	22-1. Vrták	33-3. Zmena línie krytu
9-1. Len zatíkanie	22-2. Kryt skľučovadla	33-4. Zmena krytu
10-1. Výstupky	23-1. Prípojka na pätku protiprachového kalicha	34-1. Objímka
10-2. Žliabky	24-1. Vlnovce	34-2. Prstenec
11-1. Driek ostria		34-3. Rýchlopínacie vrtákové skľučovadlo
11-2. Vazelína na upínacie stopky vrtákov		35-1. Prachový uzáver

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	HR2300	HR2310T	HR2600	HR2601	HR2610	HR2610T	HR2611F	HR2611FT
Výkony	Betón	23 mm		26 mm				
	Jadrovacie dláto	68 mm		68 mm		68 mm		
	Brúsne jadrovacie dláto (suchý typ)	70 mm		80 mm		80 mm		
	Oceľ	13 mm		13 mm		13 mm		
	Drevo	32 mm		32 mm		32 mm		
Otáčky naprázdno (min^{-1})	0 - 1200							
Úderov za minútu	0 - 4600							
Celková dĺžka	356 mm	380 mm	361 mm		385 mm	361 mm	385 mm	
Hmotnosť netto	2,7 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,0 kg
Trieda bezpečnosti	II / I							

- Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
- Technické údaje sa môžu pre rozne krajiny líšiť.
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003

ENE042-1

ENF002-2

Určené použitie

Tento nástroj je určený na kladivové vrtanie a vrtanie do tehly, betónu a kameňa. Je vhodný aj na bezpríklepové vrtanie do dreva, kovu, keramiky a plastu.

Napájanie

Náradie by malo byť pripojené jedine k prívodu elektrickej energie s hodnotou napätia rovnakou, ako je uvedená na štítku s názvom zariadenia, pričom náradie môže byť napájané jedine jednofázovým striedavým prúdom. Je vybavené dvojistou izoláciou a preto sa môže používať pri zapojení do zásuviek bez uzemňovacieho vodiča.

Hluk

Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená podľa EN60745:

Model HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

Úroveň akustického tlaku (L_{pA}): 90 dB(A)
 Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 101 dB(A)
 Odchýlka (K): 3 dB(A)

Model HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

Úroveň akustického tlaku (L_{pA}): 91 dB(A)
 Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 102 dB(A)
 Odchýlka (K): 3 dB(A)

Používajte chrániče sluchu**Vibrácie**

Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) určená podľa normy EN60745:

Model HR2300, HR2600

Pracovný režim : príklepové vŕtanie do betónu
 Emisie vibrácií ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Pracovný režim: vŕtanie do kovu
 Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Model HR2310T

Pracovný režim : príklepové vŕtanie do betónu
 Emisie vibrácií ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Pracovný režim: funkcia sekania s boènou rukoväou
 Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,CHeq}$): 10,5 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Pracovný režim: vŕtanie do kovu
 Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² alebo menej
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Model HR2601

Pracovný režim : príklepové vŕtanie do betónu
 Emisie vibrácií ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Pracovný režim: vŕtanie do kovu
 Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² alebo menej
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Model HR2610

Pracovný režim : príklepové vŕtanie do betónu
 Emisie vibrácií ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Pracovný režim: funkcia sekania s boènou rukoväou

Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Pracovný režim: vŕtanie do kovu
 Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Model HR2610T

Pracovný režim : príklepové vŕtanie do betónu
 Emisie vibrácií ($a_{h,HD}$): 15,0 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Pracovný režim: funkcia sekania s boènou rukoväou

Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Pracovný režim: vŕtanie do kovu
 Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² alebo menej
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Model HR2611F

Pracovný režim : príklepové vŕtanie do betónu
 Emisie vibrácií ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Pracovný režim: funkcia sekania s boènou rukoväou

Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,CHeq}$): 9,0 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Pracovný režim: vŕtanie do kovu
 Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² alebo menej
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Model HR2611FT

Pracovný režim : príklepové vŕtanie do betónu
 Emisie vibrácií ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Pracovný režim: funkcia sekania s boènou rukoväou

Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,CHeq}$): 8,5 m/s²
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

Pracovný režim: vŕtanie do kovu
 Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² alebo menej
 Neurčitost' (K): 1,5 m/s²

- Deklarovaná hodnota emisii vibrácií bola meraná podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s druhým.
- Deklarovaná hodnota emisii vibrácií sa môže použiť aj na predbežné posúdenie vystavenia ich účinkom.

⚠VAROVANIE:

- Emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa môžu odlišovať od deklarovanej hodnoty emisii vibrácií, a to v závislosti na spôsoboch používania náradia.
- Nezabudnite označiť bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť obsluhu, a to tie, ktoré sa zakladajú na odhade vystavenia účinkom v rámci reálnych podmienok používania (berúc do úvahy všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby, kedy je náradie vypnuté a kedy beží bez zaťaženia, ako dodatok k dobe zapnutia).

ENH101-16

Len pre európske krajiny

Vyhlásenie o zhode so smernicami

Európskeho spoločenstva

Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Makita:

Označenie zariadenia:

Rotačné kladivo

Číslo modelu/ Typ: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601

je z výrobnéj série a

Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami:
2006/42/EC

A sú vyrobené podľa nasledujúcich noriem a štandardizovaných dokumentov:

EN60745

Technickú dokumentáciu archivuje:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglicko

13.7.2009



Tomoyasu Kato

Riaditeľ

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONSKO

000230

Len pre európske krajiny

Vyhlásenie o zhode so smernicami

Európskeho spoločenstva

Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Makita:

Označenie zariadenia:

Kombinované kladivo

Číslo modelu/ Typ: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

je z výrobnéj série a

Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami:
2006/42/EC

A sú vyrobené podľa nasledujúcich noriem a štandardizovaných dokumentov:

EN60745

Technickú dokumentáciu archivuje:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglicko

13.7.2009



000230

Tomoyasu Kato

Riaditeľ

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONSKO

GEA010-1

Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektronáradie

⚠ UPOZORNENIE Prečítajte si všetky upozornenia a inštrukcie. Nedodržovanie pokynov a inštrukcií môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.

Všetky pokyny a inštrukcie si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.

GEB007-7

BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE VRTACIE KLADIVO

1. **Používajte chrániče sluchu.** Vystavenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
2. **Pokiaľ je s náradím dodávaná prídavná rukoväť(e) používajte ju.** Strata ovládania môže mať za následok osobné poranenie.
3. **Elektrické náradie pri práci držte len za izolované úchopné povrchy, lebo rezný prvok sa môže dostať do kontaktu so skrytými vodičmi alebo vlastným káblom.** Rezné

príslušenstvo, ktoré sa dostane do kontaktu so „živým“ vodičom môže spôsobiť vystavenie kovových častí elektrického náradia „živému“ prúdu a spôsobiť tak obsluhu zasiahnutie elektrickým prúdom.

4. **Používajte pevnú pokrývku hlavy (bezpečnostnú helmu), bezpečnostné okuliare a/alebo ochranný štít na tvár. Obyčajné optické alebo slnečné okuliare NIE sú ochranné okuliare. Tiež sa dôrazne odporúča používať protiprachovú masku a hrubo vatované rukavice.**
5. **Pred prácou overte, či je vrták zaistený na mieste.**
6. **Pri bežnej prevádzke tento nástroj vytvára vibrácie. Ľahko môže dôjsť k uvoľneniu skrutiek a následnej poruche alebo nehode. Preč prácou dôkladne skontrolujte dotiahnutie skrutiek.**
7. **V chladnom počasí, alebo keď sa nástroj dlhšiu dobu nepoužíval, nechajte nástroj chvíľu zahriať pri prevádzke bez záťaže. Tým sa uvoľní mazivo. Bez správneho predhriatia bude príklep prebiehať ťažko.**
8. **Dbajte, abyste vždy mali pevnú oporu nôh. Ak pracujete vo výškach, dbajte, aby pod vami nikto nebol.**
9. **Držte nástroj pevne oboma rukami.**
10. **Ruky držte mimo dosahu pohyblivých častí.**
11. **Nenechávajte nástroj bežať bez dozoru. Pracujte s ním, len keď ho držíte v rukách.**
12. **Počas práce nemieďte nástrojom na žiadnu osobu v blízkosti. Vrták by mohol vyletieť a niekoho vážne poraniť.**
13. **Nedotýkajte sa vrtáka alebo častí v blízkosti vrtáka hneď po úkone; môžu byť extrémne horúce a môžu popáliť vašu pokožku.**
14. **Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré môžu byť jedovaté. Dávajte pozor, abyste ich nevdychovali alebo sa ich nedotýkali. Prečítajte si bezpečnostné materiálové listy dodávateľa.**

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

⚠VAROVANIE:

NIKDY nepripustíte, aby pohodlie a dobrá znalosť výrobku (získané opakovaným používaním) nahradili presné dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pre náradie. **NESPRÁVNE POUŽÍVANIE** alebo nedodržiavanie bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže spôsobiť vážne poranenia osôb.

POPIS FUNKCIE

⚠POZOR:

- Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Zapínanie

Fig.1

⚠POZOR:

- Pred pripojením nástroja do zásuvky vždy skontrolujte, či spúšť funguje správne a po uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.

Ak chcete nástroj zapnúť, jednoducho potiahnite spínač. Rýchlosť nástroja sa zvyšuje zvyšovaním prítlaku na spúšťacie tlačidlo. Zastavíte ho uvoľnením vypínača. Pokiaľ chcete pracovať nepretržite, potiahnite vypínač a následne stlačte poistné tlačidlo a následne vypínač uvoľnite. Náradie sa z režimu trvalého chodu vypína stlačením a uvoľnením tlačidla vypínača.

Zapnutie svetla

Pre modely HR2611F, HR2611FT

Fig.2

⚠POZOR:

- Nedívejte sa priamo do svetla alebo jeho zdroja. Lampa sa zapína stlačením spúšťacieho tlačidla. Vypnete ju uvoľnením tohto tlačidla.

POZNÁMKA:

- Na utretie nečistôt z šošovky svetla používajte suchú handričku. Dávajte pozor, aby ste šošovku svetla nepoškrobali, môže sa tým zmenšiť jeho svietivosť.
- Na čistenie lampy nepoužívajte riedidlo ani benzín. Takéto rozpúšťadlá ju môžu poškodiť.

Prepínanie smeru otáčania

Fig.3

⚠POZOR:

- Pred začatím činnosti vždy skontrolujte smer otáčania.
- Vratný prepínač používajte len po úplnom zastavení nástroja. Pri zmene smeru otáčania pred úplným zastavením by sa mohol nástroj poškodiť.
- V prípade, že sa tlačidlo vypínača nedá stlačiť, skontrolujte, či je prepínacia páčka nastavená do polohy ◁(strana A) alebo ▷(strana B).

Toto náradie má prepínaciu páčku na pravo-ľavobežný chod. Zatláčte prepínaciu páčku do polohy ◁(strana A) pre pravobežný chod, alebo do polohy ▷(strana B) pre ľavobežný chod.

Výmena rýchchloupinacieho skľučovadla s upínaním SDS-plus

Pre modely HR2310T, HR2610T, HR2611FT


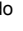
Upínanie SDS-plus možno jednoducho zameniť za rýchchloupinacie skľučovadlo.

Demontáž výmenného upínania SDS-plus

Fig.4



⚠POZOR:

- Pred demontážou upínania SDS-plus vrták vždy vyberte.


Uchopte výmenný kryt upínania SDS-plus a točte v smere šípky, pokiaľ sa čiara na kryte nepresunie z polohy so symbolom  do polohy . Následne potlačte v smere šípky.

Nasadenie rýchchloupinacieho skľučovadla

Fig.5

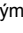Skontrolujte, či značka skľučovadla ukazuje na symbol . Uchopte výmenný kryt skľučovadla a nastavte značku na symbol .

Rýchchloupinacie skľučovadlo umiestnite na hriadeľ náradia.


Uchopte kryt skľučovadla a nastavte sa do polohy , pokiaľ jasne nezapočujete kliknutie.

Výber funkcie nástroja

Pre modely HR2300, HR2600, HR2601

Fig.6

Pracovný režim sa prepína pomocou prepínača režimov. Týmto prepínačom zvolíte jeden z dvoch režimov, ktorý pri aktuálnej práci potrebujete.

Pre vŕtanie otočte prepínač tak, aby šípka na ňom smerovala na symbol  na tele nástroja.

Pre vŕtanie s príklepom otočte prepínač tak, aby šípka na ňom smerovala na symbol  na tele nástroja.


⚠POZOR:

- Prepínač nastavte vždy presne na požadovaný symbol pracovného režimu. Pri práci s prepínačom nastaveným len medzi symbolmi môže dôjsť k poškodeniu náradia.
- Smer vŕtania prepínajte len po úplnom zastavení náradia.

Pre modely HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT


Vŕtanie s príklepom

Fig.7

Pre vŕtanie do betónu, muriva a pod. otočte prepínačom režimu na symbol . Použite vrták s hrotom z volfrámu-karbidu.

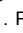
Vŕtanie bez príklepu

Fig.8




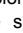

Pre vŕtanie do dreva, kovu alebo plastových materiálov otočte prepínačom režimu na symbol . Použite skrutkovitý vrták alebo vrták do dreva.

Príklep

Fig.9

Pre sekanie, osekávanie alebo zbíjanie otočte prepínačom pracovného režimu na symbol . Použite vŕtací hrot, plochý sekáč, sekacie dláto, a pod.

⚠POZOR:

- Neotáčajte prepínač za chodu náradia pri zatažení. Môže to viesť k poškodeniu náradia.
- Nadmernému opotrebovaniu mechanizmu zmeny režimov predídete tým, že vždy nastavíte prepínač presne na jednu z troch polôh pracovných režimov.
- Gombík na zmenu režimu nepoužívajte nasilu, ani ho naraz neprepínajte z režimu so symbolom  do režimu so symbolom  (a naopak). Môže dôjsť k poškodeniu náradia. Pri otáčaní gombíka z režimu so symbolom  do režimu so symbolom  (a naopak) zastavte gombík na režime so symbolom . Skľučovadlo otočte v smere hodinových ručičiek (pri pohľade zo strany skľučovadla) o polovicu otočenia, alebo kým neklikne. Potom otočte gombík do požadovaného režimu. Ak je ťažké gombíkom otočiť, otočte znova skľučovadlo.

Obmedzovač krútiaceho momentu (bezpečnostná spojka)

Obmedzovač krútiaceho momentu preruší otáčanie vrtáka po dosiahnutí určitej hodnoty krútiaceho momentu. Otáčanie sa preruší pri súbežnom chode motora. Vtedy sa vrták prestane točiť.

⚠POZOR:

- Len čo sa obmedzovač spustí, náradie ihneď vypnite. Zabránite tým predčasnému opotrebovaniu náradia.
- Vrtáky ako koronový vrták, ktoré sa často zvyknú priškrtiť alebo zachytiť v otvore, nie sú vhodné pre toto náradie. To preto, lebo obmedzovač krútiaceho momentu by sa aktivoval príliš často.

MONTÁŽ

⚠POZOR:

- Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce, vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Prídavná rukoväť

Fig.10

⚠POZOR:

- Na zaistenie bezpečnej prevádzky vždy používajte bočnú rukoväť.

Bočnú rukoväť nainštalujte tak, aby výčnelky na podložke rukoväti zapadali medzi drážky na valci náradia. Potom ju v požadovanej polohe upevnite utiahnutím rúčky v smere hodinových ručičiek. Rukoväť možno nastaviť v ľubovoľnej polohe v rozsahu 360°.

Vazelína na upínacie stopky vrtákov

Upínaciu stopku vrtáka pred použitím potrite tenkou vrstvou vazelíny (asi 0,5 - 1 g).

Potretím vazelínou sa zabezpečí plynulý priebeh práce a dlhšia životnosť náradia.

Montáž alebo demontáž vrtáka

Fig.11

Upínaciu stopku vrtáka očistite a potrite tenkou vrstvou vazelíny.

Fig.12

Zasuňte vrták do nástroja. Otočte vrtákom a potlačte ho, kým nezapadne.

Po vsunutí vždy potiahnutím za vrták skontrolujte, či je správne zaistený.

Pri vyberaní vrtáka objímku posuňte až na doraz a vrták vyberte.

Fig.13

Uhol vrtáka (pri sekaní, osekávaní alebo zbíjaní)

Pre modely HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Fig.14

Vrták možno zaistiť do požadovaného uhla. Uhol vrtáka zmeníte tak, že otočíte prepínačom pracovného režimu na symbol **O**. Otočte vrták do požadovaného uhla.

Otočte prepínač pracovného režimu na symbol **T**. Potom vrták trochu pootočte na kontrolu, či je pevne uchytený na svojom mieste.

Fig.15

Hĺbkomer

Hĺbkový doraz slúži na pohodlné vrtanie otvorov rovnakej hĺbky.

Fig.16

Stlačte poistné tlačidlo na základni rúčky, a to v smere šípky podľa obrázka a pri stlačení poistného tlačidla zasuňte hĺbkový doraz do šesťhranného otvoru v základni rúčky.

Fig.17

V tomto štádiu je potrebné doraz hĺbky zasunúť tak, aby jeho ozubená strana smerovala k ozubenej časti vyznačenia šesťhranného otvoru na základni rúčky, ako je to znázornené na obrázku.

Fig.18

Doraz hĺbky nastavte na požadovanú hĺbku jeho posunutím dopredu a dozadu pri súčasnom stlačení poistného tlačidla. Po nastavení poistné tlačidlo uvoľnite, čím sa doraz hĺbky zablokuje.

Fig.19

POZNÁMKA:

- Zasúvanie dorazu hĺbky spôsobom, kedy ozubená časť nesmeruje k ozubenej časti vyznačenia šesťhranného otvoru na základni rúčky, ako je to znázornené na obrázku neumožní zablokovanie dorazu hĺbky.

Prachový kryt

Fig.20

Prachový kryt slúži na zachytávanie prachu pri vrtaní v polohe nad hlavou (napr. do stropov). Nasadíte kryt na vrták podľa znázornenia. Rozmery vrtákov, na ktoré je možné prachový kryt nasadiť:

	Priemer ostria
Protiprachová ochranná manžeta 5	6 mm - 14,5 mm
Protiprachová ochranná manžeta 9	12 mm - 16 mm

006406

K dispozícii je aj iný typ protiprachového kalicha (príslušenstvo), ktorý zabráňuje padaniu prachu do náradia a na obsluhu pri vykonávaní vrtania nad hlavou.

Inštalácia a demontáž protiprachového kalicha

Fig.21

Pred nainštalovaním protiprachového kalicha vyberte v prípade namontovania vrták z náradia. Protiprachový kalich (príslušenstvo) nainštalujte do náradia tak, že symbol Δ na protiprachovom kalichu bude zároveň s drážkami na náradí.

Fig.22

Pokiaľ chcete protiprachový kalich demontovať, potiahnite skľučovadlo v smere podľa obrázka a pri potiahnutí skľučovadla vyberte z náradia vrták.

Fig.23

Následne uchopte prípojku na pätku protiprachového kalicha a vytiahnite ho.

Fig.24

Fig.25

Fig.26

POZNÁMKA:

- Pri inštalovaní alebo demontovaní proti prachového kalicha môže kryt z proti prachového kalicha vypadnúť. Vtedy postupujte nasledujúcim spôsobom. Demontujte vlnovce z príslušenstva a namontujte kryt z bočnej strany znázornenej na obrázku tak, aby jeho zaoblená strana smerovala nahor a drážka na kryte zapadla do vnútorného okraja príslušenstva. Nakoniec namontujte vlnovce, ktoré ste predtým demontovali.

Fig.27

POZNÁMKA:



- Ak pripojíte ku kladivu vysávač, dosiahnete čistejšiu prevádzku. Pred vykonaním pripojenia je potrebné protiprachový kryt z protiprachového kalicha demontovať.

PRÁCA

Vždy používajte bočnú rukoväť (pomocnú rukoväť) a nástroj pri práci držte pevne za bočnú rukoväť aj spínaciu rúčku.

Vrtanie s príklepom

Fig.28

Prepínač pracovných režimov nastavte na symbol . Vrták nastavte do požadovanej polohy pre hĺbku otvoru a stlačte vypínač. Nevyvíjajte na náradie tlak. Menším tlakom dosiahnete vyššiu efektivitu práce. Držte náradie presne v potrebnej polohe, aby vrták neskĺzol mimo vrtaný otvor. Nevyvíjajte väčší tlak, keď sa otvor zanesie úlomkami materiálu. Namiesto toho náradím trochu povytiahnite. Po niekoľkonásobnom zopakovaní sa otvor vyčistí a môžete pokračovať vo vrtaní. Prepínač pracovných režimov nastavte na symbol .

POZOR:

- Pri dokončovaní priechodného otvoru môže dôjsť k náhlej reakcii náradia, keď sa otvor zanesie úlomkami materiálu alebo pri náraze na spevňujúce tyče v betóne. Vždy používajte prídavnú rukoväť a náradie pri práci držte pevne oboma rukami za hlavnú i prídavnú rukoväť. V opačnom prípade by ste mohli stratiť nad náradím kontrolu a ublížiť si.

POZNÁMKA:

Pri voľnoběžných otáčkach môže dôjsť k excentrickosti rotácie vrtáka. Počas samotnej činnosti sa nástroj automaticky vycentruje. Nemá to teda vplyv na presnosť vrtania.

Ofukovací balónik (zvláštne príslušenstvo)


Fig.29

Ofukovací balónik slúži na vyčistenie vyvrtaného otvoru od prachu.

Sekanie / Osekávanie / Zbíjanie

Pre modely HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Fig.30

Prepínač pracovných režimov nastavte na symbol . Držte nástroj pevne oboma rukami. Zapnite nástroj a a trochu naň tlačte tak, aby nástroj neovládane neposkakoval. Príliš veľký prítlak nezaručuje najlepšie výsledky.

Vrtanie do dreva / kovu

Pre modely HR2300, HR2600, HR2601, HR2610, HR2611F

Fig.31

Použite zostavu upínacieho skľučovadla (zvláštne príslušenstvo). Pri jeho montáži postupujte podľa pokynov "Vkladanie / vyberanie vrtákov" na predchádzajúcej strane.

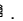
Pre modely HR2310T, HR2610T, HR2611FT

Fig.32

Fig.33

Použite rýchlopínacie skľučovadlo ako štandardné vybavenie. Pri jeho montáži postupujte podľa pokynov "výmena rýchlopínacieho skľučovadla s upínaním SDS plus" na predchádzajúcej strane.


Fig.34

Chyťte veniec a otočte objímkou proti smeru hodinových ručičiek. Vložte vrták do skľučovadla až na doraz. Chyťte veniec a otočte objímkou proti v smere hodinových ručičiek na zaistenie skľučovadla. Vrták vyberiete opačným postupom. Prepínač pracovných režimov nastavte do polohy so symbolom . Náradie umožňuje vrtanie otvorov do kovov do priemeru 13 mm a do dreva do priemeru 32 mm.

POZOR:

- Keď je rýchlopínacie skľučovadlo namontované na náradie, nikdy nepoužívajte režim "vrtanie s príklepom". Rýchlopínacie skľučovadlo by sa mohlo zničiť. Skľučovadlo by tiež mohlo pri ľavobežnom chode vypadnúť.
- Nadmerným tlakom na nástroj vrtanie neurýchlite. V skutočnosti tento nadmerný tlak vedie len k poškodeniu hrotu vášho vrtáka, zníženiu účinnosti nástroja a skráteniu jeho životnosti.
- V okamžiku, kedy vrták vniká do materiálu, pôsobia na nástroj a na vrták obrovské sily. Držte nástroj pevne a dávajte pozor, keď vrták začína prenikať do vrtaného dielu.
- Uviaznutý vrták sa dá jednoducho uvoľniť prepnutím prepínača smeru otáčania do opačnej polohy. Pokiaľ však nástroj nedržíte pevne, môže nečakane vyskočiť.
- Malé diely vždy upínajte do zveráka či do podobného upevňovacieho zariadenia.

Vrtanie s diamantovými vrtacími korunkami

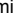Pri vrtaní s diamantovými vrtacími korunkami vždy nastavte prepínač do polohy so symbolom  pre režim "vrtanie".

POZOR:

- Ak by ste pracovali v režime "vrtanie s príklepom", korunky sa môžu zničiť.

Prevádzka pri použití protiprachového kalicha (príslušenstvo)

Fig.35

Náradie používajte tak, aby ste protiprachový kalich mali pri povrchu stropu.

POZNÁMKA:

- Protiprachový kalich (príslušenstvo) je určený jedine na vŕtanie do keramických kusov, ako je betón alebo malta. Nástadie s nasadeným protiprachovým kalichom nepoužívajte na vŕtanie do kovov a podobných materiálov. Používanie protiprachového kalicha počas vŕtania do kovov môže poškodiť protiprachový kalich v dôsledku tepla generovaného jemným kovovým prachom alebo podobným materiálom.
- Protiprachový kalich pred demontážou vŕtáka vyprázdňte.
- Pri používaní protiprachového kalicha skontrolujte jeho bezpečné namontovanie.

- Prachový kryt
- Zariadenie na odsávanie prachu
- Ochranné okuliare
- Plastový kufrik
- Bezklúčové sklúčidlo vŕtačky

POZNÁMKA:

- Niektoré položky zo zoznamu môžu byť súčasťou balenia náradia vo forme štandardného príslušenstva. Rozsah týchto položiek môže byť v každej krajine odlišný.

ÚDRŽBA

⚠POZOR:

- Než začnete robiť kontrolu alebo údržbu nástroja, vždy se presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.
- Nepoužívajte benzín, riedidlo, alkohol ani nič podobné. Mohlo by to spôsobiť zmenu farby, deformácie alebo praskliny.

Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOL'AHLIVOSTI výrobku musia byť opravy, kontrola a výmena uhlíkov a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

⚠POZOR:

- Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať len na účely pre ne stanovené.

Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita.

- Vŕtáky s karbidovým hrotom SDS-Plus
- Okružný vŕták
- Vŕtací hrot
- Diamantová vŕtacia korunka
- Plochý sekáč
- Sekacie dláto
- Dláto na drážky
- Zostava so sklúčovadlom
- Upínacie sklúčovadlo S13
- Adaptér k upínaciemu sklúčovadlu
- Kľúč k upínaciemu sklúčovadlu
- Vazelína na upínacie stopky vŕtákov
- Bočné držadlo
- Hĺbkomer
- Ofukovací balónik

ČESKÝ (originální návod k obsluze)

Legenda všeobecného vyobrazení

1-1. Spoušť	13-2. Kryt sklíčidla	24-2. Nástavec
1-2. Blokovací tlačítko	14-1. Volič provozního režimu	25-1. Vnitřní obvod
2-1. Světlo	16-1. Základna rukojeti	25-2. Vyrojená strana
3-1. Přepínací páčka směru otáčení	16-2. Blokovací tlačítko	25-3. Nástavec
4-1. Rychlovýměnné sklíčidlo pro SDS-plus	16-3. Hloubkoměr	25-4. Víčko
4-2. Ryska na otočné objímce	17-1. Značka zoubkované strany šestihranného otvoru na objímce držadla	25-5. Drážka
4-3. Otočná objímka	17-2. Zoubkovaná strana hloubkového dorazu	26-1. Víčko
5-1. Vřeten	18-1. Blokovací tlačítko	26-2. Nástavec
5-2. Rychlovýměnné sklíčidlo	19-1. Značka zoubkované strany šestihranného otvoru na objímce držadla	29-1. Výfukovací nástroj
5-3. Ryska na otočné objímce	19-2. Zoubkovaná strana hloubkového dorazu	31-1. Adaptér sklíčidla
5-4. Otočná objímka	20-1. Protiprachová krytka	31-2. Bezklíčové sklíčidlo vrtačky
6-1. Otáčení s příklepem	21-1. Symbol Δ	32-1. Rychlovýměnné sklíčidlo pro SDS-plus
6-2. Pouze otáčení	21-2. Drážky	32-2. Ryska na otočné objímce
6-3. Volič provozního režimu	21-3. Protiprachová krytka	33-1. Otočná objímka
7-1. Otáčení s příklepem	22-1. Vrták	33-2. Rychlovýměnné sklíčidlo
7-2. Volič provozního režimu	22-2. Kryt sklíčidla	33-3. Ryska na otočné objímce
8-1. Pouze otáčení	23-1. Nástavec na spodní straně protiprachové krytky	33-4. Otočná objímka
9-1. Pouze příklep	24-1. Harmoniková manžeta	34-1. Objímka
10-1. Výstupky		34-2. Prstenec
10-2. Drážky		34-3. Rychlovýměnné sklíčidlo
11-1. Dřík nástroje		35-1. Protiprachová krytka
11-2. Vazelína na nástroj		
12-1. Vrták		
13-1. Vrták		

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model		HR2300	HR2310T	HR2600	HR2601	HR2610	HR2610T	HR2611F	HR2611FT
Výkony	Beton	23 mm			26 mm				
	Vrtná korunka	68 mm		68 mm		68 mm			
	Diamantová jádrová vrtná korunka (suchý typ)	70 mm		80 mm		80 mm			
	Oceľ	13 mm		13 mm		13 mm			
	Dřevo	32 mm		32 mm		32 mm			
Otáčky naprázdno (min^{-1})		0 - 1 200							
Příklepů za minutu		0 - 4 600							
Celková délka		356 mm	380 mm	361 mm			385 mm	361 mm	385 mm
Hmotnost netto		2,7 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,0 kg
Třída bezpečnosti		II							

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.

• Technické údaje se mohou pro různé země lišit.

• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003

ENE042-1

ENF002-2

Určení nástroje

Nástroj je určen k příklepovému vrtnání a běžnému vrtnání do cihel, betonu a kamene.

Dále je vhodný k bezpříklepovému vrtnání do dřeva, kovů, keramických materiálů a plastů.

Napájení

Zařízení je třeba připojit pouze k napájení se stejným napětím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a může být provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu se střídavým napětím. Nářadí je vybaveno dvojitou izolací a může být tedy připojeno i k zásuvkám bez zemního vodiče.

Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN60745:

Model HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 90 dB(A)
 Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 101 dB(A)
 Nejistota (K): 3 dB (A)

Model HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 91 dB(A)
 Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 102 dB(A)
 Nejistota (K): 3 dB (A)

Používejte ochranu sluchu**Vibrace**

Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená podle normy EN60745:

Model HR2300, HR2600

Pracovní režim: přikleповé vrtání do betonu
 Emise vibrací ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: vrtání do kovu
 Vibrační emise ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Model HR2310T

Pracovní režim: přikleповé vrtání do betonu
 Emise vibrací ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: Funkce sekání s boění rukojetí
 Vibrační emise ($a_{h,CHeg}$): 10,5 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: vrtání do kovu
 Vibrační emise ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² nebo méně
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Model HR2601

Pracovní režim: přikleповé vrtání do betonu
 Emise vibrací ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: vrtání do kovu
 Vibrační emise ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² nebo méně
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Model HR2610

Pracovní režim: přikleповé vrtání do betonu
 Emise vibrací ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: Funkce sekání s boění rukojetí
 Vibrační emise ($a_{h,CHeg}$): 9,5 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: vrtání do kovu
 Vibrační emise ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Model HR2610T

Pracovní režim: přikleповé vrtání do betonu
 Emise vibrací ($a_{h,HD}$): 15,0 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: Funkce sekání s boění rukojetí
 Vibrační emise ($a_{h,CHeg}$): 9,5 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: vrtání do kovu
 Vibrační emise ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² nebo méně
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Model HR2611F

Pracovní režim: přikleповé vrtání do betonu
 Emise vibrací ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: Funkce sekání s boění rukojetí
 Vibrační emise ($a_{h,CHeg}$): 9,0 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: vrtání do kovu
 Vibrační emise ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² nebo méně
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Model HR2611FT

Pracovní režim: přikleповé vrtání do betonu
 Emise vibrací ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: Funkce sekání s boění rukojetí
 Vibrační emise ($a_{h,CHeg}$): 8,5 m/s²
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

Pracovní režim: vrtání do kovu
 Vibrační emise ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² nebo méně
 Nejistota (K): 1,5 m/s²

- Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla změřena v souladu se standardní testovací metodou a může být využita ke srovnávání nářadí mezi sebou.
- Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovněž využít k předběžnému posouzení vystavení jejich vlivu.

⚠VAROVÁNÍ:

- Emise vibrací během skutečného používání elektrického nářadí se mohou od deklarované hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí.
- Na základě odhadu vystavení účinkům vibrací v aktuálních podmínkách zajistěte bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy (vezměte v úvahu všechny části pracovního cyklu, mezi něž patří kromě doby pracovního nasazení i doba, kdy je nářadí vypnuto nebo pracuje ve volnoběhu).

ENH101-16

Pouze pro země Evropy

Prohlášení ES o shodě

Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita:

popis zařízení:

Vrtací a sekací kladivo

č. modelu/ typ: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601

vychází ze sériové výroby

A vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

2006/42/EC

Zařízení bylo rovněž vyrobeno v souladu s následujícími normami či normativními dokumenty:

EN60745

Technická dokumentace je k dispozici na adrese:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009



000230

Tomoyasu Kato

Ředitel

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ENH101-16

Pouze pro země Evropy

Prohlášení ES o shodě

Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita:

popis zařízení:

Kombinované kladivo

č. modelu/ typ: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

vychází ze sériové výroby

A vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

2006/42/EC

Zařízení bylo rovněž vyrobeno v souladu s následujícími normami či normativními dokumenty:

EN60745

Technická dokumentace je k dispozici na adrese:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009



000230

Tomoyasu Kato

Ředitel

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Obecná bezpečnostní upozornění k elektrickému nářadí

⚠ UPOZORNĚNÍ **Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny.** Při nedodržení upozornění a pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

Všechna upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí potřebu.

GEB007-7

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K VRTACÍMU A SEKACÍMU KLADIVU

1. **Noste ochranu sluchu.** Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
2. **Použijte pomocné držadlo (držadla), pokud je k nářadí dodáno.** Ztráta kontroly nad nářadím může způsobit zranění.
3. **Při práci v místech, kde může dojít ke kontaktu řezacího příslušenství se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí za izolované části držadel.** Řezací příslušenství může při kontaktu s vodičem pod napětím přenést proud do nechráněných kovových částí nářadí a obsluha může utrpět úraz elektrickým proudem.
4. **Používejte tvrdou ochranu hlavy (bezpečnostní přilbu), ochranné brýle a/nebo obličejový štít. Běžné dioptrické brýle nebo sluneční brýle NEJSOU ochranné brýle. Velice se také doporučuje používat protiprachovou masku a silné polstrované rukavice.**
5. **Před zahájením provozu se přesvědčte, zda je uchycen pracovní nástroj.**
6. **Při běžném provozu nástroj vytváří vibrace. Šrouby se mohou snadno uvolnit a způsobit poruchu nebo nehodu. Před použitím zkontrolujte pečlivě utažení šroubů.**

7. Za studeného počasí nebo pokud nebyl nástroj delší dobu používán nechejte nástroj na chvíli zahřívát provozováním bez zatížení. Tímto dojde k zahřátí maziva. Bez řádného zahřátí je použití funkce kladiva obtížné.
8. Dbejte, abyste vždy měli pevnou oporu nohou. Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi nikdo nebyl.
9. Držte nástroj pevně oběma rukama.
10. Udržujte ruce mimo pohyblivé díly.
11. Nenechávejte nástroj běžet bez dozoru. Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
12. Nemiňte nástrojem na žádnou osobu v místě provádění práce. Pracovní nástroj se může uvolnit a způsobit vážné zranění.
13. Bezprostředně po ukončení práce se nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou dosahovat velmi vysokých teplot a popálit pokožku.
14. Některé materiály obsahují chemikálie, které mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je nevdechovali nebo se jich nedotýkali. Přečtěte si bezpečnostní materiálové listy dodavatele.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

⚠VAROVÁNÍ:

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě opakovaného používání) vedly k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. **NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ** nebo nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit vážné zranění.

POPIS FUNKCE

⚠POZOR:

- Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.

Zapínání

Fig.1

⚠POZOR:

- Před připojením nástroje do zásuvky vždy zkontrolujte, zda spoušť funguje správně a po uvolnění se vrací do vypnuté polohy.

Chcete-li nástroj spustit, stačí stisknout jeho spoušť. Otáčky nástroje se zvětšují zvýšením tlaku vyvíjeného na spoušť. Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť. Chcete-li pracovat nepřetržitě, stiskněte spoušť a potom stiskněte blokovací tlačítko. Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy, stiskněte spoušť naplno a pak ji pusťte.

Rozsvícení světla

Modely HR2611F, HR2611FT

Fig.2

⚠POZOR:

- Nedívejte přímo do světla nebo jeho zdroje. Pracovní osvětlení se zapíná stisknutím spouště. Vypíná se uvolněním spouště.

POZNÁMKA:

- K očištění nečistot z čočky světla používejte suchý hadřík. Dávejte pozor, abyste čočku světla nepoškrábali, může se tím zmenšit jeho svítivost.
- Při čištění světla nepoužívejte ředidlo ani benzín. Taková rozpouštědla mohou způsobit poškození.

Přepínání směru otáčení

Fig.3

⚠POZOR:

- Před zahájením provozu vždy zkontrolujte nastavený směr otáčení.
- S přepínačem směru otáčení manipulujte až poté, co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li změnu směru otáčení před zastavením nástroje, může dojít k jeho poškození.
- Pokud nelze stisknout spoušť, ověřte, zda je přepínač směru otáčení nastaven řádně do polohy ◁ (strana A) nebo ▷ (strana B).

Tento nástroj je vybaven přepínačem směru otáčení. Požadujete-li otáčení ve směru hodinových ručiček, přesuňte páčku přepínače směru otáčení do polohy ◁ (strana A). Pokud potřebujete otáčení proti směru hodinových ručiček, přesuňte páčku do polohy ▷ (strana B).

Výměna rychlovýměnného sklíčidla pro SDS-plus

Modely HR2310T, HR2610T, HR2611FT



Rychlovýměnné sklíčidlo pro SDS-plus lze snadno vyměnit za rychlovýměnné sklíčidlo pro vrtáky.

Demontáž rychlovýměnného sklíčidla pro SDS-plus

Fig.4




POZOR:

- Před montáží rychlovýměnného sklíčidla pro SDS-plus je nutno vždy demontovat pracovní nástroj.

Uchopte otočnou objímku rychlovýměnného sklíčidla pro SDS-plus a otáčejte jí ve směru šipky, dokud se rýska na otočné objímce nepřesune ze symbolu  na symbol . Silně zatáhněte ve směru šipky.

Instalace rychlovýměnného sklíčidla

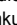Fig.5


Zkontrolujte, zda rýska na rychlovýměnném sklíčidle ukazuje na symbol . Uchopte otočnou objímku rychlovýměnného sklíčidla a nastavte rýsku na symbol . Nasuňte rychlovýměnné sklíčidlo na vřetenou nástroje. Uchopte otočnou objímku rychlovýměnného sklíčidla a nastavte rýsku na otočné objímce na symbol . Správné polohy je dosaženo, jakmile zazní cvaknutí.


Výběr provozního režimu

Modely HR2300, HR2600, HR2601

Fig.6

Tento nástroj je vybaven knoflíkem přepínání provozního režimu. Pomocí tohoto knoflíku vyberte jeden ze dvou režimů, který je vhodný pro prováděnou činnost.

Chcete-li pouze otáčet, otočte knoflík tak, aby šipka na knoflíku směřovala k symbolu  na tile nástroje.

Požadujete-li otáčení s přiklepem, otočte knoflík tak, aby šipka na knoflíku směřovala k symbolu  na tile nástroje.


POZOR:

- Knoflík vždy přesuňte řádně na symbol požadovaného režimu. Budete-li nástroj provozovat s knoflíkem přesunutým do polohy mezi symboly režimů, může dojít k poškození nástroje.
- Knoflík použijte až poté, co nástroj dosáhne úplného klidu.

Modely HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT


Otáčení s přiklepem

Fig.7

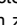Při vrtání do betonu, zdíva, a podobných materiálů otočte volič režimu na symbol . Použijte nástroj s ostřím z karbidu wolframu.


Pouze otáčení

Fig.8

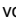




Při vrtání do dřeva, kovu či plastů otočte voličem provozního režimu na symbol . Použijte vrták se šroubovicí nebo vrták do dřeva.

Pouze přiklep

Fig.9

Při sekání, otloukání nebo bourání otočte volič režimu na symbol . Použijte tyč s hrotem, plochý sekáč, oškrť, apod.

POZOR:

- Neotáčejte voličem režimu, pracuje-li nástroj bez zatížení. Dojde k poškození nástroje.
- Má-li být zamezeno rychlému opotřebenému mechanismu přepínání režimu, dbejte, aby byl knoflík přepínání provozního režimu vždy řádně umístěn do jedné ze tří poloh provozního režimu.
- S knoflíkem nastavení provozního režimu nemanipulujte násilně a nepřesunujte jej najednou z režimu označeného symbolem  do režimu označeného symbolem  (ani naopak). Mohlo by dojít k poškození nářadí. Při otáčení knoflíku do polohy režimu označeného symbolem  do polohy režimu označeného symbolem  (či naopak) se zastavte v poloze režimu označeného symbolem . Otočte sklíčidlem směrem vpravo (při pohledu ze strany sklíčidla) o půl otáčky nebo až zacvakne. Potom otočte knoflík do požadovaného režimu. Jestliže je otáčení knoflíku stále obtížné, znovu otočte sklíčidlem.

Omezovač točivého momentu

Omezovač točivého momentu se aktivuje při dosažení určité úrovně točivého momentu. Motor se odpojí od výstupního hřídele. Dojde-li k této situaci, pracovní nástroj se zastaví.

POZOR:

- Jakmile se aktivuje omezovač točivého momentu, vypněte okamžitě nástroj. Zamezte tak předčasnému opotřebenému nástroje.
- Pracovní nástroje jako vrtací korunky, jež se v otvorech snadno zaseknou či vzpříčí, jsou pro toto nářadí nevhodné. To proto, že příliš často aktivují omezovač točivého momentu.

MONTÁŽ

⚠ POZOR:

- Než začnete na nástroji provádět jakékoliv práce, vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.

Boční rukojeť (pomocné držadlo)

Fig.10

⚠ POZOR:

- Z důvodu bezpečnosti práce vždy používejte boční rukojeť.

Boční rukojeť namontujte tak, aby výstupky na rukojeti zapadly mezi drážky korpusu nářadí. Rukojeť pak v požadované poloze dotáhněte otáčením směrem vpravo. Rukojeť můžete natáčet v úhlu 360 ° a zajistit v libovolné poloze.

Vazelína na nástroj

Před použitím naneste na hlavu dřívku nástroje malé množství vazelíny (přibližně 0,5 - 1 g).

Toto promazání sklíčidla zajišťuje hladký provoz a delší provozní životnost.

Instalace a demontáž pracovního nástroje

Fig.11

Vyčistěte dřív nástroje a před instalací na něj naneste vazelínu.

Fig.12

Zasuňte do přístroje pracovní nástroj. Otáčejte pracovním nástrojem a tlačte na něj, dokud nebude zajištěn.

Po instalaci se pokusem o vytažení vždy přesvědčte, zda je pracovní nástroj bezpečně uchycen na svém místě.

Chcete-li nástroj vyjmout, stáhněte kryt sklíčidla úplně dolů a vytáhněte pracovní nástroj.

Fig.13

Úhel pracovního nástroje (při sekání, otloukání nebo bourání)

Modely HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Fig.14

Pracovní nástroj lze zajistit v požadovaném úhlu. Chcete-li změnit úhel pracovního nástroje, otočte volič provozního režimu na symbol **O**. Pracovní nástroj pak natočte do požadovaného úhlu.

Otočte volič provozního režimu na symbol **T**. Poté se mírným otočením přesvědčte, zda je pracovní nástroj bezpečně uchycen na svém místě.

Fig.15

Hloubkoměr

Hloubkový doraz využijete při vrtání otvorů stejné hloubky.

Fig.16

Stiskněte blokovací tlačítko na objímce držadla ve směru šipky znázorněné na obrázku a se stisknutým blokovacím tlačítkem zasuňte hloubkový doraz do

šestihhranného otvoru v objímce držadla.

Fig.17

Hloubkový doraz je třeba zasunout tak, aby jeho zoubkovaná strana směřovala ke značce zoubkované strany šestihhranného otvoru na objímce držadla tak, jak je znázorněno na obrázku.

Fig.18

Hloubkový doraz nastavte na požadovanou hloubku posouváním směrem vpřed či zpět se současným stisknutím blokovacího tlačítka. Po nastavení hloubkový doraz uvolněním blokovacího tlačítka zajistěte.

Fig.19

POZNÁMKA:

- Jestliže hloubkový doraz nezasunete zoubkovanou stranou směrem k zoubkované straně šestihhranného otvoru v objímce držadla podle obrázku, nebude možné hloubkový doraz zajistit.

Protiprachová krytka

Fig.20

Protiprachová krytka slouží jako prevence spadu prachu na nástroj a pracovníka při vrtání nad hlavou. Protiprachovou krytku nainstalujte jak je ilustrováno na obrázku. Velikost pracovních nástrojů, u kterých lze použít protiprachovou krytku je následující.

	Průměr nástroje
Protiprachová krytka 5	6 mm - 14,5 mm
Protiprachová krytka 9	12 mm - 16 mm

006406

Existuje i jiný typ protiprachové krytky (příslušenství), jež napomáhá zamezit prášení na nářadí i na obsluhu při vrtání nad hlavou.

Nasazení a sejmutí protiprachové krytky

Fig.21

Před nasazením protiprachové krytky vyjměte z nářadí pracovní nástroj, pokud je nasazen. Protiprachovou krytku (příslušenství) nasadte na nářadí tak, aby byl symbol Δ na protiprachové krytce vyrovnan s drážkami v nářadí.

Fig.22

Jestliže chcete protiprachovou krytku sejmut, potáhněte za kryt sklíčidla ve směru naznačeném na obrázku a v této poloze vytáhněte z nářadí pracovní nástroj.

Fig.23

Potom nástavec uchopte za spodní část protiprachové krytky a stáhněte je.

Fig.24

Fig.25

Fig.26

POZNÁMKA:

- Při nasazování či snímání protiprachové krytky může z krytky odpadnout víčko. V takovém případě postupujte následovně. Z nástavce sejměte harmonikovou manžetu a ze strany naznačené na

obrázku nasadte víčko vykrojenou stranou nahoru tak, aby drážka víčka dosedla do vnitřního obvodu nástavce. Nakonec nasadte sejmoutou harmonikovou manžetu.

Fig.27

POZNÁMKA:

- Připojte-li ke kladivu vysavač, můžete pracovat čistěji. Před připojením je třeba z protiprachové krytky sejmout protiprachové víčko.

PRÁCE

Při provádění práce vždy používejte boční rukojeť (pomocné držadlo) a pevně nástroj držte za boční rukojeť a rukojeť se spínačem.

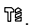
Režim vrtání s příklepem

Fig.28

Nastavte volič provozního režimu na symbol .

Umístěte pracovní nástroj na požadované místo otvoru a stiskněte spoušť. Na nástroj nevyvíjejte příliš velkou sílu. Nejlepších výsledků dosáhnete pomocí mírného tlaku. Udržujte nástroj v aktuální poloze a dávejte pozor, aby nevyklouzl z otvoru.

Dojde-li k ucpání otvoru třískami nebo částicemi, nevyvíjejte na nástroj větší tlak. Místo toho nechejte běžet nástroj ve volnoběhu a částečně z otvoru vytáhněte pracovní nástroj. Budete-li tento postup několikrát opakovat, otvor se vyčistí a budete moci pokračovat v dalším vrtání.

Nastavte volič provozního režimu na symbol .

⚠POZOR:

- V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, působí na nástroj a na vrták obrovské a náhlé kroutivé síly, pokud dojde k ucpání otvoru třískami a částicemi nebo při nárazu do vyztužovacích tyčí umístěných v betonu. Při provádění práce vždy používejte boční rukojeť (pomocné držadlo) a pevně nástroj držte za boční rukojeť a rukojeť se spínačem. Pokud tak neučiníte, může dojít ke ztrátě kontroly nad nástrojem a potenciálnímu těžkému zranění.

POZNÁMKA:

Při spuštění nástroje bez zatížení může při otáčení pracovního nástroje vzniknout výstřednost. Nástroj se při práci automaticky vystředí. Tento stav neovlivňuje přesnost vrtání.

Vyfukovací nástroj (volitelné příslušenství)

Fig.29

Po vyvrtání otvoru použijte k odstranění prachu z otvoru vyfukovací nástroj.

Sekání / otloukání / bourání

Modely HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT

Fig.30

Nastavte volič provozního režimu na symbol .

Nástroj pevně držte oběma rukama. Uveďte nástroj do chodu a vyvířte na něj mírný tlak, aby nedošlo k nekontrolovanému odskočení nástroje. Příliš velký tlak vyvířený na nástroj nezvyšuje jeho účinnost.

Vrtání do dřeva a kovu

Modely HR2300, HR2600, HR2601, HR2610, HR2611F

Fig.31

Použijte volitelnou sestavu sklíčidla. Při instalaci sklíčidla postupujte podle popisu v odstavci „Instalace a demontáž pracovního nástroje“ na předchozí straně.

Modely HR2310T, HR2610T, HR2611FT

Fig.32

Fig.33

Jako standardní vybavení používejte rychlovýměnné sklíčidlo. Při jeho instalaci postupujte podle odstavce „Výměna rychlovýměnného sklíčidla pro SDS-plus“ na předchozí straně.

Fig.34

Přidržené prstencem a otáčením objímkou proti směru hodinových ručiček rozevřete čelisti sklíčidla. Zasuňte vrták co nejdále do sklíčidla. Pevně podržte prstencem a otáčením objímkou ve směru hodinových ručiček sklíčidlo utáhněte. Chcete-li vrták vyjmout, podržte prstencem a otáčejte objímkou proti směru hodinových ručiček.


Nastavte volič provozního režimu na symbol .

Do kovu lze vrtat otvory o maximálním průměru 13 mm a do dřeva o průměru do 32 mm.

⚠POZOR:

- Je-li na nástroji umístěno rychlovýměnné sklíčidlo, nikdy nepoužívejte režim „otáčení s příklepem“. Mohlo by dojít k poškození rychlovýměnného sklíčidla. Sklíčidlo se rovněž uvolní při změně směru otáčení nástroje.
- Nadměrným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte. Ve skutečnosti tento nadměrný tlak vede jen k poškození hrotu vašeho vrtáku, snížení účinnosti nástroje a zkrácení jeho životnosti.
- V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, působí na nástroj a na vrták obrovské síly. Držte nástroj pevně a dávejte pozor, když vrták začíná pronikat do vrtaného dílu.
- Uvzněný vrták lze jednoduše uvolnit přepnutím přepínače směru otáčení do opačné polohy. Pokud však nástroj nedržíte pevně, může nečekaně vyskočit.
- Malé díly vždy upínejte do svěráku či do podobného upevňovacího zařízení.

Vrtání pomocí diamantové vrtné korunky

Při vrtání pomocí diamantových vrtných korunek vždy umístěním voliče režimu do polohy  vyberte režim „pouze otáčení“.

POZOR:

- Budete-li vrtání pomocí diamantových vrtných korunek provádět v režimu „otáčení s příklepem“, může dojít k poškození diamantové vrtné korunky.

Provoz s použitím protiprachové krytky (příslušenství)

Fig.35

S nasazenou protiprachovou krytkou můžete s nářadím pracovat na ploše stropu.

POZNÁMKA:

- Protiprachová krytka (příslušenství) je určena pouze k vrtání do stavebních materiálů jako je beton a malta. Nářadí s protiprachovou krytkou nepoužívejte k vrtání do kovu a podobných materiálů. Použití protiprachové krytky při vrtání do kovu může způsobit poškození krytky vlivem tepla z kovových třísek atp.
- Protiprachovou krytku před vyjmutím vrtáku vysypte.
- Při použití protiprachové krytky se ujistěte, zda je na ní pevně nasazeno protiprachové víčko.

ÚDRŽBA

POZOR:

- Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.

Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy, kontrola a výměna uhlíků a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZOR:

- Pro váš nástroj Makita, popsany v tomto návodu, doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní středisko firmy Makita.

- Nástroje s karbidovým ostřím SDS-Plus
- Vrtná korunka

- Tyč s hrotem
- Diamantová jádrová vrtná korunka
- Plochý sekáč
- Oškrť
- Drážkovací dláto
- Sestava sklíčidla
- Sklíčidlo S13
- Adaptér sklíčidla
- Klíč sklíčidla S13
- Vazelína na nástroj
- Boční rukojeť
- Hloubkoměr
- Vyfukovací nástroj
- Protiprachová krytka
- Snímatelný odsavač prachu
- Ochranné brýle
- Plastový kuffík
- Bezklíčové sklíčidlo vrtáčka

POZNÁMKA:

- Některé položky seznamu mohou být k zařízení přibaleny jako standardní příslušenství. Přibalené příslušenství se může v různých zemích lišit.

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

884939B976

www.makita.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/perforator-makita-hr2610.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-perforatory.html>