



DC-900

Вытяжная установка

Витяжна установка / Сорып шығару күрылғысы

RU

Инструкция по эксплуатации
стр. 2

UA

Інструкція з експлуатації
стор. 6

KZ

Пайдалануға нұсқау
бет. 10

Артикул 10001051M



JPW Tools AG, Täumperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland
Phone +41 44 806 47 48
Fax +41 44 806 47 58
www.jettools.com



Уважаемый покупатель,

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив станок марки JET!

- При составлении этой инструкции особое внимание уделялось возможности быстрого освоения Вами станка и обеспечению безопасной работы с ним.
- Пожалуйста, обратите внимание на ряд указаний, связанных с изучением и хранением инструкции.
- Перед вводом станка в эксплуатацию полностью и внимательно изучите данную инструкцию, обратив особое внимание на указания по технике безопасности.
- Эта инструкция рассчитана на лиц, обладающих базовыми техническими знаниями и навыками обращения с оборудованием, аналогичным описываемому в ней станку. Если Вы никогда не работали на таком оборудовании, следует обратиться за помощью к лицам, имеющим такой опыт.
- Сохраните всю поставляемую вместе со станком документацию для возможного повторного обращения к ней. Сохраните также чек (квитанцию на покупку) для возможного предъявления гарантийных претензий.
- В случае перепродажи станка или сдачи его в аренду передайте вместе с ним всю документацию, входящую в объем поставки.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникающий из-за несоблюдения указаний, приведенных в инструкции по эксплуатации.

Содержание

1. Общие указания

2. Комплект поставки

3. Технические характеристики

4. Общие указания по технике безопасности

5. Сборка и регулировка

5.1 Установка колес

5.2 Соединение корпуса крыльчатки и корпуса фильтра

5.3 Крепление стоек к двигателю

5.4 Крепление ручки к корпусу фильтра

5.5 Крепление стоек к основанию

5.6 Крепление опорного штифта матерчатого фильтра

5.7 Установка матерчатого фильтра

5.8 Установка мешка для сбора опилок

5.9 Крепление шланга

5.10 Выключатель

6. Техническое обслуживание

7. Поставляемые принадлежности

В инструкции использованы следующие символы для привлечения внимания к важной информации:



Внимание!
Предупреждение об опасности



Примечание
Важная дополнительная информация



Общие указания
Прочтите все указания и инструкции




Применяйте средства защиты органов слуха

переделок в станок.

- Вытяжную установку разрешается эксплуатировать лицам, которые ознакомлены с его работой, техническим обслуживанием и предупреждены о возможных опасностях.

- Если Вы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом Вашему продавцу.

- Не запускайте установку в работу!

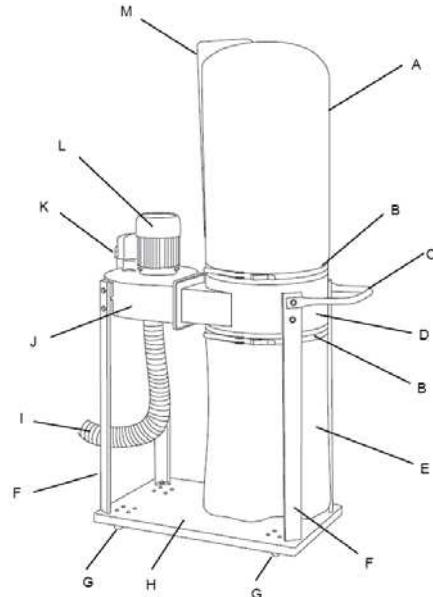

2. Комплект поставки

- А - фильтр-мешок
В - обжимное кольцо
С - ручка
Д - корпус крепления фильтра
Е - мешок для сбора опилок
F - опорные стойки (4)
G - колесо (4)
H - основание
I - шланг
J - корпус крыльчатки
К - выключатель
L - двигатель
М - опорный штифт фильтр-мешка
Хомуты для шланга (2 шт.) (не показаны)

3. Технические характеристики

Диаметр подключения шланга	Ø100 мм
Производительность всасывания	900 м³/ч
Разрежение	1050 Па
Объем мешка для пыли	55 л
Габаритные размеры (ВхДхШ)	1555x815x380 мм
Электропитание	~220 В, 50 Гц
Мощность двигателя	550 Вт
Ток	2,7 А
Удлинитель (H05VV-F)	3x0,75 мм²
Плавкие предохранители	10А
Класс изоляции	I
Масса	19 кг



Примечание:

- Спецификация данной инструкции является общей информацией.
- Производитель оставляет за собой

право вносить изменения в конструкцию станков, что может привести к изменению технических характеристик оборудования, его стандартной комплектации, дополнительных принадлежностей и внешнего вида.

- Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.

4. Общие указания по технике безопасности

- Перед монтажом и вводом устройства в эксплуатацию прочитать руководство по эксплуатации и поступать согласно инструкциям! Наряду с указаниями в данном руководстве необходимо также соблюдать общепринятые правила техники безопасности.
- Работать в режиме включено - только при подсоединении обрабатывающего станка или подсоединении набора для очистки пола.
- Твердые тела, например, куски дерева (с длиной кромки более 1 см), а также металлические детали и камни или тому подобное, не должны попадать в патрубок (шланг). Подобные тела вызывают повреждение крыльчатки или модульного корпуса (исключение гарантии).
- Устройство должно включаться только в полностью смонтированном состоянии.
- Работы по техобслуживанию, например, смена мешка, фильтра и шланга, производить только при отключении от эл. сети. Не дотрагивайтесь до крыльчатки вентилятора, существует опасность травмы.
- Устройство для защиты от влаги.
- Не работать во взрывоопасных помещениях.
- Применять только оригинальные комплектующие.
- Перед каждым вводом в эксплуатацию установки проверять её на работоспособность.
- Устройство не применять при температурах ниже 0° С.
- Не разрешается использование установки детьми или лицам, не ознакомленным с принципом работы Вытяжной установки.
- Соблюдать правила предупреждения несчастных случаев и правила пожарной безопасности.
- Заземлить вытяжной шланг для отвода электростатического разряда на соединительном патрубке Вытяжной установки.
- При смене фильтра или сборного мешка для стружки надевайте пылезащитную маску (фильтровальная маска с гранулометрическим фильтром,

степень фильтрования 2).

- Обратите внимание на указания по безопасности. Невыполнение предсторожений может привести к серьёзным травмам.
- Не используйте вытяжную установку не по назначению.
- Во время профилактики всегда надевайте защитные очки. Обычные очки нельзя использовать в качестве защитных.
- Следует носить узкую одежду и снять перед работой все украшения, кольца и наручные часы. Не надевайте перчатки.
- Если Вы очень долго работаете, используйте средства звуковой защиты.
- Появляющаяся во время пилиния, шлифования, сверления пыль может быть очень вредной для здоровья. Древесная пыль может вызывать рак, заболевания органов дыхания.
- Примеры вредных веществ:
 - свинец из краски на основе свинца
 - кристаллический кремний из известняка, цемента и другие.
- Чтобы снизить риск отравления вредными веществами, работайте в хорошо проветриваемых помещениях, а также во время работы надевайте защитные маски и респираторы.
- Следите за тем, чтобы перед подключением вытяжной установки к сети выключатель находился в положении «ВЫКЛ».
- Убедитесь, что установка была заземлена должным образом.
- Перед техническим обслуживанием отключите установку от эл. сети.
- Перед включением установки уберите все регулировочные и гаечные ключи.
- Следите за тем, чтобы были установлены все защитные приспособления. Если Вы снимали защитные приспособления для технического обслуживания, перед работой обязательно снова их установите.
- Проверяйте детали на повреждения. Перед дальнейшей эксплуатацией тщательно проверьте повреждённые детали и защитные приспособления, чтобы удостовериться, что они функционируют нормально.
- Обеспечьте достаточное пространство для работы и достаточное освещение.
- Следите за чистотой пола, чтобы на полу не было бракованных заготовок, масла и смазки.
- Используйте вытяжную установку только для древесной пыли, опилок и стружки.
- Жидкости, металлические опилки, металлическая пыль, стекло, пластик

или камень приводят к искрению или повреждению частей вытяжной установки.

- Используйте только рекомендованные принадлежности, неподходящие детали могут вызвать повреждения.
- Соблюдайте инструкции по смазке и замене принадлежностей.
- Используйте для чистки щётку или сжатый воздух.
- Не вставайте на установку.
- Никогда не оставляйте установку включённой без присмотра.
- Перед началом работы убирайте с рабочего места посторонние вещи.
- Чтобы избежать повреждений, следуйте всем указаниям по технике безопасности.

5. Сборка и регулировка

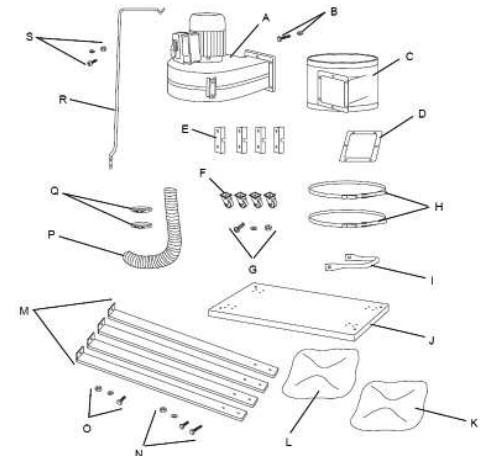


Рис.1

- А - корпус с двигателем в сборе
Б - болтов (6) и шайб (12)
С - корпус фильтра
Д - уплотнитель
Е - пластиковая вставка (4)
Ф - колесо (4)
Г - болтов для колес (16), шайб (16), гаек (16)
Н - обжимное кольцо (2)
І - ручка
Ј - основание
К - матерчатый фильтр
Л - полиэтиленовый мешок для опилок (3)
М - стойки (4)
Н - комплект крепления к стойкам: болтов (4 средних; 4 длинных), шайб (12), гаек (4)
О - комплект крепления стоек: болтов (4), шайб (8), гаек (4)
Р - шланг
Q - хомут для шланга (2)
R - опорный штифт матерчатого фильтра
S - болт для опорного штифта (2), шайба (4), гайка (2)
Не показаны: шестигранный гаечный ключ, гаечный ключ

5.1 Установка колёс

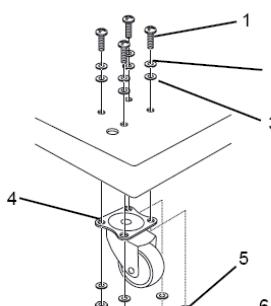


Рис. 2

- Установите колёса к нижней части основания.
- Наденьте на болты (1) гроверную шайбу (2), плоскую шайбу (3), и через отверстие в основании вставьте болты в пластины колеса (4).
- Каждый болт зафиксируйте шайбой (5) и гайкой (6) с другой стороны основания.
- Повторите шаги 1 и 2 для каждого колеса.

5.2 Соединение корпуса крыльчатки и корпуса фильтра

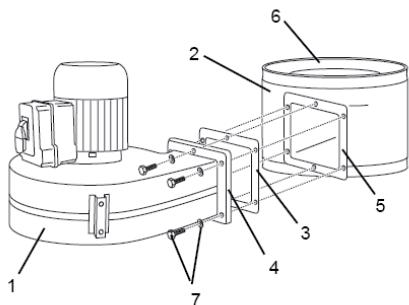


Рис. 3

- Положите корпус крыльчатки (1) и корпус опоры фильтра (2) на подходящую ровную поверхность.
- Расположите корпус крыльчатки так, чтобы фланец выпускного отверстия (4) находился на одной линии с фланцем впускного отверстия (5) на корпусе фильтра.
- Убедитесь, что обе детали расположены, как показано на рисунке 3, и что внутреннее разгрузочное кольцо (6) в корпусе фильтра находится вверху.
- Установите квадратное резиновое уплотнение (3) в выпускное отверстие (4) на корпусе крыльчатки.
- Совместите фланцы и резиновое уплотнение так чтобы отверстия под соединительные болты совпали
- Установите шайбу и болт (7) во фланец корпуса крыльчатки и в уплотнение. Прикрутите к фланцу корпуса фильтра.

5.3 Крепление стоек к двигателю

- Поверните корпус.
- Установите пластиковую планку(2) между корпусом двигателя и стойкой.
- Закрепите болтами средней длины и шайбами.

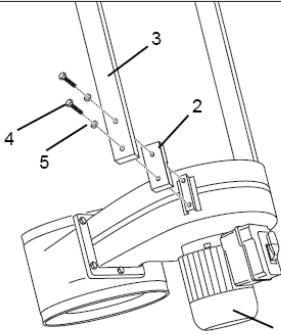


Рис. 4

5.4 Крепление ручки к корпусу фильтра

- Установите пластиковую планку (1) между корпусом фильтра и стойкой.
- Установите ручку, как показано на рис.6
- Закрепите длинными болтами, шайбами и гайками.

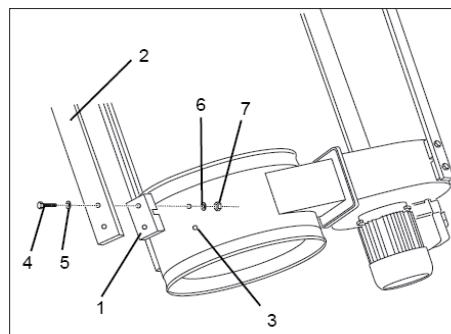


Рис.5

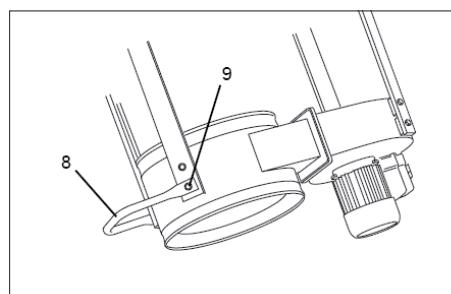


Рис.6

5.5 Крепление стоек к основанию

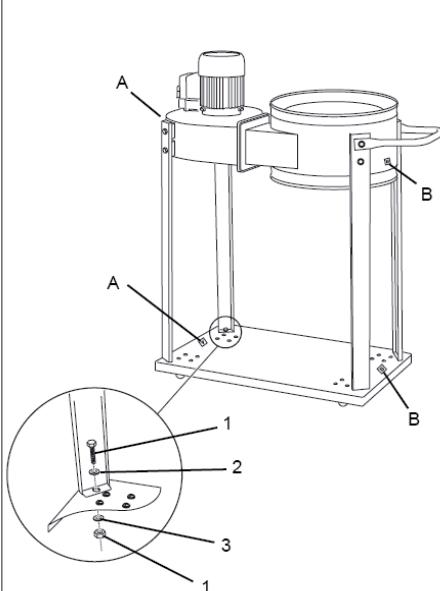


Рис. 7

- Установите собранные части Вытяжной установки со стойками на основание с колёсами.
- Обозначение правильного положения сторон (А или В) должны совпадать.
- Смотрите рисунок.



Примечание:

- Отверстия для ножек на задней стороне (В) расположены ближе к роликам, чем отверстия на стороне с двигателем (А).



Внимание!

Чтобы корпус с двигателем/корпус фильтра/стойки в сборе были устойчивы, необходимо прочно привинтить стойки к основанию.

- Установите короткий болт (1) с шайбой (2) в стойку (3) и в отверстие на основании.
- Закрепите каждый болт шайбой (4) и гайкой (5). Закрутите рукой.
- Повторите шаги 3 и 4, чтобы закрепить все стойки на основании.
- Проверьте, ровно ли установлены опоры. Если необходимо, отрегулируйте.
- Прочно затяните каждый болт.

5.6 Крепление опорного штифта матерчатого фильтра

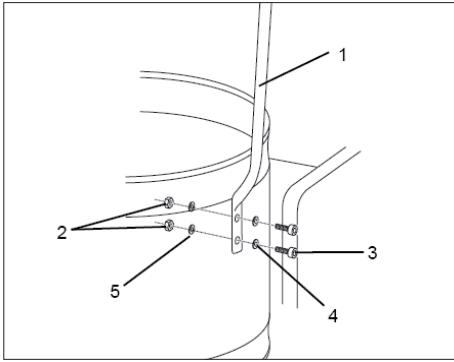


Рис. 8

- Совместите отверстия на опорном штифте матерчатого фильтра (1) с двумя маленькими отверстиями сбоку на корпусе фильтра.
- Вставьте болт (3) с шайбой (4) в каждое отверстие в опорном штифте и корпусе фильтра.
- Закрепите каждый болт с помощью шайбы (5) и гайки (2) с внутренней стороны корпуса фильтра.

5.7 Установка матерчатого фильтра

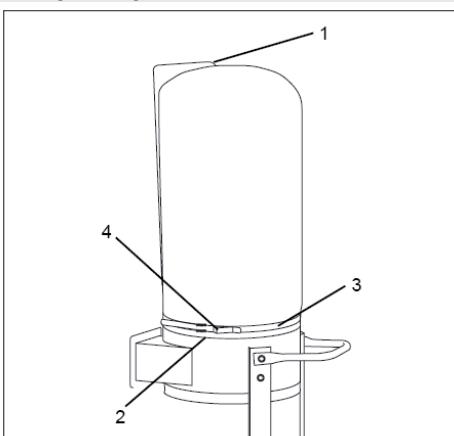


Рис. 9

- Во время работы вытяжной установки тканевый фильтр пропускает воздух, а пыль оседает в полимерном мешке для сбора опилок.
- Подвиньте петлю вверху мешочного фильтра
- Засуньте петлю матерчатого фильтра на крюк наверху опорного штифта матерчатого фильтра (1).
- Установите мешок таким образом, чтобы открытая сторона совпадала с краем корпуса фильтра (2).
- Пропустите обжимное кольцо (3) в паз мешка и вокруг корпуса фильтра. Убедитесь, что обжимное кольцо находится внутри мешка
- Обожмите мешок, зафиксировав кольцо (4) к одному из крюков и защелкните зажим.
- Убедитесь, что обжимное кольцо плотно сидит вокруг мешка и корпуса. Если необходимо, отрегулируйте.

5.8 Установка мешка для сбора опилок

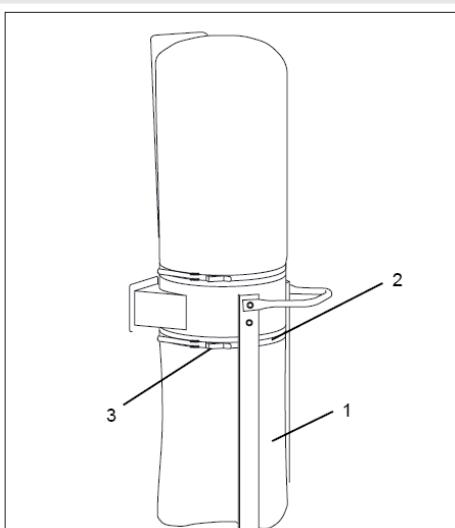


Рис. 10

- Проверьте мешок для сбора опилок перед каждым началом работы, и если необходимо, очистите или замените его.
- Не включайте вытяжную установку, если мешок для сбора опилок наполнен.
- Присоедините мешок для сбора опилок (1) на нижний край корпуса фильтра.
- Установите обжимное кольцо (2) по верхней кромке мешка для сбора опилок и вокруг корпуса фильтра. Убедитесь, что мешок находится внутри обжимного кольца.
- Обожмите мешок, зафиксировав кольцо (4) к одному из крюков и защелкните зажим.
- Убедитесь, что обжимное кольцо плотно сидит вокруг мешка и корпуса. Если необходимо, отрегулируйте.

5.9 Крепление шланга

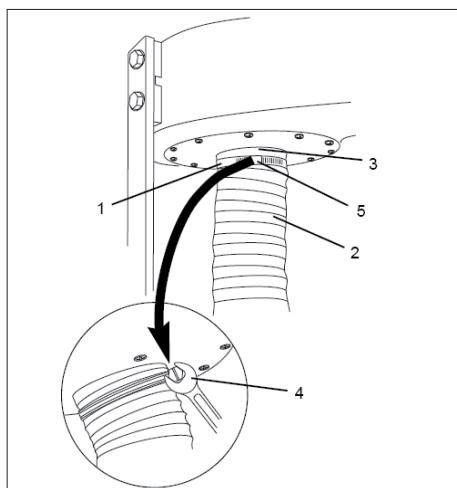


Рис. 11

- Установите хомут шланга (1) на шланг (2) и оденьте шланг на входной штуцер (3) на нижней стороне корпуса

крыльчатки.

- Используя ключ (4), затяните болт (5) хомута для шланга.
- Установите хомут с другой стороны шланга и прикрепите шланг к вытяжному штуцеру на станке. Закрепите шланг.

5.10 Выключатель

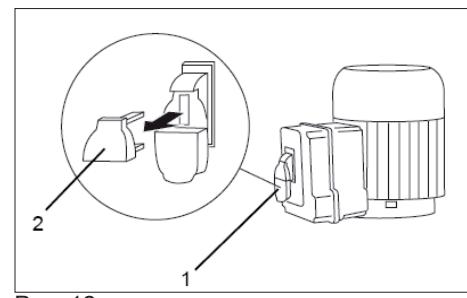


Рис. 12

- Выключатель оснащен крышкой защиты.
- Убедитесь, что выключатель (1) находится в положении «ВЫКЛ».
- Убедитесь, что силовой кабель подключен к соответствующему источнику питания.
- Чтобы включить вытяжную установку, поднимите кнопку выключателя вверх. Чтобы выключить вытяжную установку, опустите кнопку выключателя.

6. Техническое обслуживание

- Следите за тем, чтобы вытяжная установка всегда была в рабочем состоянии.
- Мешок для сбора опилок и матерчатый фильтр необходимо проверять после работы вытяжной установки, опустошать и, если необходимо, менять.
- Учитывайте, что строгальные ножи, обрезиненные валы привода движения заготовки, плоские, поликлиновые, клиновые и другие ремни, а также цепи, используемые в конструкции станка, относятся к деталям быстроизнашающимся (расходные материалы) и требуют периодической замены.
- Гарантия на такие детали не распространяется. Защитные кожуха, отдельные детали из пластика и алюминия, используемые в конструкции станка, выполняют предохранительные функции. Замене по гарантии такие детали не подлежат.

Смазка

- Двигатель смазан и не нуждается в дополнительной смазке

7. Поставляемые принадлежности

- Полный ассортимент принадлежностей смотрите на сайте www.jettools.ru или в каталоге.

Шановний покупець,

Щиро дякуємо за довіру, виказану нам за придбання верстату марки JET!

- При складанні цієї інструкції особлива увага приділялась можливості швидкого освоєння Вами верстата та забезпеченю безпечної роботи з ним.
- Будь ласка, зверніть увагу на ряд вказівок, пов'язаних з вивченням та зберіганням інструкції.
- Перед введенням верстата в експлуатацію повністю та уважно вивчіть дану інструкцію, звернувшись особу увагу на вказівки з техніки безпеки.
- Ця інструкція розрахована на осіб, що володіють базовими технічними знаннями і навичками поводження з обладнанням, що є аналогічним тому верстату, який описується в ній. Якщо Ви ніколи не працювали на такому обладнанні, необхідно звернутися за допомогою до осіб, маючих такий досвід.
- Збережіть всю документацію, що поставляється разом із верстатом, для можливого повторного звернення до неї. Також збережіть чек (квитанцію на купівлю) для можливого пред'явлення гарантійних претензій.
- У разі перепродажу верстата або здачі його в оренду передайте разом із ним всю документацію, що входить в обсяг поставки.
- Виробник не несе відповідальності за будь-який збиток, що виникає внаслідок недотримання вказівок, що наведені в інструкції з експлуатації.

Зміст:

1. Загальні вказівки
2. Комплект постачання
3. Технічні характеристики
4. Загальні вказівки з техніки безпеки
5. Складання та регулювання
 - 5.1 Встановлення коліс
 - 5.2 З'єднання корпусу крильчатки та корпусу фільтра
 - 5.3 Кріплення стілок до двигуна
 - 5.4 Кріплення ручки до корпусу фільтра
 - 5.5 Кріплення стілок до основи
 - 5.6 Кріплення підпорного штифта матер'яного фільтру
 - 5.7 Встановлення матер'яного фільтру
 - 5.8 Встановлення мішку для збирання тирси
 - 5.9 Кріплення шлангу
 - 5.10 Вимикач
6. Технічне обслуговування
7. Приладдя, що постачається

В інструкції використані наступні символи для звернення уваги до важливої інформації:

	Увага! Попередження про небезпеку
	Примітка Важлива додаткова інформація
	Загальні вказівки Прочитайте всі вказівки та інструкції
	Застосуйте засоби захисту органів слуху




1. Загальні вказівки

- Витяжна установка призначена для видалення деревинної тирси, стружки та пилу, що утворюється у вузлах, корпусах, поверхнях на деревообробних верстатах та місцях їх розташування.
- Неможна використовувати витяжну установку для видалення відходів металообробки, хімічної переробки та суміжних галузей.
- Використовування витяжної установки для верстатів або в майстернях не для деревообробки може проводитися тільки після консультації з представниками компанії.
- Поряд з вказівками з техніки безпеки, що містяться в інструкції з експлуатації, та особливими вимогами Вашої країни необхідно брати до уваги загальноприйняті технічні правила роботи на деревообробних верстатах.
- Кожне відхилення від цих правил при використанні розглядається як неправильне застосування і продавець не несе відповідальності за пошкодження, що відбулися в результаті цього.
- У верстаті неможна проводити ніяких технічних змін.
- Відповідальність несе тільки користувач.
- Використовувати верстат тільки в технічно справному стані.
- З'єднувальний кабель (або подовжувач) від автомата захисту та від джерела електро живлення до верстата має буди не менш ніж 3x1,5 мм² (бажано мідний, трижильний з перетином кожної жили не менш ніж 1,5 мм²).
- При виникненні несправностей у процесі експлуатації витяжної установки не намагайтесь встановлювати не оригінальні деталі та вузли, не вносить конструктивних змін та переробок у верстат.
- Витяжну установку дозволяється експлуатувати особам, що ознайомлені

з його роботою, технічним обслуговуванням та попереджені про можливі небезпеки.

- Якщо при розпакуванні Ви виявили пошкодження внаслідок транспортування, негайно повідомте про це Вашого продавця.
- Не запускайте верстат в роботу!

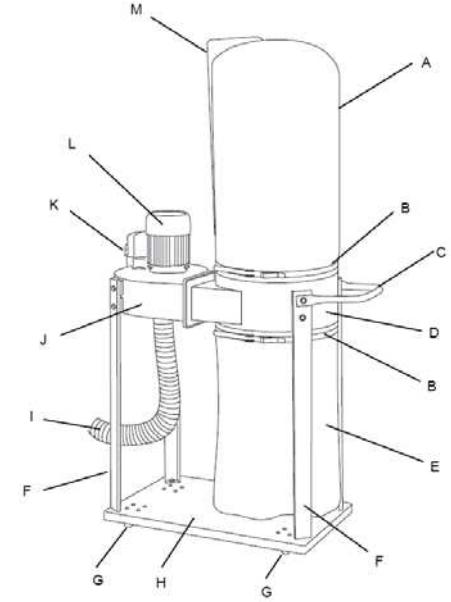

2. Комплект постачання

- A - мішковий фільтр
B - обтискне кільце
C - ручка
D - корпус кріплення фільтру
E - мішок для збирання тирси
F - підпорні стійки (4)
G - колесо (4)
H - основа
I - шланг
J - корпус крильчатки
K - вимикач
L - двигун
M - підпорний штифт мішкового фільтру
Хомути для шлангу (2 шт.) (не зазначені).

3. Технічні характеристики

Діаметр підключення шлангу	Ø100 мм
Продуктивність всмоктування	900 м ³ /ч
Розрідження	1050 Па
Об'єм мішки для пилу	55 л
Габаритні розміри (ВхДхШ)	1555x815x380 мм
Електро живлення	~220 В, 50 Гц
Потужність двигуна	550Вт
Струм	2,7 А
Подовжувач (H05VV-F)	3x0.75
Плавкі запобіжники	10А
Клас ізоляції	I
Маса	19 кг



Примітка:

- Специфікація цієї інструкції є загальною інформацією.
- Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції верстатів, що може привести до зміни технічних характеристик обладнання, його

стандартної комплектації, додаткового приладдя і зовнішнього вигляду.

- Налаштування, регулювання, наладка і технічне обслуговування обладнання здійснюються покупцем.

4. Загальні вказівки з техніки безпеки

- Перед монтажем та введенням пристрою в експлуатацію прочитати посібник з експлуатації та діти згідно з інструкціями! Поряд з вказівками у даній інструкції необхідно також дотримуватися загальних правил техніки безпеки.
- Працювати у режимі увімкнено – тільки при під'єднанні обробного верстата або при під'єднанні набору для очищення підлоги.
- Тверді тіла, наприклад, шматки дерева (з довжиною кромки більш ніж 1 см), а також металеві деталі або каміння та подібне до них, не повинно потрапляти у патрубок (шланг).
- Подібні тіла викликають пошкодження крильчатки або модульного корпусу (виключення гарантії).
- Пристрій повинен вмикатися тільки у повністю змонтованому стані.
- Роботи з технічного обслуговування, наприклад, заміна мішки, фільтру або шлангу, проводити тільки при відключені від електромережі. Не торкайтесь крильчатки вентилятора, існує небезпека травмування.
- Пристрій для захисту від вологи.
- Не працювати у вибухонебезпечних приміщеннях.
- Застосовувати тільки оригінальні комплектуючі.
- Перед кожним введенням в експлуатацію установки перевіряти її на працездатність.
- Пристрій не застосовувати при температурі нижче ніж 0°C.
- Не дозволяється використовування установки дітьми або особами, що не ознайомлені з принципом роботи Витяжної установки.
- Дотримуватися правил попередження нещасних випадків та правил пожежної безпеки.
- Заземлити витяжний шланг для відводу електростатичного розряду на з'єднувальному патрубку Витяжної установки.
- При заміні фільтра або збиральної мішки для стружки одягайте пилозахисну маску (фільтрувальна маска з гранулометричним фільтром, ступінь фільтрування 2).
- Зверніть увагу на вказівки з безпеки. Невиконання попереджень може привести до серйозних травм.

• Не використовуйте витяжну установку не за призначенням.

- Під час профілактики завжди одягайте захисні окуляри. Звичайні окуляри не можна використовувати у якості захисних.

- Слід носити вузький одяг та зняти перед роботою усі прикраси, каблучки та ручні годинники. Не надягайте рукавиці.

 • Якщо ви дуже довго працюєте, використовуйте засоби звукового захисту.

- Пил, що з'являється під час пильняння, шліфування, свердління, може бути дуже шкідливим для здоров'я. Деревинний пил може викликати рак, захворювання органів дихання.

- Приклади шкідливих речовин: свинець із фарби на основі свинцю кристалічний кремній із вапняку, цемент та інше

- Аби знизити ризик отруєння шкідливими речовинами працюйте у добре провітрюваних приміщеннях, а також під час роботи надягайте захисні маски та респіратори.

- Слідкуйте за тим, щоб перед підключенням витяжної установки до мережі вимикач знаходився у положенні «ВИМК».

- Переконайтесь, що установка була заземлена належним чином.

- Перед технічним обслуговуванням відключіть установку від електромережі.

- Перед увімкненням установки приберіть усі регулювальні та гайкові ключі.

- Слідкуйте за тим, щоб були встановлені усі захисні пристрої.

- Якщо ви знімали захисні пристрої для технічного обслуговування, перед роботою обов'язково знову їх встановіть.

- Перевіряйте деталі на пошкодження.

- Перед подальшою експлуатацією ретельно перевірте пошкоджені деталі та захисні пристрої, аби переконатися, що вони працюють нормально.

- Забезпечте достатній простір для роботи та достатнє освітлення.

- Слідкуйте за чистотою підлоги, щоб на ній не було бракованих заготовок, олії або змазки.

- Використовуйте витяжну установку тільки для деревинного пилу, тирси та стружки.

- Рідини, металева тирса, металевий пил, скло, пластик або каміння призводять до іскріння або пошкодження частин витяжної установки.

- Використовуйте тільки рекомендоване приладдя, непідходящі деталі можуть викликати пошкодження.

• Дотримуйтесь інструкції по змащуванню та заміні приладдя.

- Використовуйте для чищення щітку або стиснуте повітря.

- Не вставайте на установку.

- Ніколи не залишайте установку увімкненою без нагляду.

- Перед початком роботи прибирайте з робочого місця сторонні речі.

- Аби уникнути пошкоджень, слідкуйте усім вказівкам з техніки безпеки.

5. Складання та регулювання

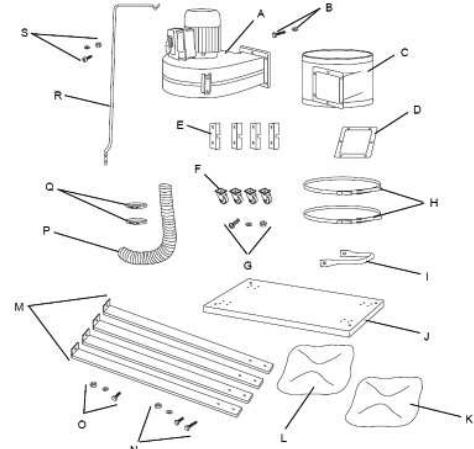


Рис.1

А - корпус з двигуном у зборі

В - болтів (6) та шайб (12)

С - корпус фільтру

Д - ущільнювач

Е - пластикова вставка (4)

Ф - колесо (4)

Г - болтів для коліс (16), шайб (16), гайок (16)

Н - обтиснє кільце (2)

І - ручка

Ј - основа

К - матер'яний фільтр

Л - поліетиленовий мішок для тирси (3)

М - стійки (4)

Н - комплект кріплення до стілок: болтів (4 середніх; 4 довгих), шайб (12), гайок (4)

О - комплект кріплення стілок: болтів (4), шайб (8), гайок (4)

Р - шланг

Q - хомут для шлангу (2)

Р - підпорний штифт матер'яного фільтру

С - болт для підпорного штифта (2), шайба (4), гайка (2)

Не зазначені: шестигранний гайковий ключ, гайковий ключ

5.1 Встановлення коліс

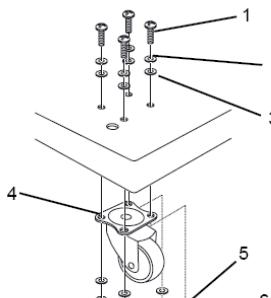


Рис. 2

- Встановіть колеса до нижньої частини основи.
- Одягніть на болти (1) граверну шайбу (2), пласку шайбу (3), та через отвір в основі вставте болти у пластину колеса (4).
- Кожний борт зафіксуйте шайбою (5) та гайкою (6) з іншого боку основи.
- Повторіть кроки 1 та 2 для кожного колеса.

5.2 З'єднання корпуса крильчатки та корпуса фільтру

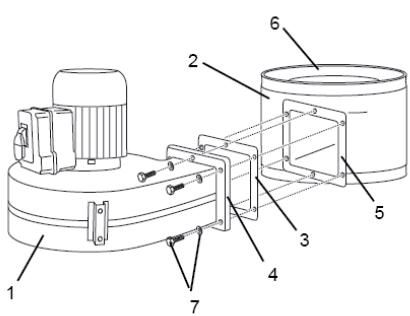


Рис. 3

- Покладіть корпус крильчатки (1) та корпус підпори фільтру (2) на підходящу рівну поверхню.
- Розташуйте корпус крильчатки так, аби фланець випускного отвору (4) знаходився на одній лінії з фланцем впускного отвору (5) на корпусі фільтру.
- Переконайтесь, що обидві деталі розташовані, як зазначено на рисунку 3, та що внутрішнє розвантажувальне кільце (6) в корпусі фільтру знаходитьться зверху.
- Встановіть квадратне гумове ущільнення (3) у випускний отвір (4) на корпусі крильчатки.
- Поєднайте фланці та гумове ущільнення так, аби отвори під з'єднувальні болти збігалися.
- Встановіть шайбу та болт (7) у фланець корпусу крильчатки та в ущільнення. Прикрутіть до фланця корпусу фільтра.

5.3 Кріплення стійок до двигуна

- Поверніть корпус.
- Встановіть пластикову планку (2) між корпусом двигуна та стійкою.
- Закріпіть болтами середньої довжини та шайбами.

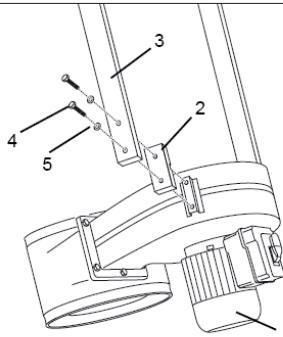


Рис. 4

5.4 Кріплення ручки до корпусу фільтра

- Встановіть пластикову планку (1) між корпусом фільтра та стійкою.
- Встановіть ручку, як зазначено на рис. 6.
- Закріпіть довгими болтами, шайбами та гайками.

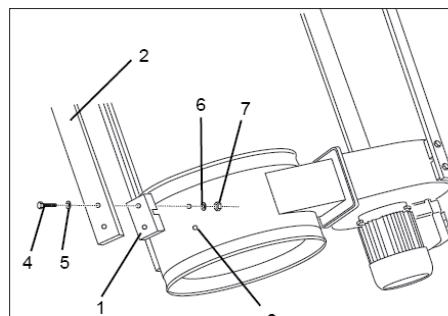


Рис. 5

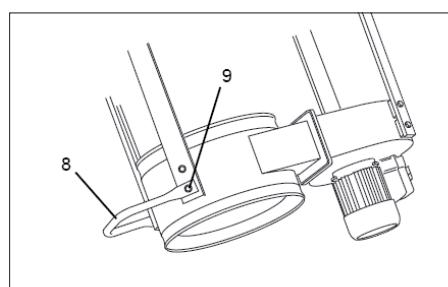


Рис. 6

5.5 Кріплення стійок до основи

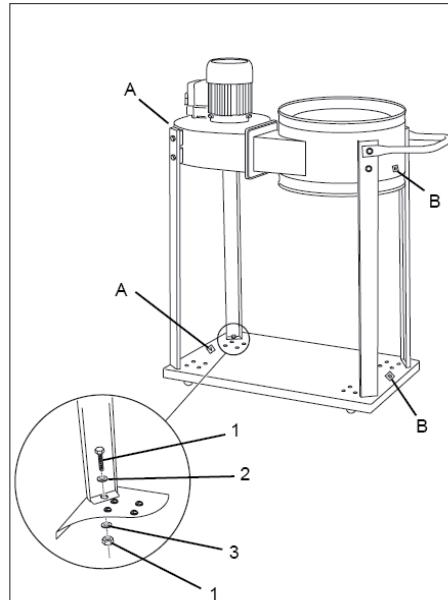


Рис. 7

- Встановіть зібраний комплект Витяжної установки зі стійками на основу з колесами.
- Визначення правильного положення боків (А або В) повинні збігатися.
- Дивіться рисунок.



Примітка:

• Отвори для ніжок на задньому боці (В) розташовані більше до роликів, ніж отвори на боці з двигуном (А).



Увага!

Аби корпус з двигуном/корпус фільтра/стійки в зборі були стійкими, необхідно міцно прикрутити стійки до основи.

- Встановіть короткий болт (1) з шайбою (2) у стійку (3) та в отвір на основі.
- Закріпіть кожний болт шайбою (4) та гайкою (5). Закрутіть рукою.
- Повторіть кроки 3 та 4, аби закріпити усі стійки на основі.
- Перевірте, чи рівно встановлені підпори. Якщо необхідно, відрегулюйте.
- Міцно затягніть кожен болт.

5.6 Кріплення підпорного штифта матер'яного фільтру

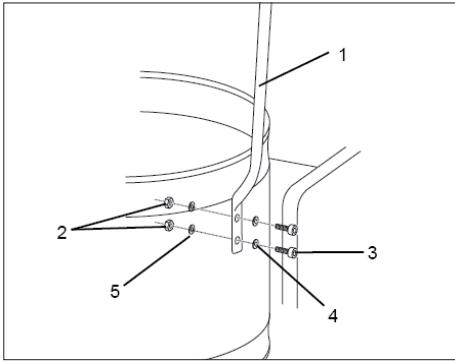


Рис. 8

- Поставте отвори на підпорному штифті матер`яного фільтру (1) з двома маленькими отворами збоку на корпусі фільтру.
- Вставте болт (3) з шайбою (4) у кожний отвір в підпорному штифті та корпусі фільтру.
- Закріпіть кожен болт за допомогою шайби (5) та гайки (2) з внутрішнього боку корпуса фільтру.

5.7 Встановлення матер`яного фільтру

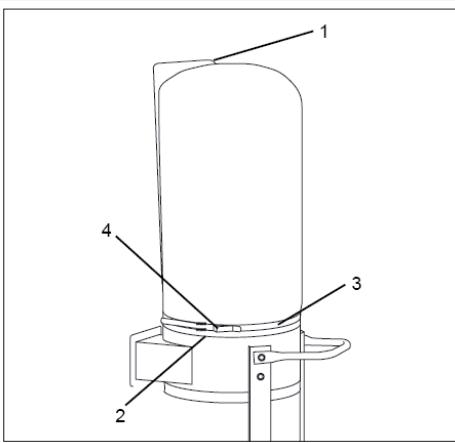


Рис. 9

- Під час роботи витяжної установки тканинний фільтр пропускає повітря, а пил осідає у поліетиленовому мішку для збирання тирси.
- Поганьте петлю зверху мішечного фільтру (1).
- Зачепіть петлю матер`яного фільтру на гак наверх підпорного штифта матер`яного фільтру (2).
- Пропустіть обтиснє кільце (3) у паз мішку та навколо корпуса фільтру.
- Переконайтесь, що обтиснє кільце знаходиться усередині мішку.
- Обтисніть мішок, зафіксувавши кільце (4) до одного з гаків та защепіть затиск.
- Переконайтесь, що обтиснє кільце щільно сидить навколо мішку та корпусу.
- Якщо необхідно, відрегулюйте.

5.8 Встановлення мішка для збирання тирси

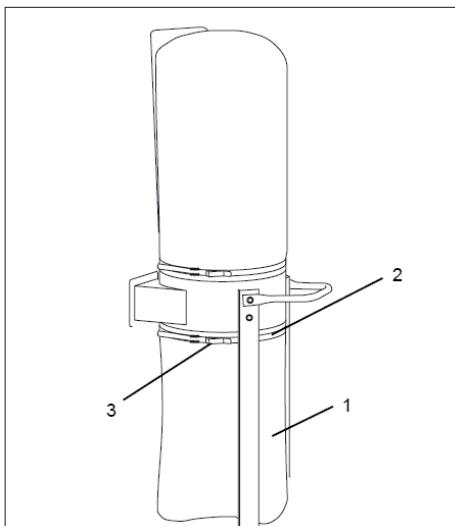


Рис. 10

- Перевірте мішок для збирання тирси перед кожним початком роботи, та якщо необхідно, очистіть або замініть його.
- Не вмикайте витяжну установку, якщо мішок для збирання тирси заповнений.
- Під`єднайте мішок для збирання тирси (1) на нижній край корпуса фільтру.
- Встановіть обтиснє кільце (2) по верхній кромці мішку для збирання тирси та навколо корпуса фільтру.
- Переконайтесь, що мішок знаходитьться усередині обтиснного кільця.
- Обтисніть мішок, зафіксувавши кільце (4) до одного з гаків та защепіть затиск.
- Переконайтесь, що обтиснє кільце щільно сидить навколо мішку та корпусу. Якщо необхідно, відрегулюйте.

5.9 Кріплення шлангу

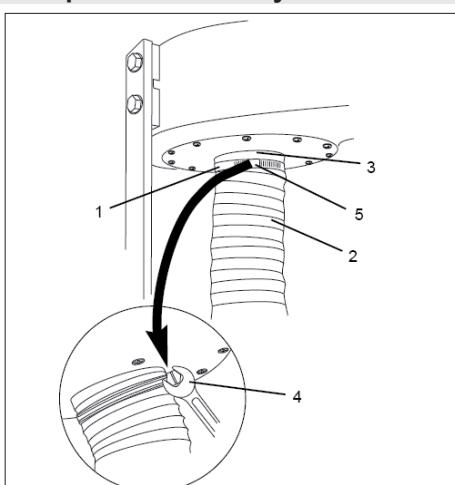


Рис. 11

- Встановіть хомут шлангу (1) на шланг (2) та одягніть шланг на вхідний штуцер (3) на нижньому боці корпуса крильчатки.
- Використовуючи ключ (4), затягніть

болт (5) хомута для шланга.

- Встановіть хомут з іншого боку шланга та прикріпіть шланг до витяжного штуцера на верстаті. Закріпіть шланг.

5.10 Вимикач

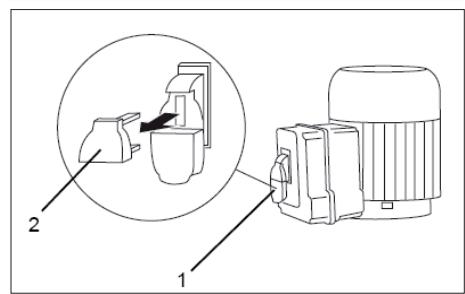


Рис. 12

- Вимикач оснащений кришкою захисту.
- Переконайтесь, що вимикач (1) знаходитьсь у положенні «ВИМК».
- Переконайтесь, що силовий кабель підключений до відповідного джерела живлення.
- Аби увімкнути витяжну установку підніміть кнопку вимикача угору.
- Аби вимкнути витяжну установку, опустіть кнопку вимикача.

6. Технічне обслуговування

- Слідкуйте за тим, аби витяжна установка завжди була у робочому стані.
- Мішок для збирання тирси та матер`яний фільтр необхідно перевіряти після роботи витяжної установки, спустошувати та, якщо необхідно, замінювати.
- Врахуйте, що стругальні ножі, прогумовані вали приводи руху заготовки, пласкі, поліклинові, клинові та інші ремені, а також ланцюги, що використовуються в конструкції верстата, відносяться до деталей швидкоозноуваних (витратні матеріали) та потребують періодичної заміни.
- Гарантія на такі деталі не розповсюджується.
- Захисні кожухи, окрім деталей з пластику та алюмінію, що використовуються в конструкції верстата, виконують запобіжні функції. Заміні по гарантії такі деталі не підлягають.

Змащення

- Двигун змазаний та не потребує додаткового змащення.

7. Приладдя, що постачається

- Повний асортимент приладдя дивіться на сайті www.jettools.ru або у каталогі.

Күрметті сатып алушы!

JET маркалы станокты сатып алып, бізге сенім артқаныңыз үшін раҳмет!

- Осы нұсқаулықтың құрған кезде станоктың тез игеру және қауіпсіздік жұмыстың қамтамасыз ету мүмкіндігіне ерекше назар салынды.
- Нұсқаулықты зерделеу мен сақтауға орай, нұсқаулар қатарына назар салынышы.
- Станокты толық пайдалануға алу алдында қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларға ерекше назар салып, осы нұсқаулықтың ұқыпты оқыныз.
- Бұл нұсқаулық базалық техникалық білімі мен сипатталған станокқа ұқсас жабдықты ұстая машықтары бар адамдарға есептелген. Егер осында жабдықта ешқашан істемесеніз, осында тәжірибесі бар адамдардан көмек сұрауыныз керек.
- Станокпен бірге жеткізілетін барлық құжаттаманы сақтап қойыныз, ол қайтадан іске жарау мүмкін. Кепілдік наразылықты ықтимал білдіру үшін чекті де сақтаңыз (сатып алу түбіртегін).
- Станоктың қайта сату күйінде немесе оны жалдауға берген кезде жеткізу көлеміне кірген барлық құжаттамамен бірге беріңіз.
- Өндіруші пайдалану бойынша нұсқаулықта келтірілген нұсқаулар сақталмаған кезде пайда болған кез келген зиянға жауапты емес.

Мазмұны

1. Жалпы ережелер
2. Жеткізіліп берілетін заттар
3. Техникалық сипаттамалар
4. Қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы ережелер
5. Жинау және реттеу
 - 5.1 Дөңгелектерді орнату
 - 5.2 Қанатшаның және фильтр корпусын біріктіру
 - 5.3 Сүйеніштерді қозғалтқышқа бекіту
 - 5.4 Тұтқаны фильтр корпусына бекіту
 - 5.5 Сүйеніштерді негізdemеге бекіту
 - 5.6 Мата фильтрдің тірек штифтінің бекіткіші
 - 5.7 Мата фильтрінің орнатылуы
 - 5.8 Қықымдарды жинауға арналған қапты орнату
 - 5.9 Құбыршектің бекіткіші
 - 5.10 Сөндіргіш
6. Техникалық қызмет көрсету
7. Жеткізіліп берілетін заттар

Нұсқауда маңызды мәліметке назар аудару үшін келесідей белгілер қолданылған:



Назар аударының! Қауіп туралы ескерту



Ескерту Маңызды қосымша мәлімет



Жалпы ережелер Барлық нұсқаулар мен ережелерді оқыныз



Есту мүшелерінің қорғаныс құралдарын қолданыныз




1. Жалпы ережелер

- Сорып шығару құрылғысы ағаш өндейтін станоктардың түйіндері, корпустары мен беттерінде және олардың орналасқан жерлерінде пайда болатын ағаш үзінділерін, жонқаларды және шанды жоюға арналған.
- Сорып шығаратын құрылғыны металл өңдеу, химиялық өңдеу мен олармен байланысты өндіріс орындарының қалдықтарын жоюға қолдануға болмайды.
- Сорып алатын құрылғыны ағаш өңдеуге арналмаған шеберханалар мен станоктар үшін қолдану тек компания өкілдерімен кеңескеннен кейін ғана жүзеге асырыла алады.
- Осы нұсқаулықта қамтылған қауіпсіздік бойынша талаптар мен мемлекеттік ережелерге қосымша, ағаш өндейтін станоктармен жұмысқа қатысты қабылданған жалпы ережелермен де танысқан жән.
- Қолдану кезіндегі осы ережелерден әрбір ауытқушылық дұрыс емес қолдану болып саналады және осының нәтижесінен болған зардалтар үшін сатушы жауап бермейді.
- Құрылғыда ешқандай да техникалық өзгертулер жасауға болмайды.
- Жауапкершілік тек қолданушының мойнына жүктеледі.
- Станокты тек техникалық дұрыс күйінде қолданған жән.
- Қорғаныс автоматынан немесе электр желісінен станокқа дейінгі жалғауыш кабель (немесе ұзартқыш) 3x1.5 м² кем болмауы керек. (мыстан жасалған үш желілі, әр желінің қимасы 1.5 м² кем емес)
- Сорып алатын құрылғыны пайдалану кезінде қандай да бір ақаулар болған жағдайда станокқа құрылымдық өзгерістер енгізбеніз, түпнұсқалар емес бөлшектер мен түйіндерді орнатуға тырыспаңыздар.

• Сорып алатын құрылғыны тек оның жұмысы, техникалық қызмет көрсетуі және мүмкін болар қауіп қатерлер туралы ескертілген тұлғалар қолдануға рұқсат етіледі.

• Егер сіз станокты қорабынан алған кезде тасымалдау үақытында болған қандай да бір ақауды көрсөніз, бұл туралы өз сатушыныңға жедел хабарлаңыз.

• Станокты іске қоспаңыз!

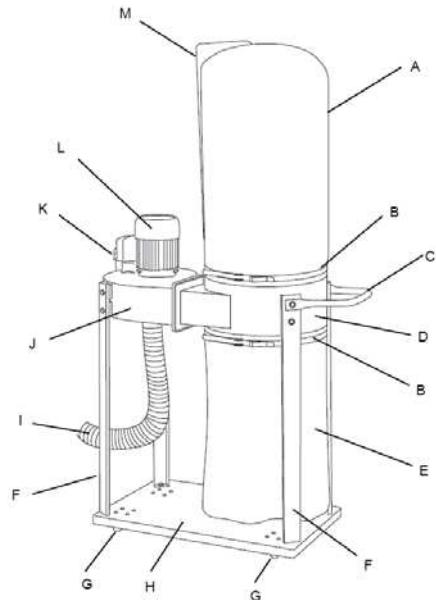

2. Жеткізіліп берілетін жыныстық

- A - қаптық фильтр
B - қыспақты шығыршық
C - тұтқа
D - фильтр бекіткішінің корпусы
E - қықымдарды жинайттын қап
F - тірек сүйеніштері (4)
G - дөңгелек (4)
H - негізdemе
I - құбыршек
J - қанатшаның корпусы
K - сөндіргіш
L - қозғалтқыш
M - қаптық фильтрдің тірек штифт
Құбыршекке арналған қамыт (2 дана) (көрсетілмеген)

3. Техникалық сипаттамалар

Құбыршекті қосу диаметрі	Ø100 mm
Сорып өнімділігі	900 м ³ /ч
Ыдырату	1050 Па
Шан жинауға арналған қап көлемі	55 л
Габариттік өлшемдер (BxHxE)	1555x815x380 mm
Электр қорегі	~ 220 В, 50 Гц
Қозғалтқыштың құйты	550 Вт
Ток	2,7 А
Ұзартқыш (H05VV-F)	3x0,75 mm ²
Ерігіш сақтандырыштар	10 А
Оқшаулау класы	I
Салмағы	19 кг



Ескерту

- Осы нұсқаулықтың спецификациясы жалпы ақпарат болып табылады.
- Өндіруші станоктар құрылымына өзгерістер енгізуге құқылы, бұл оның

техникалық сипаттамаларына, оның стандартты жиынтығына, қосымша заттары мен сыртқы түрінің өзгеруіне алып келеді.

- Құрылғыны баптау, реттеу, орнату және техникалық қызмет көрсетуді сатып алушы жүргізеді.

4. Қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы ережелер

- Құрылғыны қолдану мен монтаждаудың алдында қолдану бойынша нұсқаулықты оқып ережеге сай әрекет ету керек!
- Осы нұсқаулықтағы ережелермен қатар қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы ережелерді де сақтаған жән.
- Қосулы режиміндегі жұмыс істеу – тек өндеу станогының немесе еден тазалау жинағының қосылтуы кезінде.
- Қатты денелер, мысалы, ағаш бөлікттері (жиегінің ұзындығы 1 см ден артық), сонымен қатар металл бөлшектер мен тастар немесе соған ұқсас заттар келте құбыраға (құбыршекке) түсіп кетпеуі керек.
- Осылай демелер қанатшаның немесе модульдік корпустың закымдалуына әкелін соғады (кепілдемеден алынып тасталған).
- Құрылғы тек қана толық жәнделген қалпында іске қосылуы керек.
- Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар, мысалы, қапты, фільтр және құбыршекті ауыстыру тек қана электр желісінен ажыратылған кезде жүргізілсін. Желдеткіш қанатшасына қол тигізбеніз, жарақаттану қаупі бар.
- Ұлғалдан қорғауға арналған құрылғы.
- Жарылғыштық қауіпі бар тұрғынжайларды жұмыс жасауға болмайды.
- Тек шынайы бөлшек заттар қолданылсын.
- Құрылғыны әрбір іске қосқан сайын оның жұмыс істеу қабілетін тексеру керек.
- Құрылғыны температура 0°C тан төмен болған кезде қолдануға болмайды.
- Құрылғыны балалар немесе сорып шығару құрылғысының жұмыс істеу қағидаларымен таныстаған тұлғалар қолдануына рұқсат жоқ.
- Жазатайым оқиғаларды алдын алу және өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.
- Сорып шығару құрылғысының жалғастырыш құбырының электростатикалық разрядын алып тастау үшін сорып шығару құрылғысын жерсіндіру керек.
- Фільтр немесе жинау қабын ауыстырған кезде шаңнан қорғайтын масканы күй алыңыз (електік


өлшемдік сүзгісі бар сүзгіш маска, сүзгілеу деңгейі 2).

- Қауіпсіздік бойынша ережелерге назар аударыңыз. Ескертурлерді орындауда жарақаттауға әкеледі.
- Сорып шығару құрылғысын белгіленуі бойынша ғана қолданған жән.
- Алдын алу жұмыстары кезінде әрдайым қорғаңыс көзілдірігін киіп алыңыз. Қарапайым көзілдіріктерді қорғаңыс ретінде қолдануға болмайды.
- Тар киім киіп және жұмыс алдында барлық әшекейлер, сақиналар мен қолсағаттарды шешіп қойған жән. Қолғап кименіз.
- Егер сіз ұзақ уақыт бойы жұмыс істейтін болсаңыз, дыбыстан қорғау құралдарын қолданыңыз.
- Арапау, ажарлау, бұрғылау кезінде пайда болатын шаң денсаулыққа өте зиян болуы мүмкін. Ағаш шаңы оба, сондай ақ тыныс органдарының ауруын туғызуы мүмкін.
- Зиянды заттардың мысалдары:
- Қорғаңыс негізіндегі сирдың қорғасыны
- Әктастан алынған кристаллды кремний, цемент және басқалар.
- Зиянды заттармен улану қаупін азайту үшін жақсы жеденетін тұрғынжайларда жұмыс істеніз, сондай ақ жұмыс барысында қорғаңыс маскалары мен респираторларды қолданыңыз.
- Сорып шығару құрылғысын желіге қосардың алдында сөндіргіш «СӨНД» күйінде тұруын қадағалау қажет.
- Құрылғының тиісті түрде жерсінгеніне көз жеткізіңіз
- Техникалық қызмет көрсетуден бұрын құрылғыны электр желісінен алып тастаңыз.
- Құрылғыны іске қоспас бұрын барлық реттегіш және сомын кілттерін алып тастаңыз.
- Барлық қорғаңыс құралдарының орнатылуын қадағалаңыз. Егер Сіз техникалық қызмет көрсетуге арналған қорғаңыс құралдарын жұмыстың алдында ағытқан болсаңыз оларды міндетті түрде қайта орнатыңыз.
- Бөлшектердің бүтіндігін тексеріңіз. Алдағы қолданулардың алдында закымдалған бөлшектерді және қорғаңыс құралдарын олардың қалыпты жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін мүқият тексеріңіз.
- Жұмыс үшін жеткілікті кеңістік пен жарықты қамтамасыз етіңіз.
- Еденинің тазалығын, онда май мен жарамсыз дайындаудардың жатпауын қадағалаңыз.
- Сорып шығару құрылғысын тек ағаш

шаңы, қиқымдар мен жанқалар үшін пайдаланыңыз.

- Сұйықтықтар, металл қиқымдар, металл шаңы, әйнек, пластик немесе тас сорып шығару құрылғылары бөліктерінің жарықтануына немесе зақымдалуына әкеледі.
- Тек ұсынылған бөліктерді қолданыңыз, сәйкес келмейтін бөлшектер зақымдануға әкелу мүмкін.
- Бөліктерді майлау мен ауыстыру кезінде нұсқаулықтарды сақтаңыз.
- Тазарту үшін қылشاқ немесе қысылған ауаны қолданыңыз.
- Құрылғының үстіне тұруға болмайды.
- Құрылғыны еш уақытта қосылған қалпында қараусыз қалдырмаңыз.
- Жұмыс бастардың алдында жұмыс орнынан артық заттарды алып тастаңыз.
- Зақымдаларды болдырмау үшін қауіпсіздік техникасының барлық ережелерін сақтаңыз.

5. Құру және реттеу

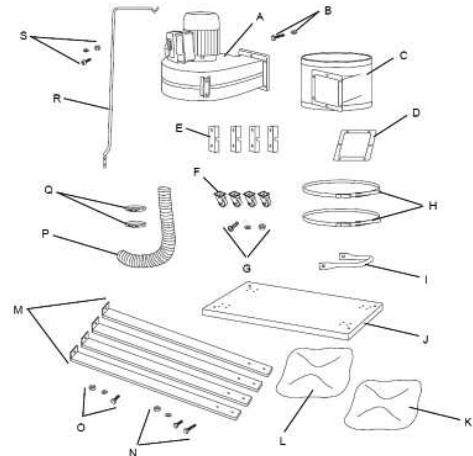


Сур. 1

- A - жинақтағы қозғалтқышпен корпус
B - бұрандамалар (6) мен тығырықтар (12)
C - фільтрдің корпусы
D - тығызыдағыш
E - пластикалық қосымша (4)
F- дәнгелек (4)
G - (16) дәнгелекке арналған бұрандамалар, (16) тығырықтар, (16) сомындар
H - қыспақты шығыршық (2)
I - тұтқа
J - негіздеме
K - мата фільтр
L - қиқымдарға арналған поліэтилен қап (3)
M - сүйеніштер (4)
N - сүйеніштерге бекіткіш жиынтығы: бұрандамалар (4 орташа; 4 ұзын), тығырықтар(12), сомындар (4)
O - сүйеніштерге арналған бекіткіш жиынтығы: бұрандамалар (4), тығырықтар (8), сомындар (4)
P - құбыршектер
Q - құбыршекке арналған қамыт (2)

R - мата фильтрінің тірек штифті
 S - тірек штифтіне арналған бұрандама (2), тығырық (4), сомын (2)
 Көрестілмеген: алты қырлы сомын кілті, сомын кілті.


5.1 Дәңгелектерді орнату

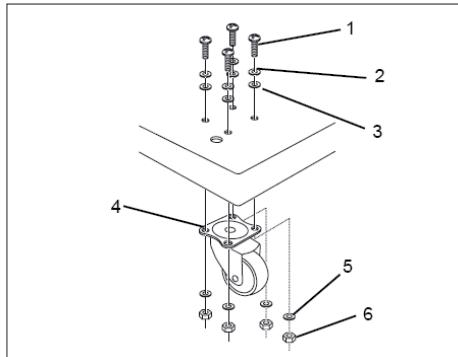

Сур. 2

- Дәңгелектерді негіздеменің астынғы бөлігіне орнатыңыз.
- Бұрандамаларға (1) гроверлік тығырықты (2), жалпақ тығырықты (3) кигізіңіз, және негіздемедегі саңылау арқылы дәңгелек тіліміне бұрандамаларды орнатыңыз (4).
- Әрбір бұрандама негіздеменің екінші жағынан тығырықпен (5) және сомынмен (6) бекітіңіз.
- Әр дәңгелек үшін 1-ші және 2-ші қадамдарды қайталаңыз.

5.2 Қанатша мен фильтр корпусын бекіткіру

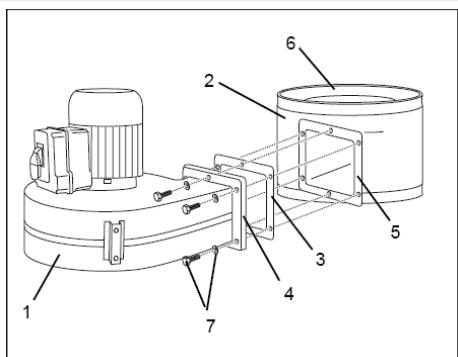


Сур. 3

- Қанатша (1) мен фильтр (2) тірекінің корпусын тиісті тегіс бетке жатқызыңыз.
- Қанатша корпусын шығару саңылауының (4) ернемегі фильтр корпусының жиберу саңылауының (5) ернемегімен бір сызық бойында жататында орналастырыңыз.
- Екі бөлшектің де 3-ші суретте көрсетілгендей орналасқанына, және фильтр корпусындағы ішкі жүк түсіргіш дәңгелек (6) үстінде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Қанатшаның корпусындағы шығару саңылауына (4) резенке төртбұрышты тығызыдауыш орнатыңыз (3).

- Ернемектер мен резенке тығызыдауышын бұрандамалар сәйкес келетіндегі етіп біркітіріңіз
- Тығырық пен бұрандаманы қанатша корпусының ернемегіне (7) және тығызыдауышқа орнатыңыз.
- Фильтр корпусының ернемегіне бұрап койыңыз.

5.3 Сүйеніштердің қозғалтқышқа бекіткіші


- Корпусты бұрыңыз.
- Пластикалық планканы қозғалтқыш корпусы (2) мен сүйеніштің аралығына орнатыңыз.
- Орташа ұзындықтағы бұрандамалармен және тығырықтармен бекітіңіз.

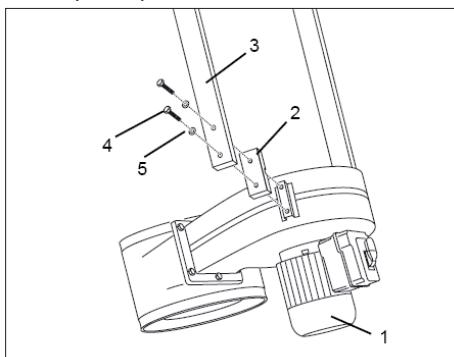


Сур. 4

5.4 Фильтр корпусына тұтқанын бекіткіші

- Пластикалық планканы фильтр мен сүйеніш корпусының арасына орнатыңыз (1).
- Тұтқаны 6 суретте көрсетілгендей орнатыңыз.
- Ұзын бұрандамалар, тығырықтар және сомындармен бекітіңіз.

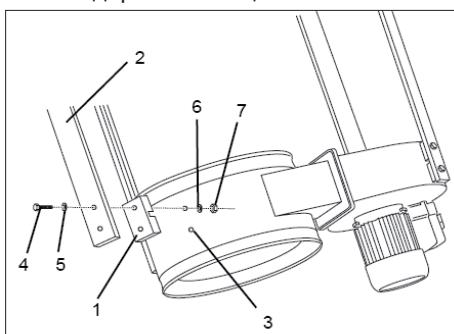


Сур.5

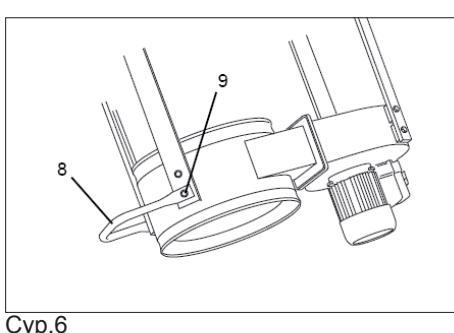

Сур.6

5.5 Сүйеніштердің негіздемеге бекіткіші

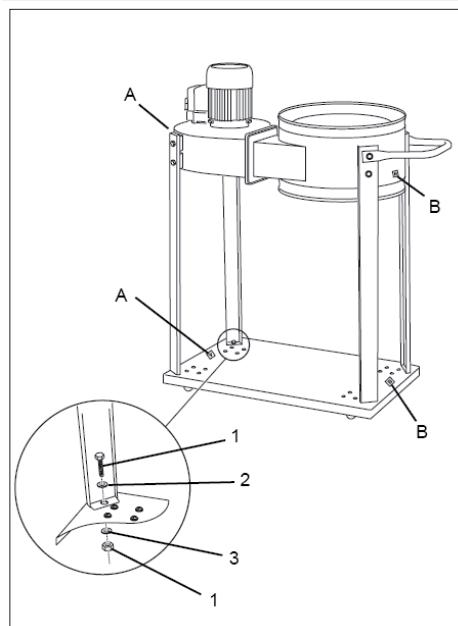

Сур. 7

- Сүйеніштері бар сорып шығару құрылғысының жиналған бөліктерін дәңгелекті негіздемеге орнатыңыз.
- Жақтардың дұрыс белгіленуі (A немесе B) сәйкес келу керек.
- Суретті қараңыз.



Ескертпе:

- Артқы жақтағы аяқшалардың саңылаулары (B) қозғалтқыш орналасқан жақтағы саңылауларға (A) қарағанда жақын орналасқан.




Назар аударыңыз!

Жинақтағы қозғалтқышы/фильтр/сүйеніштің корпусы берік болуы үшін негіздеменің сүйеніштерін нақты тексеру қажет.

- Тығырығы бар қысқа бұрандаманы (1) негіздеме саңылауы (3) мен сүйенішке (2) орнатыңыз.
- Әр бұрандаманы тығырықпен (4) және сомынмен (5) бекітіңіз. Қолмен бұраңыз.
- Барлық сүйеніштерді негіздемеге бекіту үшін 3 және 4 қадамдарды қайталаңыз.
- Тіректердің дұрыс түрғанын тексерініз. Қажет болса реттеңіз.
- Әрбір бұрандаманы нығыздалап тартыңыз.


5.6 Мата фильтрдің тірек штифтінің бекіткіші

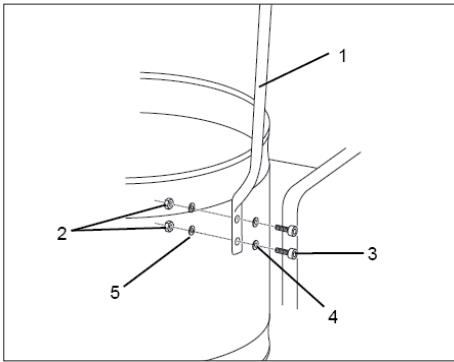

Сур. 8

- Мата фильтрінің тірек штифтіндегі саңылауларды (1) фильтр корпусының жағынан кішкене екі саңылаумен біріктіріңіз.
- Тығырығы бар (3) бұрандаманы (4) фильтр корпусы мен тірек штифтінің өрбір саңылауына орнатыңыз.
- Әр бұрандаманы тығырық (5) және сомынның (2) көмегімен фильтр корпусының ішкі жағынан бекітіңіз.


5.7 Мата фильтрін орнату

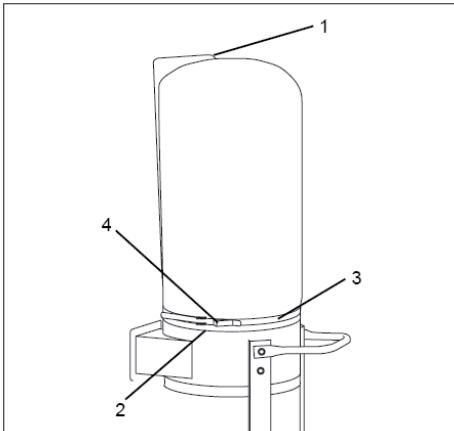

Сур. 9

- Жұмыс кезінде сорып шығару құрылғысының матадан жасалған фильтрі аяу жібереді, ал шаң болса қиқым жинауға арналған поліетилен қапқа тұрып қалады.
- Ілмекті қап фильтрдің үстіне жылжытыңыз.
- Мата фильтрінің ілмегін мата фильтрінің тірек штифтінің ілмегіне іліп қойыңыз (1).
- Қапты оның ашық жағы фильтр корпусының жиегімен сәйкес келетіндей етіп орналастырыңыз (2).
- Қыспақты шығыршықты қаптың (3) ойығына және фильтр корпусының айналасына орналастырыңыз. Қыспақты шығыршық қап ішінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Шығыршықты ілмектердің біріне бекітіп қапты қысып (4) және қыскышты сырт еткізіңіз.
- Қыспақты шығыршық қап пен корпус айналысында нығыз орналасқанына көз жеткізіңіз. Егер қажет болса реттеңіз.


5.8 Қиқым жинауға арналған қапты орнату

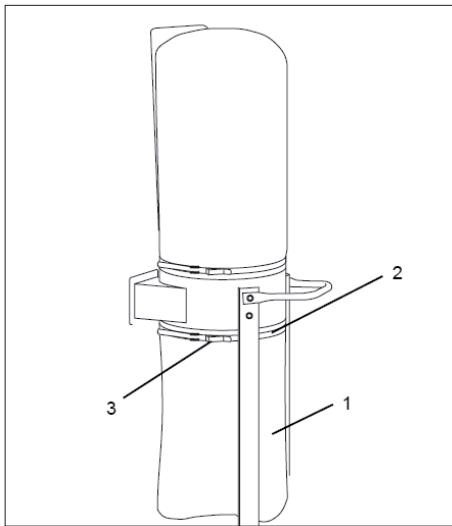

Сур. 10

- Қиқым жинауға арналған қапты әр жұмыс алдында тексеріңіз, және қажет болған жағдайда оны тазартыңыз не ауыстырыңыз. Сорып шығару құрылғысын егер қиқым жинауға арналған қап толып кеткен жағдайда қоспаңыз.
- Қиқым жинауға арналған қапты фильтр корпусының астынғы жиегіне жалғастырыңыз (1).
- Қиқымдарды жинауға арналған қаптың және фильтр корпусының айналасының үстінгі жиегіне қыспақты шығыршықты орнатыңыз (2). Қап қыспақты шығыршықтың ішінде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Шығыршықты ілмектердің біріне бекітіп қапты қысып (4) және қыскышты сырт еткізіңіз.
- Қыспақты шығыршық қап пен корпус айналысында нығыз орналасқанына көз жеткізіңіз. Егер қажет болса реттеңіз.

5.9 Құбыршектің бекіткіші

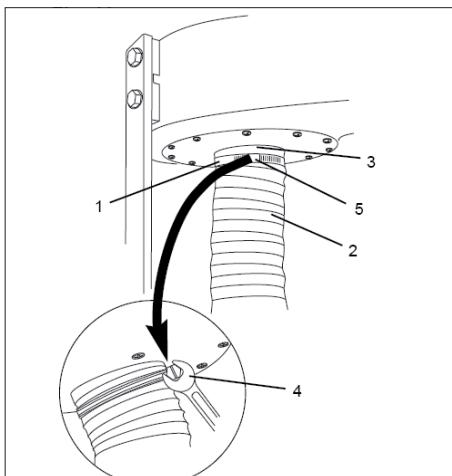


Сур. 11

- Құбыршектің қамытын (1) құбыршекке орнатыңыз (2) және құбыршекті қанатша корпусының астынғы

жағындағы кіреберіс штуцеріне (3) кигізіңіз.

- Кілтті пайдаланып (4) құбыршекке арналған қамыттың бұрандамасын тартыңыз (5).
- Қамытты құбыршектің екінші жағынан орнатыңыз және құбыршекті станоктың сорғыш штуцеріне бекітіңіз. Құбыршекті бекітіңіз.

5.10 Сөндіргіш

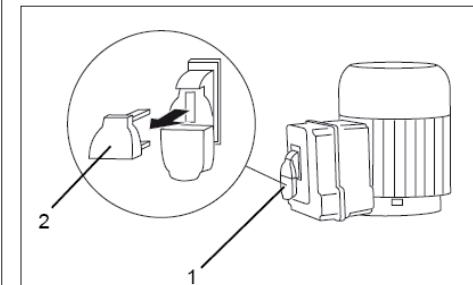

Сур. 12

- Сөндіргіш қорғаныс қақпағымен жабдықталған.
- Сөндіргіштің (1) «СӨНД.» күйінде түрганына көз жеткізіңіз.
- Күштік кабель қорек көзінің тиісті тетігіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Сорып шығару құрылғысын қосу үшін сөндіргіштің тетігін жоғары көтеріңіз.
- Сорып шығару құрылғысын сөндірү үшін сөндірү тетігін төмен түсіріңіз.

6. Техникалық қызмет көрсету

- Сорып шығару құрылғысы әрқашан жұмыс бабында болуын қадағалаңыз.
- Қиқым жинауға арналған қап және мата фильтрін сорып шығару құрылғысының жұмысынан соң тексеру қажет және, егер қажет болған жағдайда ауыстыру қажет.
- Дайындалған іске қосатын кескіш біліктер, сүргілеу пышақтары жалпақ, полисыналы, сыналы және басқа да белбеулер, сондай-ақ станок құрылымында қолданылатын шынжырлар тез тозатын бөлшектер қатарына жататынын есепке алу керек (шығын материалдары) және оларды жүйелі түрде ауыстырып тұру қажет.
- Мұндай бөлшектерге кепілдеме берілмейді. Қорғаныс қаптары, станок құрылымында пайдаланылатын пластик пен алюминийден жасалған бөлек бөлшектер сақтандырығыш қызметтін атқарады. Кепілдеме бойынша мұндай бөлшектер ауыстырылмайды.

Майлау


- Қозғалтқыш майланған және қосымша майлауды қажет етпейді.

7. Жеткізілетін заттар

- Қажетті заттардың толық тізімін www.jettools.ru сайтынан немесе каталогынан қараңыз.

Деталировка вытяжной установки DC-900

Деталювання витяжної установки DC-900 / DC-900 Сорып шығару құрылғысының бөлшектері

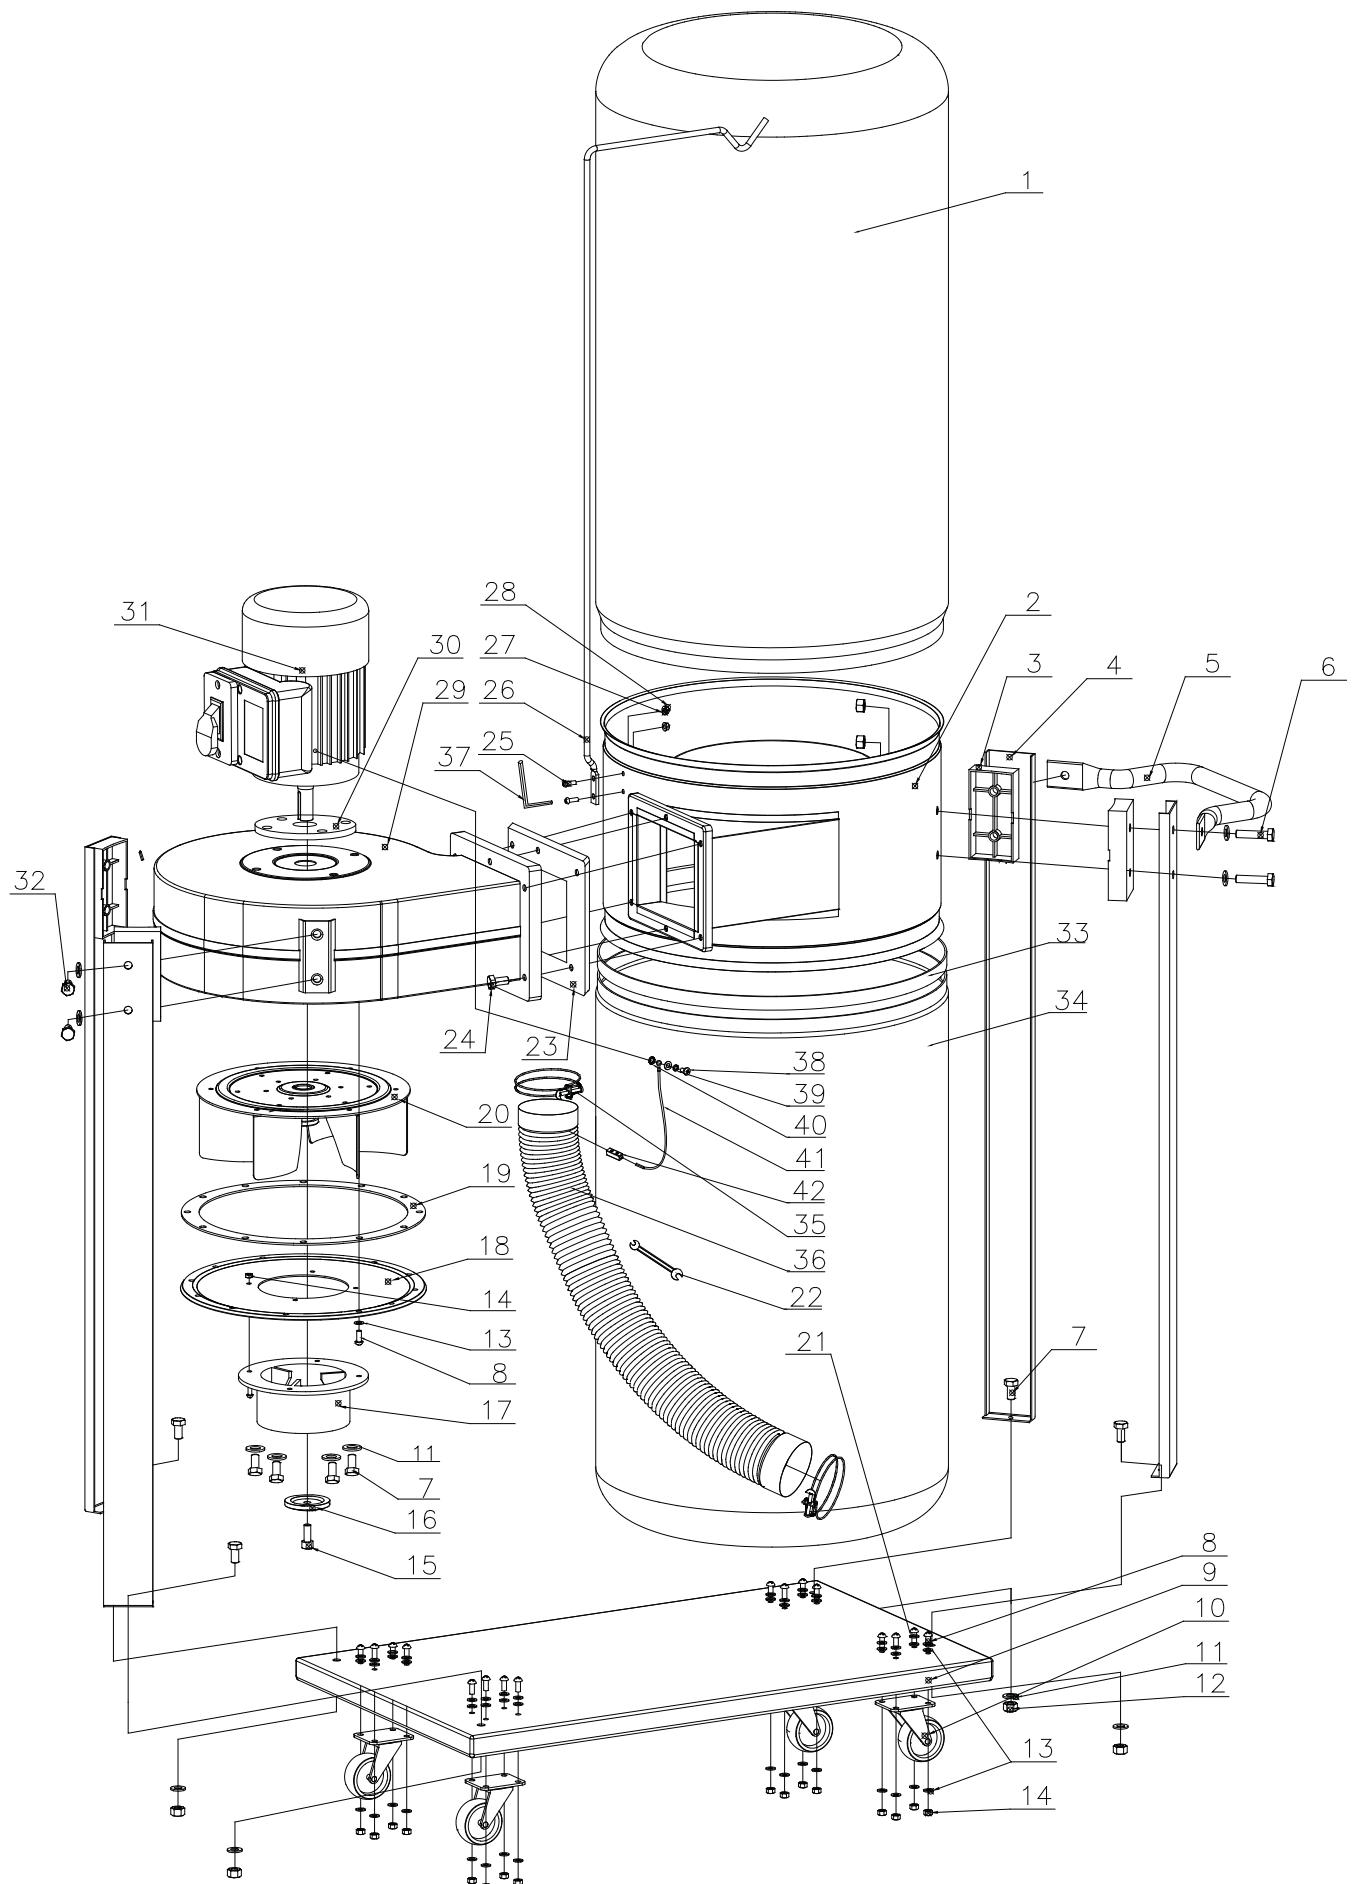

Перечень деталей ВЫТЯЖНОЙ УСТАНОВКИ DC-900

Перелік деталей витяжної установки DC-900 / DC-900 Сорып шығару құрылғысының бөлшектері

№	Артикул	Обозначение	Позначення	Белгі	Размер/ Розмір/ Көлемі	Кол-во/ Кількість/ Саны
1	DC900-001	Матерчатый фильтр	Матер'янний фільтр	Мата фильтр		1
2	DC900-002	Корпус	Корпус	Корпус		1
3	DC900-003	Фланец	Фланець	Ернемек		4
4	DC900-004	Опора	Підпора	Тірек		4
5	DC900-005	Рукоятка	Рукоятка	Тұтқасап		1
6	DC900-006	Болт	Болт	Бұрандама	M8X35	8
7	DC900-007	Болт	Болт	Бұрандама	M8X12	8
8	DC900-008	Винт	Гвинт	Бұранда	M5X12	32
9	DC900-009	Основание	Основа	Негіздеме		1
10	DC900-010	Ролик	Ролик	Аунақша		4
11	DC900-011	Шайба	Шайба	Тығырық	8	20
12	DC900-012	Гайка	Гайка	Сомын	M8	8
13	DC900-013	Шайба	Шайба	Тығырық	5	52
14	DC900-014	Гайка	Гайка	Сомын	M5	20
15	DC900-015	Винт	Болт	Бұрандама	M6X16	1
16	DC900-016	Большая шайба	Велика шайба	Үлкен тығырық	6	1
17	DC900-017	Соединительная деталь	З`єднувальна деталь	Жалғастырғыш бөлшек		1
18	DC900-018	Пластина	Пластина	Тілімше		1
19	DC900-019	Резиновая прокладка	Гумова прокладка	Резеңкелі шығыршық (тесеме)		1
20	DC900-020	Крыльчатка	Крильчатка	Қанатша		1
21	DC900-021	Пружинная шайба	Пружинна шайба	Серіппелі тығырық	5	16
22	DC900-022	Гаечный ключ	Гайковий ключ	Сомын кілті	8/10	1
23	DC900-023	Резиновая прокладка	Гумова прокладка	Резеңке тәсеме		1
24	DC900-024	Болт	Болт	Бұрандама	M6X15	6
25	DC900-025	Винт	Гвинт	Бұранда	M4X12	2
26	DC900-026	Держатель фильтра	Уtrzymувач фільтра	Фільтр ұстағышы		1
27	DC900-027	Шайба	Шайба	Тығырық	4	2
28	DC900-028	Гайка	Гайка	Сомын	M4	1
29	DC900-029	Корпус крыльчатки	Корпус крильчатки	Қанатша корпусы		1
30	DC900-030	Фланец	Фланець	Ернемек		1
31	DC900-031	Двигатель 220В, 50Гц в сборе	Двигун 220В, 50Гц в зборі	Жинақталған 220В, 50Гц қозғалтқышы		1
	DC900-031RC	Конденсатор (не показан)	Конденсатор (не зазначені)	Конденсатор (көрсетілмеген)		
	DC900-031-A	Корпус выключателя	Корпус вимикача	Сөндіргіш корпусы		
	DC900-031-B	Крепление выключателя	Кріпллення вимикача	Сөндіргіш бекіткіши		
	DC900-031-C	Винт ST3.5X13	Гвинт ST3.5X13	ST3.5X13 бұрандасы		
	DC900-031-D	Выключатель	Вимикач	Сөндіргіш		
32	DC900-032	Болт	Болт	Бұрандама	M8x20	4
33	DC900-033	Держатель мешка	Затискне кільце мішку	Қаптың қыспақты шығыршығы		2
34	DC900-034	Мешок для сбора стружки	Мішок для збору стружки	Жаңқа жинауға арналған қап		3
35	DC900-035	Хомут для шланга	Хомут для шланга	Құбыршекке арналған қамыт		2
36	DC900-036	Шланг 100 мм	Шланг 100 мм	Құбыршек 100 мм		1
37	DC900-037	S3 Шестигранный ключ	S3 Шестиграний ключ	S3 Алты қырлы кілт		1
38	DC900-038	Винт	Гвинт	Бұранда	M4X8	1
39	DC900-039	Шайба	Шайба	Тығырық	4	1
40	DC900-040	Шайба	Шайба	Тығырық	4	1
41	DC900-041	Провод заземления	Дріт заземлення	Жерсіндіру сымы	XS-1x1.0	1
42	DC900-042	Клемма	Клемма	Клемма		1


Схема электрических соединений для вытяжной установки DC-900

Схема електрических з'єднань для витяжної установки DC-900
DC-900 сору құрылғысының электр жалғауларының үлгісі

10001051М.....~220В, 50Гц

	Цвет кабеля	Колір дротів	Өткізгіштердің түсі
BU	Синий	Синій	Көгілдір
BN	Коричневый	Коричневий	Қоңыр
GNYE	Желто-зеленый	Жовто-зелений	Сары-жасыл

	Значение символов	Позначення символів	Тәнбалардың белгіленуі
M	Двигатель	Двигун	Қозғалтқыш
S	Выключатель	Вимикач	Ауыстырыш
C	Конденсатор	Конденсатор	Конденсатор

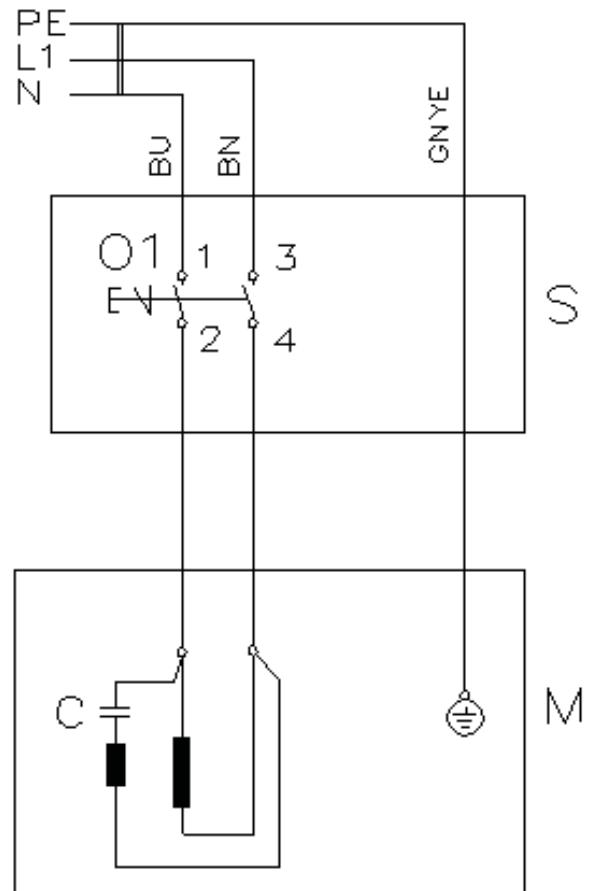

JPW Tools AG
Täumperistrasse 5, CH-8117
Fällanden, Switzerland
www.jettools.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/vytiazhnaia-ustanovka-jet-dc-900.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/vytiazhnye-ustanovki-i-struzhkootsosy.html>